

**Результати обстеження, згідно Переліку безгосподарних підпірних стін,
розташованих на території Печерського району м. Києва, додаток до листа Печерської
районної в м. Києві державної адміністрації від 30.05.2024 №105-5967**

1. Вул. Академіка Богомольця, 3.

З боку тротуару вулиці, на прибудинковій території, розташована парапетна стіна вздовж житлового будинку, комбінованої конструкції (бутова кладка, цегла), з накривним матеріалом, довжиною 35.0 м, перемінної висоти 1.2-1.4 м, стіна не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.



2. Пров. Виноградний, 6

Бутова стіна, елемент огороження і благоустрою прибудинкової території, не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, характеризується незадовільним технічним станом, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись організацією-балансоутримувачем будинку № 6.



3. Вул. Госпітальна, 2

Прибудинкова територія житлового будинку на вул. Госпітальній, 2

Підпірна стіна гравітаційного типу знаходиться біля 5-поверхового житлового будинку №2 з боку тротуару на вул. Госпітальній. Збудована на штучному перепаді позначок рельєфу, висота якого сягає до 1,7 м, для влаштування прибудинкової території житлового будинку біля пологого укосу висотою до 2м.

Стіна збудована з залізобетонних блоків, складених в 1-2 ряди, місцями - цегляна кладка. Має 2 кути поворотів.

Висота стіни – перемінна, від 0,2 м до 1,7 м. Довжина стіни - до 63 м. Ширина 0,5 м.

Застінний лоток відсутній. Є накривні плити, які місцями порушені.

Облицювальний шар стіни руйнується. Стіна має тріщини. Вище стіни ростуть дерева і кущі, коренева система яких може негативно впливати на її технічний стан. Стіна потребує ремонту та технічної експлуатації.

Підпірна стіна була збудована при будівництві житлового будинку і для влаштування її прибудинкової території в умовах існуючого рельєфу, як єдиний комплекс. Стіна не виконує функції протизсувної споруди та повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».





4. Вул. Госпітальна, 2

Прибудинкова територія частини житлового будинку на вул. Госпітальній, 2 (ближче до бульв. Лесі Українки).

Підпірна стіна гравітаційного типу. Більша частина стіни (26м) збудована вздовж частини 5-поверхового житлового будинку на вул. Госпітальній, №23 боку вуличного тротуару. Частина стіни (до 3м) примикає до стіни будинку під прямим кутом.

Стіна на штучному перепаді позначок рельєфу, висота якого сягає до 2,0м. Збудована для влаштування прибудинкової території частини житлового будинку №23 боку вулиці.

Стіна складена з залізобетонних блоків ФСБ-6 та з цегли.

Висота стіни – від 0,2-0,8 м до 2,2 м.

Довжина стіни- 29 м.

Ширина 0,6 м.

Накривні плити є.

Застінний лоток відсутній. Стіна має деформації, тріщини, ділянки руйнування та обсіпання облицювального шару. Вище стіни ростуть дерева і кущі, коренева система яких може негативно впливати на її технічний стан.

Стіна потребує ремонту та забезпечення експлуатації.

Підпірна стіна була збудована при будівництві житлового будинку і для влаштування її прибудинкової території в умовах існуючого рельєфу, як єдиний комплекс.

Стіна не виконує функції протизсувної споруди, повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».





5. Провулок Кості Гордієнка, 3

Цегляна стіна світлового прямка розташована на прибудинковій території, стіна торцем приходить впритул до стіни будинку, довжиною 10.0 м і висотою 1.6 м, стіна з застінним водовідвідним лотком. Стіна одночасно утримує вертикальний ґрунтовий укіс, є невід'ємною частиною прибудинкової території, низ вікон будинку нижче поверхні прибудинкової території. Стіна в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.



Провулок Кості Гордієнка, 3.

З боку тротуару провулку розташована стіна світлового приямка, не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту. Низ вікон будинку нижче поверхні прибудинкової на висоту стіни світлового приямка. Стіна є невід'ємною частиною житлового будинку, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.



6. Провулок Кості Гордієнка, 4

У дворі житлових будинків, на прибудинкових територіях, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (цегла, бутова кладка, фундаментні блоки), довжиною 55.0 м і висотою 0.5-1.9 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс. Підпірна стіна в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни та облицювальний шар, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.





7. Провулок Кості Гордієнка, 4-8

Загальна підпірна стіна комбінованої конструкції (бетон, фундаментні блоки, цегла, бутова кладка) розташована у дворі житлових будинків, стіна довжиною 27.0 м і висотою до 2.0 м. Вздовж житлового будинку № 8 стіна із застінним водовідвідним лотком. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни. Стіна потребує ремонту, побудована при влаштуванні прибудинкових територій. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків № 4 і № 8.







8. Провулок Кості Гордієнка, 5

У дворі будинку, на прибудинковій території, розташована бутова підпірна стіна, довжиною 6.0 м і висотою 2.5 м, стіна з накривними плитами, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 5.



Провулок Кості Гордієнка, 5

З боку тротуару провулку, на прибудинковій території, розташована бутова стіна з накривним бетонним матеріалом, довжиною 7.0 м і висотою до 1.0 м, поблизу бутова стіна – конструктивний елемент сходової групи на перепаді рельєфу. Стіни торцями приходять впритул до будинку, не виконують функцію споруди протизсувного захисту, в задовільному технічному стані. Стіни повинні обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 5.





9. Провулок Кості Гордієнка, 8

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (бутова кладка, фундаментні блоки), з накривними плитами і сходами, довжиною 54.0 м і висотою до 2.6 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Споруда повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 8.



Провулок Кості Гордієнка, 8

Бутова стіна розташована на прибудинковій території, стіна торцем приходить впритул до стін будинку, з накривними плитами. Стіна довжиною 18.0 м і висотою до 1.0 м, не виконує функцію споруди протизсувного захисту, схил відсутній, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 8.



10. Провулок Кості Гордієнка, 10

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована бутова підпірна стіна з накривними плитами та вбудованим приміщенням, стіна довжиною 53.0 м і висотою 0.9-2.3 м. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, руйнується накривний матеріал. Стіна потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 10.



11. Кловський узвіз, 4-а біля перехідного сходового маршу (нижній ярус).

Підпірна стіна, що примикає до попередньої, розташована на прибудинковій території, з фундаментних блоків, в підніжжі схилу, стіна довжиною близько 50.0 м і висотою до 1.6 м. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 4-А.



12. Кловський узвіз, 4-а біля перехідного сходового маршу (верхній ярус).

Підпірна стіна на прибудинковій території, утримує ділянку схилу вздовж Виноградного провулку, стіна комбінованої конструкції (цегла, бутова кладка), довжиною близько 15.0 м і висотою до 1.7 м. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 4-А.



13. Кловський узвіз, 4-а біля дитячого майданчика з сходовим маршем.

Стіна з фундаментних блоків, з накривними плитами, розташована на прибудинковій території, у дворі житлового будинку, між проїздом прибудинкової та дитячим майданчиком, довжиною 11.0 м і висотою до 1.0 м. Стіна утримує незначний перепад позначок рельєфу, не виконує функції протизсувної споруди, схил відсутній. Стіна в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 4-А.



14. Кловський узвіз, 4-а від дитячого майданчика до гаражів.

Стіна на прибудинковій території, розташована від території дитячого майданчика до гаражів, з фундаментних блоків, з накривними плитами, довжиною 43.0 м і висотою до 1.0 м, стіна в незадовільному технічному стані, не виконує функцію споруди протизсувного захисту. Стіна потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 4-А.



15. Кловський узвіз, 17

Підпірна стіна на прибудинковій території, розташована з боку проїзду між житловими будинками № 15 і № 17 та з боку тротуару вулиці, бутова кладка з накривним матеріалом і бетонною огорожею, зі сходами, довжиною 77.0 м і висотою 3.2 м. Підпірна стіна в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем майна і території.



Кловський узвіз, 17

Цегляна стіна розташована на укосі з тротуару вулиці Кловський узвіз довжиною 8.5 м і висотою до 1.2 м, стіна влаштована на перепаді позначків рельєфу, утримує вертикальний ґрунтовий укіс. В незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни, стіна потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем майна і території.



Кловський узвіз, 17

Цегляна підпірна стіна на прибудинковій території, розташована у дворі житлового будинку з боку будівельного майданчика, стіна з накривним матеріалом, довжиною 12.0 м і висотою 1.3 м. Стіна в незадовільному технічному стані, руйнуються цегляна кладка та зовнішній облицювальний шар стіни. Повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 17.



Кловський узвіз, 17

Монолітна парапетна бетонна стіна на прибудинковій території, розташована у дворі житлового будинку, біля брівки укосу, довжиною 18.0 м і висотою 0.4 м. Стіна не виконує функції споруди протизсувного захисту, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем майна і території.



16. Вул. Лєскова, 6

З боку тротуару вул. Немировича-Данченка розташована парапетна стіна з бетонних блоків та цегли, з накривними плитами, обкладена плиткою, елемент благоустрою, не виконує функцію споруди протизсувного захисту, схил відсутній. Стіна довжиною близько 97.0 м, перемінної висоти 0.3-0.8 м. Стіна в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем майна і території.



17. Пров. Івана Мар'яненка, 9

Бутова підпірна стіна розташована на прибудинковій території, з накривними плитами і сходовою групою, довжиною 54.0 м, перемінної висоти 0.9-3.0 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс між прибудинковою територією будинку № 9 та схилом з боку житлового будинку у пров. Івана Мар'яненка, 1-А. Стіна в незадовільному технічному стані, частково потребує ремонту, побудована при влаштуванні прибудинкової території будинку № 9, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 9.





18. Пров. Івана Мар'яненка, 13

Підпірна стіна на прибудинковій території, комбінованої конструкції (фундаментні блоки, блоки ІСА з бетонною п'ятою), довжиною 63.0 м і висотою 4.3 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс між проїздом та ділянкою схилу в бік житлового будинку № 1-А у пров. Костя Гордієнка, в незадовільному технічному стані, відсутня ділянка застінного водовідвідного лотка, не організований поверхневий стік за стіною, відсутня експлуатація споруди. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 13.





19. Пров. Івана Мар'яненка, 13

У дворі житлового будинку розташована монолітна бетонна стіна довжиною 16.0 м і висотою 1.1 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс прибудинкової території між входом в будинок і зеленою зоною. Стіна утримує незначний перепад рельєфу, не виконує функцію споруди протизсувного захисту, в задовільному технічному стані, побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 13.



20. Пров. Микільський 9

Стіна розміщена у дворі житлового будинку по Микільському провулку, 9. Стіна підтримує перепад відміток рельєфу. Висота стіни становить від 0,35-0,75 м, довжина близько 55 м. Стіна складена фундаментними блоками та цеглою. Обладнана двома сходовими маршами.

Стіна в відносно задовільному експлуатаційно-технічному стані, потребує поточного ремонту технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



21. Вул. Пилипа Орлика 22/2

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Пилипа Орлика 22/2, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, розташована на перепаді позначок рельєфу між двором житлового будинку по вул. Пилипа Орлика 22/2 та центральною поліклінікою на вул. Пилипа Орлика 18.

Стіна складена фундаментними блоками, частково цеглою, має облицювання плиткою. Довжина становить приблизно 55 м, а перепад висот різниться від 1,6 до 1,8 м.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, знаходиться у незадовільному технічному стані через наявність тріщин та нахилу бетонних блоків, потребує ремонту та поточного обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





22. Бульв. Лесі Українки, 2

Стіни з фундаментних блоків (ФСБ), бетону, бутового каменю висотою 0,5- до 1,0 м у дворовій частини житлового будинку на бульварі Лесі Українки, №2 та біля нього збудовані для влаштування прибудинкової території та благоустрою або є фундаментною частиною металевих парканів. Функції протизсувних споруд зазначені стіни не виконують. Мають деформації. Потребують ремонту.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території житлового будинку





23. Бульв. Лесі Українки, 4

Підпірна стіна з фундаментних блоків (ФСБ) вздовж дворової частини житлового будинку на бульварі Лесі Українки, 4. Збудована в підніжжі укосу для влаштування прибудинкової території та пожежного проїзду до будинку №4. Довжина близько 70 м, висота 0,6-1,1 м.

Стіна має накривний шар. Застінний водовідвідний лоток відсутній. Від стіни по укосі прокладений сходовий марш. Біля стіни ростуть дерева. Має тріщини між конструктивними елементами, місцями на її поверхні є висоли. Стіна потребує поточного ремонту, організації поверхневого стоку за нею та належного технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території житлового будинку.





24. Бульв. Лесі Українки, 6

Стіна з фундаментних блоків (ФСБ) у дворі та біля торця житлового будинку на бульварі Лесі Українки, 6 (висотою 0,6м, довжиною 68м) збудована для влаштування його прибудинкової території в підніжжі укосу для влаштування прибудинкової території та захищає пожежний проїзд до будинку №6. Від стіни по укосі прокладений сходовий марш.

Стіна має накривний шар. Застінний водовідвідний лоток відсутній. Біля стіни ростуть дерева, стіна має тріщини між конструктивними елементами, облицювальний та накривний шари місцями руйнуються.

Стіна в неналежному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту та технічного обслуговування, організації поверхневого стоку за нею. Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території житлового будинку.





25. Бульвар Лесі Українки, 8

Прибудинкова територія житлового будинку на бульварі Лесі Українки, 8.

Підпірна стіна, збудована для влаштування прибудинкової території у дворовій частині житлового будинку №8 на бульв. Лесі Українки та утримує схил, який простягається до вул. Госпітальної. На окремих ділянках прилеглий схил має значну стрімкість та висоту (до 5,5м). Матеріал, з якого збудована стіна: частково бутовий камінь, частково фундаментні блоки.

Висота підпірної стіни від 1,2м до 3,0м, ширина бутової частини стіни - до 1м. Загальна довжина бутової частини стіни біля 28 м.

Внаслідок тривалої відсутності експлуатації стіна знаходиться в незадовільному технічному стані, місцями має деформації, тріщини і поступово руйнується, є ділянки відхилення від вертикального положення. Найбільші деформації і руйнування бутової частини підпірної стіни зафіксовані на ділянці довжиною до 4м біля південного рогу житлового будинку, де зі стіни на прибудинкову територію випадають елементи бутової кладки та будівельний розчин і утворилась та поступово збільшується в розмірах порожнина в підпірній стіні завглибшки до 0,5м. Накривні плити стіни місцями пошкоджені або відсутні. Існує ризик подальшого руйнування стіни та прилеглого до неї схилу.

Підпірна стіна збудована разом з житловим будинком, як єдиний комплекс для влаштування його прибудинкової території в умовах схилу. Стіна має бути на балансі та обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».





Бульвар Лесі Українки, 8

Інша підпірна стіна у дворовій частині житлового будинку №8 на бульварі Лесі Українки також утримує ділянку схилу висотою до 4,5 м біля дворового проїзду до будинку.

Стіна збудована з фундаментних блоків, складених в 1-3 ряди.

Висота стіни - до 1,7 м. Довжина –25м. Застінний водовідвідний лоток та накривні плити відсутні. Біля підпірної стіни ростуть багаторічні дерева, які негативно впливають на її технічний стан та можуть впасти.

Стіна має тріщини між конструктивними елементами. Потребує ремонту, підсилення, організації поверхневого стоку за нею.

Підпірна стіна збудована разом з житловим будинком, як єдиний комплекс для влаштування його прибудинкової території в умовах схилу. Стіна має бути на балансі та обслуговуванні КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».



26. Вул. Академіка Богомольця, 7/14 (вулиця).

З боку тротуару вулиці, на прибудинковій території, розташована цегляна парапетна стіна, довжиною 45.0 м і висотою близько 0.5 м. Не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній. Незадовільний стан, вивалюється цегла, стіна потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 7/14.



27. Вул. Академіка Богомольця, 7/14 (двір біля арки).

Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс перепаду рельєфу з боку території ліцею. Стіна комбінованої конструкції (бутова кладка, цегла), верх стіни виконує роль паркану. В задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.



28. Вул. Академіка Богомольця, 7/14 (двір біля спортивного майданчика з сход. маршем).

Опорна частина паркану території дошкільного закладу розташована у дворі вздовж житлового будинку, споруда довжиною близько 60.0 м і висотою 0.4 м. Не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній. Незадовільний технічний стан, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.



29. Вул. Академіка Богомольця, 7/14 (двір біля дитячого майданчика).

Бутова парапетна стіна, елемент благоустрою, розташована у дворі будинку, на прибудинковій території, не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній. Стіна знаходиться в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.



30. Провулок Кості Гордієнка, 2-а

У дворі житлових будинків, на прибудинкових територіях, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (цегла, бутова кладка, фундаментні блоки), довжиною 55.0 м і висотою 0.5-1.9 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс. Підпірна стіна в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни та облицювальний шар, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.






31. Кловський узвіз, 3.

У дворі житлового будинку розташована бутова підпірна стіна довжиною 53.0 м і висотою 1.6 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, верхня частина стіни виконує роль паркану. В задовільному технічному стані, відсутній застінний водовідвідний лоток, стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.



32. Кловський узвіз, 6.

З боку тротуару вулиці Кловський узвіз розташовані парапетні стіни на незначних перепадах рельєфу. Не виконують функцію споруд протизсувного захисту, схил відсутній, є елементом благоустрою, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.

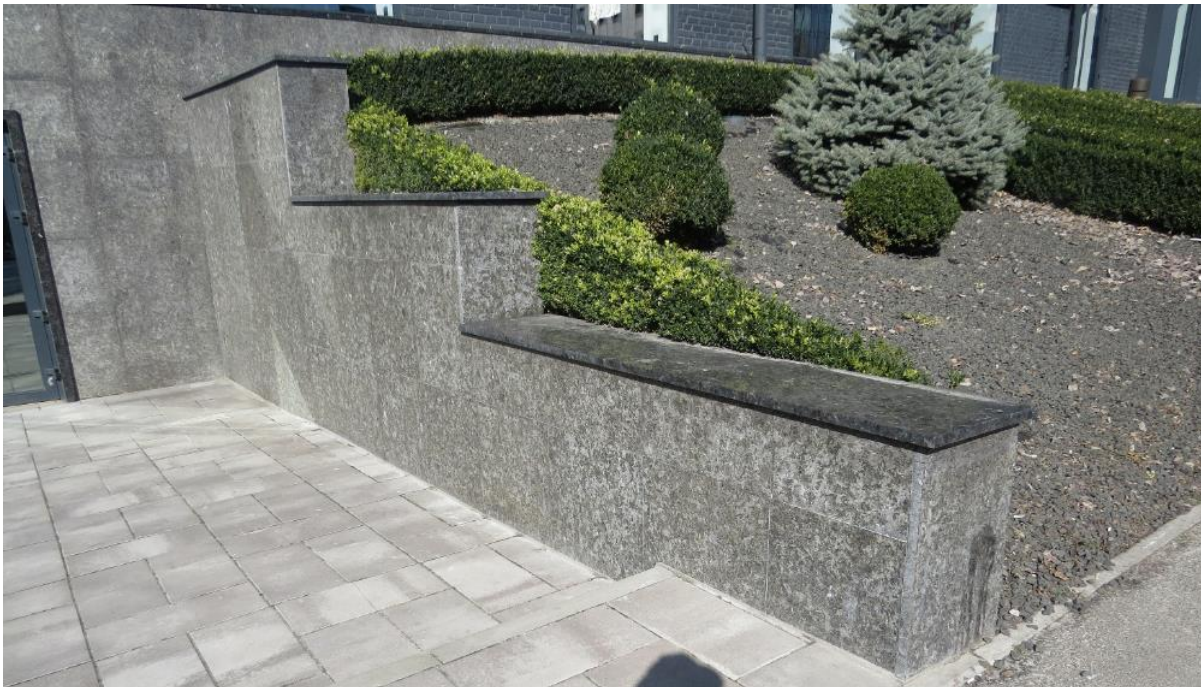

Кловський узвіз, 6

Підпірна стіна комбінованої конструкції (цегла, фундаментні блоки), розташована на прибудинковій території, у дворі житлового будинку, з боку житлового будинку № 4 у пров. Виноградному, стіна з накривними плитами, довжиною 13.0 м і висотою 1.7 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 6.



33. Кловський узвіз, 10

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна з бутової кладки, з накривними плитами, довжиною 72.0 м і висотою 2.3 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 10.





34. Кловський узвіз, 12

У дворі будинку, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (цегла фундаментні блоки), довжиною 52.0 м і висотою 2.3 м, має вбудоване ТП, зі сходами і накривними плитами. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс. Стіна в незадовільному технічному стані, руйнується зовнішній облицювальний шар, стіна потребує ремонту. Повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 12.



35. Кловський узвіз, 13

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована бетонна стіна зі сходами, розташована довкола дитячого майданчика, довжиною 32.0 м і висотою до 1.5 м. Стіна не виконує функції споруди протизсувного захисту, схил відсутній, стіна в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 13.



Кловський узвіз, 13

Підпірна стіна на прибудинковій території, розташована у дворі житлового будинку, бутова кладка, з накривним матеріалом, довжиною 27.0 м і висотою 1.7 м. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.



36. Кловський узвіз, 14-Б

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, в підніжжі схилу розташована підпірна стіна з фундаментних блоків, з накривними плитами, довжиною 35.0 м і висотою до 2.0 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 14-Б.





37. Кловський узвіз, 14/24

З боку тротуару вулиці Мечникова, на межі прибудинкової території, розташована монолітна парапетна стіна між тротуаром та зеленою зоною. Довжина 17.0 м і висота 0.8 м. Стіна не виконує функцію споруди протизсувного захисту, схил відсутній. В задовільному технічному стані. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку №14/24.



Кловський узвіз, 14/24

Парапетна стіна розташована на прибудинковій території, у дворі житлового будинку. Стіна з фундаментних блоків, складених в один ряд, розташована вздовж проїзду прибудинкової території будинку № 22 на вул. Мечникова, стіна довжиною 23.0 м і висотою 0.8 м. Стіна не виконує функцію споруди

протизсувного захисту, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку на вул. Мечникова, 22.



38. Вул. Івана Мазепи, 3-а (вулиця)

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 3а. Висота стіни до 1 м, довжина близько 288 м. Стіна на перепаді відміток рельєфу між прибудинковою територією і тротуаром вул. Івана Мазепи, складена фундаментними бутовим каменем, частково цеглою. Стіна в задовільному експлуатаційно-технічному стані, потребує поточного ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території



39. Вул. Івана Мазепи, 3-а (двір)

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 3а. Висота стіни близько 0,4 м, довжина до 22 м. Стіна на перепаді відміток рельєфу на прибудинковій території, складена залізобетонними конструкціями. Стіна в неналежному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



40. Вул. Івана Мазепи, 3-б

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 3б. Висота стіни до 0,5 м, довжина близько 213 м. Стіна на прибудинковій території, складена залізобетонними конструкціями. Стіна потребує ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



41. Вул. Івана Мазепи, 4/6

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 4/6. Висота стіни до 1,2 м, довжина близько 34 м. Стіна на перепаді відміток рельєфу, складена цеглою. Стіна в неналежному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.




42. Вул. Івана Мазепи, 7

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 7. Висота стіни до 0,5 м, довжина близько 40 м. Стіна на перепаді відміток рельєфу, складена цеглою. Стіна в задовільному експлуатаційно-технічному стані, потребує поточного ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



43. Вул. Івана Мазепи, 9

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 9. Висота стіни до 0,7 м, довжина близько 37 м. Стіна на перепаді відміток рельєфу між прибудинковими територіями, складена цеглою. Стіна в задовільному експлуатаційно-технічному стані, потребує поточного ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.

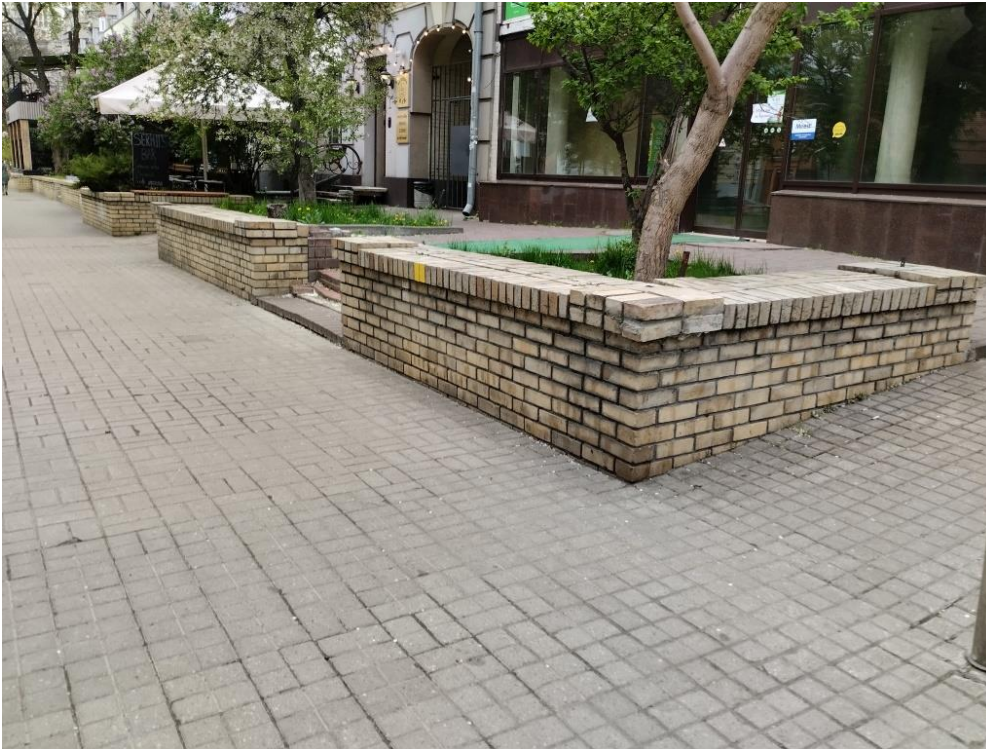

44. Вул. Івана Мазепи, 14

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Івана Мазепи, 14. Висота стіни до 1,5 м, довжина до 54 м. Стіна на перепаді відміток рельєфу на прибудинковій території, складена цеглою. Стіна в незадовільному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту та технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача прибудинкової території.



45. Пров. Івана Мар'яненка, 7

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (фундаментні блоки, бутова кладка), з накривними плитами і застінним водовідвідним лотком, довжиною 63.0 м і висотою 2.3 м. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс між прибудинковою територією будинку № 7 та прилеглим схилом, побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 7.



46. Пров. Івана Мар'яненка, 14

У дворі прибудинкової території розташована підпірна стіна з бутової кладки, з накривними бетонними плитами і застінним водовідвідним лотком, довжиною 49.0 м і висотою 2.3 м. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані, побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 14.



47. Вул. Мечникова, 4 (вулиця)

Підпірна стіна між бульваром Лесі Українки та будинком по вул. Мечникова 4/1, розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує вертикальний ґрунтовий укіс.

Стіна складена залізобетоном, має довжину приблизно 11 м. Перепад висот становить: з південно-східної частини 5-6 м, з північно-західної 1,3-1,5 м.

З північно-західної сторони обладнана сходовим маршем, з південно-східної примикає до житлового будинку по вул. Мечникова, 4 та виконує функцію стіни світлового напрямку будинку. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає провулок. Знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Споруда повинна обслуговуватись КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».





48. Вул. Мечникова, 4 (двір)

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Мечникова 4/1. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу, утримує вертикальний ґрунтовий укіс. Стіна складена бутовим каменем, має довжину приблизно 28 м, та перепад висот в межах 3-6 м. Північно-західна сторона стіни примикає до будинку по вул. Мечникова 4/1 і виконує функції стіни світлового напрямку будинку, а з південно-східної стіна обмежена сходовим маршем. Верхня частина підпірної стіни обладнана металевою огорожею, водовідвідні лотки відсутні. Стіна знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, потребує постійної експлуатації та обслуговування. Споруда повинна обслуговуватись КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».





49. Вул. Мечникова 7 (двір)

Стіна розміщена у дворі житлового будинку по вул. Мечникова 7-7а (ЖБК «Дружба»). Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинків по вул. Мечникова 7 та 7а. Загальна довжина її становить приблизно 90 м.

Південно-західна (основна) частина стіни складена фундаментними блоками, залізобетоном, та частково цеглою. Перепад висот становить 1,8-2,2 м, має запроектований нахил. Зі сторони будинку по вул. Мечникова 5 має вбудовані приміщення.

Північно-східна частина, складена фундаментними блоками та цеглою, має перепад висот від 1,2-1,6 м.

Стіна знаходиться у відносно задовільному технічному стані, але потребує часткового ремонту та обслуговування через наявність тріщин. Споруда повинна обслуговуватись ЖБК «Дружба» Печерського району м. Києва.





50. Вул. Мечникова, 7 (вулиця)

Стіна розміщена між вулицею Мечникова та житловим будинком по вул. Мечникова 7. Стіна підтримує перепад відміток рельєфу. Висота стіни становить від 0,5-0,85 м, довжина близько 9 м. Нижня частина стіни складена фундаментними блоками, верхня - цеглою. Стіна в задовільному експлуатаційно-технічному стані, потребує технічного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



51. Вул. Мечникова, 6

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Мечникова 6 розміщена на нижньому ярусі схилу. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує ґрунтовий укіс, захищає двір будинку по вул. Мечникова, 6.

Стіна складена бутовим каменем, має довжину приблизно 62 м. Перепад висот становить від 1,4-1,6 до 2,0-2,5 м.

З північно-західної сторони обладнана сходовим маршем.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





52. Вул. Мечникова, 8

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Мечникова 8, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, розташована на перепаді позначок рельєфу між дворами житлових будинків по вул. Мечникова 6 та 8.

Стіна складена фундаментними блоками, має довжину приблизно 18 м. Перепад висот становить від 1,2 до 1,8 м.

З північної сторони прилягає до житлового будинку по вул. Мечникова 8. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



53. Вул. Мечникова, 8

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Мечникова 8 розміщена на нижньому ярусі схилу. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує ґрунтовий укіс, захищає двір будинку по вул. Мечникова 8.

Стіна складена бутовим каменем, має довжину приблизно 90 м та обладнана дренажем. Перепад висот становить від 0,9 до 1,0 м.

В центральній частині обладнана сходовим маршем.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





54. Вул. Мечникова, 4, 6, 8

Стіна розміщена на верхньому ярусі схилу у дворі житлових будинків по вул. Мечникова 4; 6 та 8. Підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, захищає територію двору будинків між вул. Мечникова 4; 6; 8 та бульваром Лесі Українки 3. Загальна довжина її становить приблизно 170 м.


Південно-східна сторона стіни складена бетонними блоками, має висоту 1,8-2,0 м, запроектований нахил, та бетонний уступ у нижній частині шириною 1,4-1,5 м. Обмежена двома сходовими маршами.

Північно-західна частина, що розміщена між сходовим маршем та аркою будинку по Мечникова 4, складена фундаментними блоками, залізобетоном та частково цеглою. Має перепад висот від 1,1-1,6 м (біля арки) до 2,5 м.

Стіна знаходиться у відносно задовільному технічному стані, але потребує часткового ремонту та обслуговування через наявність тріщин. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





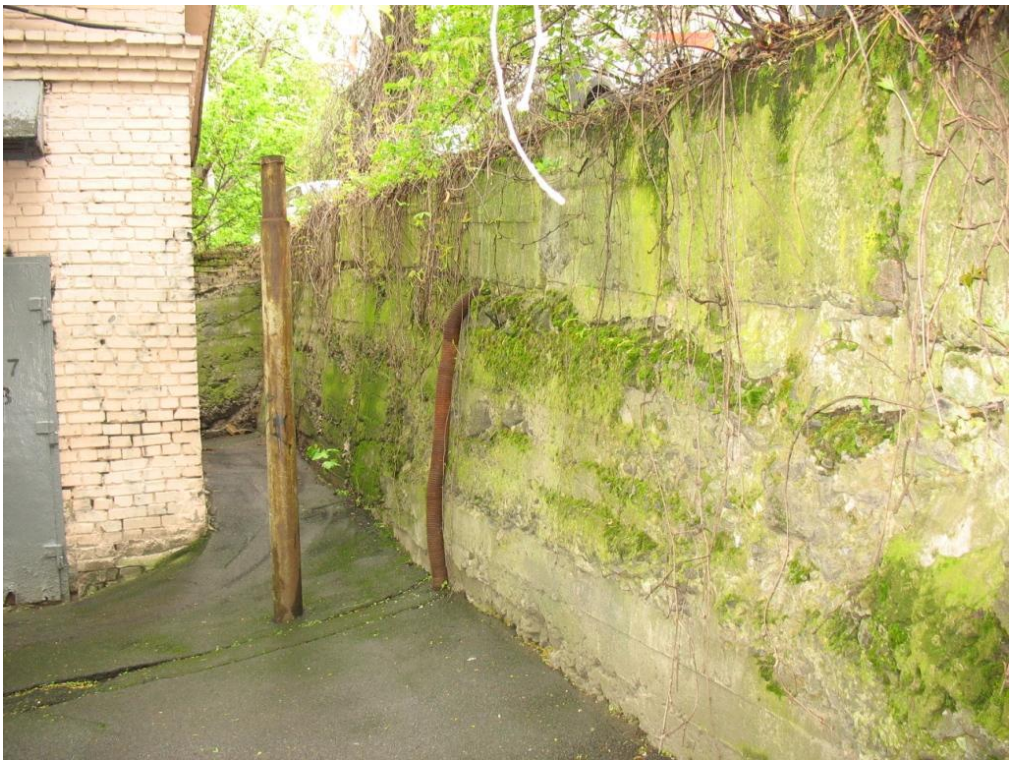

55. Вул. Мечникова, 10/2 над дитячим майданчиком

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Мечникова 10/2. Висота стіни до 0,8-1,0 м, довжина до 43 м. Стіна підтримує перепад відміток рельєфу між дитячим майданчиком та схилом, складена фундаментними блоками. Стіна в неналежному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту та технічного обслуговування.

Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



56. Вул. Мечникова, 10/2 від ТП до ж/б №4 вул. Первомайського

Стіна на прибудинковій території житлового будинку на вул. Мечникова 10/2. Підпірна стіна знаходиться на перепаді висот між подвір'ями по вул. Мечникова 10/2 та Бульваром Лесі Українки 5а, утримує ґрунтовий укіс. Загальна довжина її становить приблизно 55 м.

Сторона стіни з боку вул. Первомайського, 4 складена цеглою, характеризується висотою 1,4-2,1 м, має не функціонуючий належним чином дренаж, та має вбудоване приміщення.

Сторона підпірної стіни зі сторони ТП складена фундаментними блоками, висота її становить близько 2,1-2,5 м.

Стіна знаходиться у відносно задовільному технічному стані, але її застінний дренаж потребує ремонту та технічного обслуговування. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





57. Вул. Мечникова, 11

Підпірна стіна у дворі між будинком вул. Мечникова, 11 та вул. Івана Мар'яненка. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу, утримує вертикальний ґрунтовий укіс між житловими будинками по вул. Мечникова, 11 та по Кловському узвозу 12а, і виконує функції стіни світлового напрямку будинку. Стіна складена бутовим каменем, має довжину приблизно 22 м, та перепад висот в межах 5-6 м. Південно-східна сторона стіни примикає до житлових будинків, а північно-західна прилягає до схилу та з'єднана з іншою бетонною підпірною стіною. Верхня частина підпірної стіни обладнана металевою огорожею, водовідвідні лотки відсутні. Стіна знаходиться у задовільному технічному стані, але її центральна частина потребує ремонту у зв'язку з наявністю тріщини.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, потребує постійної експлуатації та обслуговування. Споруда повинна обслуговуватись КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».







58. Вул. Мечникова, 11

Підпірна стіна у дворі між будинком вул. Мечникова, 11 та вул. Івана Мар'яненка. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує ґрунтовий укіс.

Стіна складена фундаментними блоками, має довжину приблизно 60 м. Перепад висот становить від 0,5 до 1,6 м. Північно-східна сторона упирається в іншу бутову підпірну стіну, водовідвідні лотки відсутні. Стіна в незадовільному технічному стані, потребує ремонту та обслуговування через наявність тріщин, нахилу й випирання окремих блоків.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, потребує постійної експлуатації та обслуговування. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



59. Вул. Мечникова, 16

Підпірна стіна у дворі між будинком вул. Мечникова 16 та Печерським узвозом 11. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує ґрунтовий укіс.

Стіна складена залізобетоном, має довжину приблизно 68 м. Перепад висот становить від 1,9 до 2,2 м.

З північно-східної сторони обладнана сходовим маршем, зверху об'їжджена лотком водовідведення.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує часткового ремонту та обслуговування через наявність тріщини.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.






60. Вул. Мечникова, 18

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Мечникова 18, розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує вертикальний ґрунтовий укіс.

Стіна складена залізобетоном, має довжину приблизно 31 м. Перепад висот становить від 3 до 4 м.

З південно-східної сторони обладнана сходовим маршем, з північно-західної – вбудованим приміщенням. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.

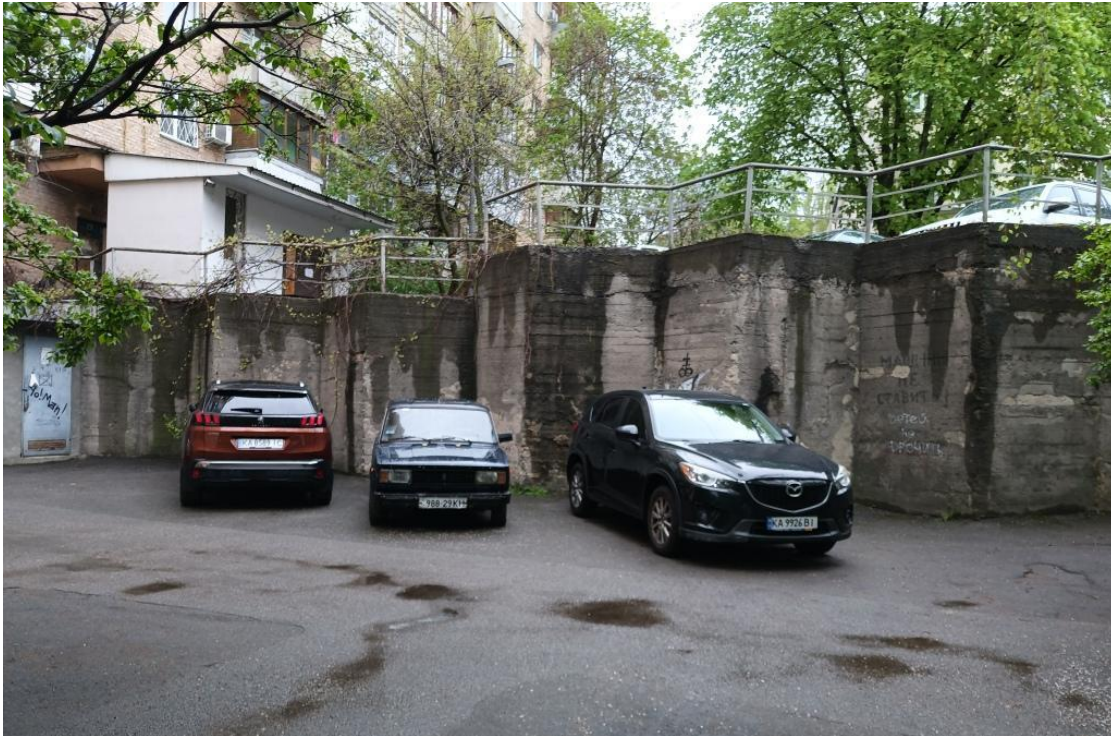



61. Вул. Первомайського, 4

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Первомайського 4 розміщена на перепаді позначок рельєфу та утримує ґрунтовий укіс, захищає двір між будинками по вул. Первомайського 4 та бульваром Лесі Українки 5.

Нижня частина стіни складена бутовим каменем, верхня – фундаментними блоками. Підпірна стіна має довжину приблизно 25 м та обладнана дренажем. Перепад висот становить 1,6-1,7 м. Східна сторона має незначний нахил, та примикає до гаражів.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у відносно задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



62. Вул. Первомайського, 5

Підпірна стіна у дворі будинків по вул. Первомайського 5-5а, розміщена на перепаді позначок рельєфу, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, захищає двір між будинками.

Підпірна стіна складена фундаментними блоками, частково цеглою, має облицювання. Її довжина становить приблизно 25 м, перепад висот від 0,6 до 2,5 м. Верхня частина стіни обладнана металевою огорожею, її центральна та південно-східна сторона обладнана сходовими маршами. Північно-західна частина примикає до споруди ТП, і в місці примикання має тріщину та нахил.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у незадовільному технічному стані, потребує ремонту та поточного обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





63. Вул. Первомайського Леоніда, 9-а

Підпірна стіна з бетонних блоків, довжиною близько 90 м, висотою близько 1,6 м, влаштована у дворі житлового будинку на вул. Леоніда Первомайського в підніжжі схилу, виконує функцію захисту прибудинкової території від зсувних процесів. Стіна знаходиться в незадовільному (передаварійному) стані, деформується, відхилена від вертикалі, застінний лоток відсутній або занесений ґрунтом, відмічаються зони зволоження, крізь стіну витікає ґрунтова вода, відбувається вплив підземних вод і гідростатичного тиску на підпірну стіну, що може призвести до її руйнування. Для недопущення подальшого руйнування підпірної стіни і виникнення аварійної ситуації необхідно терміново виконати її ремонт і підсилення з влаштуванням застінного водовідвідного лотка та забезпечити її постійну технічну експлуатацію. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.



64. Печерський узвіз, 10 з вбудованим сміттєзбірником

Підпірна стіна з фундаментних блоків довжиною близько 24 м, змінної висоти до 1,8 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс. В задовільному технічному стані. Потребує обслуговування організацією – балансоутримувачем території.



65. Печерський узвіз, 10 з сходовим маршем

У дворі житлового будинку розташована бетонна комбінованої конструкції (монолітна та з фундаментних блоків) підпірна стіна зі сходовим маршем. Стіна довжиною 17.0 м і висотою біля 2.0 м. Стіна торцем приходить до стіни житлового будинку, побудована при влаштуванні прибудинкової території. Стіна в задовільному технічному стані, потребує обслуговування балансоутримувачем будинку № 10.







66. Печерський узвіз, 10

Підпірна стіна з бетонних блоків довжиною близько 40 м, змінної висоти до 2,5 м, є частиною єдиного комплексу житлового будинку на Печерському узвозі, 10 і повинна експлуатуватися разом з будинком. Підпірна стіна характеризується незадовільним технічним станом і відсутністю постійної належної експлуатації, зазнає негативного впливу від поверхневих вод, які потрапляють в ґрунтовий застінний простір, крізь стіну витікає вода, застінний водовідвідний лоток за підпірною стіною зруйнований. Для запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов'язаної з руйнуванням підпірної стіни і можливого виникнення зсувних явищ, необхідно КП «Керуюча компанія Печерського» провести обстеження системи водовідведення поверхневих вод на прибудинковій території житлового будинку на Печерському узвозі, 10 та підпірної стіни, привести їх до належного технічного стану і забезпечити постійну технічну експлуатацію. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.



67. Печерський узвіз, 11

Підпірна стіна довжиною близько 90 м, висотою близько 1-3 м, складе з бетонних блоків, влаштована у дворі житлового будинку на вул. Печерський узвіз, 11 в підніжжі схилу, виконує функцію захисту прибудинкової території від зсувних процесів, знаходиться в незадовільному стані, потребує ремонту та забезпечення постійної технічної експлуатації. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.



68. Печерський узвіз, 6 двір

У дворі житлового будинку № 6 розташована підпірна стіна з бетонних блоків і притулених бетонних стовпчиків. Стіна довжиною 57.0 м і висотою до 2.0 м, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані. Підпірна стіна потребує обслуговування балансоутримувачем будинку № 6.





69. Печерський узвіз, 6 вулиця

З вулиці розташована бетонна підпірна стіна з бетонними контрфорсами, стіна довжиною 47.0 м і висотою 1.2 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни. Підпірна стіна потребує ремонту та обслуговування балансоутримувачем будинку № 6.



70. Вул. Коновальця Євгена, 7/9

Стіна, збудована з бутового каменю вздовж будинку вул. Коновальця Євгена, 7/9 (у дворі) для влаштування прибудинкової території та благоустрою. Утримує вертикальний укіс на штучно створеному перепаді позначок рельєфу, який має незначну висоту. Має кути повороту. Крізь стіну прокладений сходовий марш.

Розділяє трав'яний газон біля спортмайданчика від тротуарної частини двору. Функції протизсувного захисту території стіна не виконує. Схили відсутні. Довжина стіни приблизно до 52 м. Висота- від 0,3 м до 1,3 м. Ширина -0,4м. Стіна не має накривних плит та застінного водовідвідного лотка. Є тріщини між елементами бутової кладки, відхилення від вертикального положення. Частина стіни зруйнована.

Технічний стан незадовільний. Потребує ремонту і технічної експлуатації.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території та будинку.





71. Вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 3

Підпірна стіна біля північно-західної частини житлового будинку на вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 3 утримує укіс на перепаді відміток рельєфу, влаштованому між суміжними прибудинковими територіями. Східним торцем примикає до стіни біля будинку на пров. Лабораторному, 4.

Збудована з фундаментних блоків, цегли, бортового каменю для влаштування прибудинкової території житлового будинку на вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 3, захищає прохід до будинку з вулиці Василя Тютюнника.

Довжина – близько 25 м. висота від 1,8 м до 2,4 м.

Застінний водовідвідний лоток відсутній, накривний та облицювальний шари мають численні дефекти і пошкодження. Стіна має тріщини між конструктивними елементами. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни. Крізь стіну влаштовано входи до вбудованих підземних погребів місцевих мешканців.

Не може виконувати функцію надійної споруди протизсувного захисту території. Технічний стан - незадовільний. Потребує ремонту та технічної експлуатації.

Відповідальність за технічний стан та обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач території та будинку.





72. Вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 3

Підпірна стіна біля північної частини житлового будинку на вул. Коновальця Євгена, 15, корпус 3 утримує штучно створений вертикальний укіс на перепаді позначок рельєфу, влаштований з боку суміжної прибудинкової території на пров. Лабораторному, 6.

Збудована з цегли та бетонних конструкцій та елементів для влаштування прибудинкової території житлових території суміжних будинків, захищає пожежний проїзд та сходовий марш з боку пров. Лабораторного. Крізь стіну влаштовано входи до вбудованих підземних приміщень.

Довжина 38 м. Висота - до 3,0 м. На верхньому торці влаштований металевий паркан. Облицювальний шар має дефекти та ділянки руйнування. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни. Стіна має деформації та тріщини між конструктивними елементами.

Не виконує функцію протизсувної споруди. Технічний стан незадовільний. Потребує ремонту та технічної експлуатації. Відповідальність за технічний стан і обслуговування стіни повинні нести балансоутримувачі території.





73. Вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 4

Підпірна стіна у дворі житлового будинку на вул. Коновальця Євгена, 15, корп.4 збудована із фундаментних бетонних блоків та цегли для влаштування прибудинкової території і є частиною сходової групи, влаштованої біля під'їзду будинку.

Утримує штучний перепад позначок рельєфу, висотою до 2,0 м. Функції протизсувного захисту території стіна не виконує. Схили відсутні. Довжина стіни біля 30 м. Висота - до 2,7 м. Має накривні плити, пофарбована. Є дефекти штукатурного облицювального шару. Технічний стан незадовільний. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.






Вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 4

Підпірна стіна біля північної частини житлового будинку на вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 4 утримує укіс на перепаді відміток рельєфу, влаштованому між суміжними прибудинковими територіями.

Збудована з блоків (ФСБ), цегли, бортового каменю для влаштування прибудинкової території житлового будинку на вул. Коновальця Євгена, 15, корп. 4, захищає прохід до будинку з вулиці Василя Тютюнника. Довжина близько 52 м. Висота - від 0,5 м до 2,0 м. Застінний водовідвідний лоток відсутній, накривний та облицювальний шари мають численні дефекти і пошкодження. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни.

Крізь стіну влаштовано входи до вбудованих підземних погребів. Стіна має тріщини між конструктивними елементами.

Не може виконувати функцію надійної протизсувної споруди. Технічний стан незадовільний. Потребує ремонту та технічної експлуатації. Відповідальність за технічний стан та обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач території та будинку.

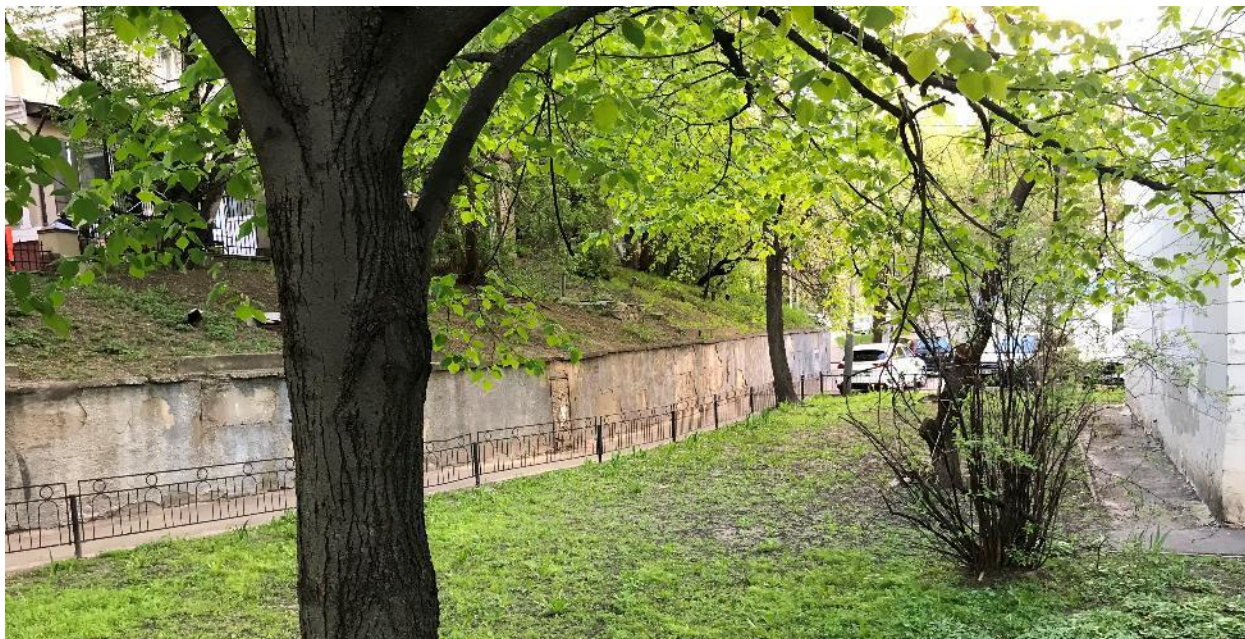



74. Вул. Євгена Коновальця, 29-А

Підпірна стіна з фундаментних блоків, складених в 3 ряди, збудована в підніжжі укосу (стародавнього земляного валу Київської фортеці) в єдиному комплексі разом з житловим будинком для влаштування його прибудинкової території, захищає пожежний проїзд. Через стіну влаштовані сходові марші. Довжина стіни – 79,5 м. Висота до 1,8 м. Накривні плити, облицювальний шар і водовідвідний лоток відсутні. Має тріщини між конструктивними елементами, «висоли» на поверхні, вивітрюється будівельний розчин. Стіна не може вважатися надійною протизсувною спорудою. Потребує ремонту. Відповідальність за технічний стан та обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач території та житлового будинку.



75. Вул. Євгена Коновальця, 33

Підпірна стіна комбінованої конструкції з фундаментних блоків та з бутового каменю висотою до 2,7м на перепаді позначок рельєфу та в підніжжі укосу - валу Київської фортеці збудована в єдиному комплексі з житловими будинками №33 та №31 для влаштування прибудинкової території та захищає пожежний проїзд і прибудинкову територію. Ділянка території не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва.

Підпірна стіна має накривні плити. Вище стіни знаходиться залізобетонний та металевий паркани. До неї тильною стіною примикає споруда ТП та споруди СТО, в стіні влаштований вхід у вбудоване в укіс підземне приміщення. До стіни прикріплений електрокабель. Стіна має тріщини, деформації, ділянки вивітрювання будівельного розчину. Біля стіни ростуть дерева і кущі, які кореневою системою можуть негативно впливати на її технічний стан. Стіна не може вважатися надійною протизсувною спорудою. Потребує ремонту.

Відповідальність за технічний стан та обслуговування стіни повинні нести балансоутримувачі територій.





76. Вул. Джона Маккейна, 13/2.

Прибудинкова територія житлового будинку на вул. Джона Маккейна, 13/2.

Підпірна стіна знаходиться на прибудинковій території житлового будинку на вулиці Джона Маккейна, 13/2 з боку території будинку №15.

Висота укосу, в який утримує підпірна стіна становить приблизно від 1,4 м до 4,0 м. Конструкція стіни комбінована: фундаментні блоки, цегла. В плані має 2 кути поворотів. Застінний водовідвідний лоток відсутній. В стіні є декілька дренажних отворів-випусків для води. Стіна оснащена накривними плитами, окремі з них руйнуються. Крізь стіну на висоті до 0,5м проходить металева труба інженерної комунікації. Висота стіни від 1,4м до 2,3 м. Довжина – до 25м. В стіні є тріщини розкриттям.

Стіна знаходиться в аварійному стані, має тріщини значних розмірів, деформації, ділянки руйнування і вивітрювання цегли та цементно-піщаного розчину. Відхилення стіни від вертикального положення місцями сягає 16 см. Частина стіни в будь-який момент може впасти. Одна з ділянок була підсилена двома контрфорсами. Облицювальне покриття зруйноване на значній площі. Вище стіни ростуть багаторічні дерева, які своєю кореневою системою можуть негативно впливати на технічний стан її конструкцій. Стіна потребує заміни на нову. Підпірна стіна була збудована разом з житловим будинком як єдиний комплекс, для влаштування його прибудинкової території. Згідно зі схемою прибиральних площ зазначеної прибудинкової території, підпірна стіна входять до прибиральної площі та повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».



77. Вул. Джона Маккейна, 14

Підпірна стіна на прибудинковій території житлового будинку на вулиці Джона Маккейна, 14

Підпірна стіна знаходиться з боку будинку №16 в межах прибиральної площі прибудинкової території. Висота укосу, в підніжжі якого влаштована підпірна стіна, - приблизно до 4 м. Частина стіни довжиною до 28 м збудована з бутового каменю має висоту до 1,8м та нахил в бік схилу.

Технічний стан стіни незадовільний. Застінний водовідвідний лоток та дренаж відсутні.

Вище стіни та біля її підніжжя ростуть багаторічні дерева, які своєю кореневою системою можуть негативно впливати на стан її конструкцій. На окремих ділянках стіни зафіксовано випадіння елементів бутової кладки, вивітрювання та випадіння будівельного розчину на швах. До стіни прибудований цегляний колодязь. Верхня частина стіни вкрита шаром бетону. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



Вул. Джона Маккейна, 14

Інша частина стіни збудована з фундаментних блоків (та ФБС-4 та ФБС-3), має вставки з цегли та в плані має форму кута. Довжина стіни близько 15 м, висота від 1,0 м - 1,7 м. Стіна знаходиться в незадовільному технічному стані, має тріщини і деформації. Відхилення стіни від вертикального положення місцями сягає 20см. Накривні плити і застінний водовідвідний лоток та дренаж відсутні. Біля стіни ростуть багаторічні дерева, які своєю кореневою системою можуть негативно впливати на технічний стан її конструкцій. Стіна потребує ремонту, підсилення, організації поверхневого стоку за нею.

Підпірна стіна була збудована при будівництві житлового будинку і для влаштування її прибудинкової території в умовах існуючого рельєфу, як єдиний комплекс. Згідно зі схемою прибиральних площ зазначеної прибудинкової території, підпірна стіна входить до прибиральної площі. Підпірна стіна повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».



78. Вул. Джона Маккейна, 16

Прибудинкова територія житлового будинку на вул. Джона Маккейна, 16.

Підпірна стіна влаштована в підніжжі укосу, який має висоту приблизно до 2,7 м. Стіна збудована з бутового каменю.

Довжина до 22 м,

Висота від 1,4 м до 1,6 м.

Застінний водовідвідний лоток та накривні плити відсутні.

Біля підніжжя стіни ростуть багаторічні дерева, які своєю кореневою системою можуть негативно впливати на стан її конструкцій. На окремих ділянках стіни зафіксовано випадіння елементів бутової кладки, вивітрювання будівельного розчину, відхилення від вертикального положення.

Стіна потребує ремонту з підсиленням, та організації поверхневого стоку за нею.

Підпірна стіна була збудована для будівництва житлового будинку та для влаштування її прибудинкової території в умовах схилу, як єдиний комплекс.

Згідно схеми прибиральних площ зазначеної прибудинкової території, підпірна стіна входить до прибиральної площі і повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».



79. Вул. Джона Маккейна, 22

Прибудинкова територія житлового будинку на вул. Джона Маккейна, 22

Стіна знаходиться біля південно-західної частини будинку з боку вулиці Джона Маккейна біля вхідної сходової групи до ресторану, в підніжжі укосу висота якого - до 1,2 м.

Стіна складається з 2-х частин. Загальна довжина 16 м. Висота стіни -0,4 - 0,6 м.

Частина стіни є фундаментом для павільйону - літньої тераси кафе.

Інша частина примикає до будинку.

Вздовж стіни – застінний водовідвідний лоток. Під частиною стіни крізь неї проходить водовідвідний лоток. Стіна має облицювання під «природний камінь», верхня частина вкрита керамічною плиткою.

Технічний стан – задовільний.

Стіна не виконує функції протизсувної споруди та повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».





80. Вул. Джона Маккейна, 38-38-А

Підпірна стіна з бетонних блоків (ФСБ) утримує штучно створений вертикальний укіс на межі північно-східної частини прибудинкових територій житлових будинків на вул. Джона Маккейна, 38, 38А та території будівлі на вул. Джона Маккейна, 40 та захищає пожежний проїзд до будинків №38, 38-А.

Довжина стіни - 87 м. Висота приблизно від 0,8 м до 4,0 м. На торці стіни влаштований металевий паркан, біля нього знаходяться стіни тільних фасадів господарських споруд.

Стіна в неналежному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту та технічного обслуговування. Стіна має тріщини між конструктивними елементами, є ділянки відхилення від вертикального положення, руйнується облицювальний шар. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести організація - балансоутримувач прибудинкової території та будинків №38, 38-А.





81. Вул. Джона Маккейна, 39

Парапетна стіна висотою 0,5 м - 0,7 м - елемент благоустрою в підніжжі пологого укосу у дворовій частині житлового будинку на вул. Джона Маккейна, 39. Збудована вздовж внутрішньо квартального проїзду для його опорядження та влаштування прибудинкової території житлового будинку №39. Ділянка території не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва.

Довжина - 47м. Матеріал - фундаментні блоки. Накривні плити і застінний лоток відсутні.

Не виконує функцію протизсувної споруди. Потребує ремонту.

Стіна повинна обслуговуватись організацією балансоутримувачем території та житлового будинку.



82. Вул. Саперне поле, 26-а

Підпірна стіна, яка знаходиться біля східного торця житлового будинку на вул. Саперне поле, 26-а та вздовж будинку № 26 була влаштована в єдиному комплексі разом із будівництвом зазначених житлових будинків, яке передбачало підрізання ділянки схилу для влаштування їх прибудинкових територій і укріплення створеного вертикального укосу з боку сектора малоповерхової забудови.

Довжина стіни – 80, 3 м. Висота – від 0,5 до 2,5 м. Матеріал – фундаментні блоки (ФСБ), частково монолітний залізобетон.

Стіна має деформації, відхилення від вертикалі, «висоли», ділянки руйнування будівельного розчину та тріщини між конструктивними елементами.

Стіна частково виконує утримуючу функцію схилу, але не може вважатися надійною протизсувною спорудою. Споруда знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує ремонту і технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та житлового будинку.





83. Вул. Іоанна Павла II, 7.

Підпірна стіна на вул. Іоанна Павла II, 7 збудована біля житлового будинку на вул. Іоанна Павла другого, 7. Утримує вертикальні укоси, створені на перепаді позначок рельєфу для влаштування світлового прямку біля житлового будинку, прибудинкової території та проїзду до дворової частини.

Довжина стіни - 32,5 м. Висота стіни – до 2,6 м. Матеріал – залізобетон.

Технічний стан задовільний.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території та будинку.





84. Вул. Загребельного Павла, 25

Стіна висотою від 0,4 до 1,0 м збудована, з фундаментних блоків, складених в 1 - 2 ряди, у дворі житлового будинку на вул. Загребельного Павла, 25 на перепаді відміток рельєфу, створеному для влаштування прибудинкової території, Ділянка не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва.

Крізь стіну влаштовані сходові марші. Стіна не виконує функції протизсувної споруди, схил відсутній. Має тріщини між конструктивними елементами. За нею відсутній водовідвідний лоток. Потребує технічного обслуговування та ремонту.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території та будинку.





85. Фортечний тупик, 6/8

Підпірна стіна знаходиться біля підніжжя ґрунтового укосу (валу «Київської фортеці») вздовж тротуару дороги вул. Фортечний тупик з південного боку від будинку №6/8. Утримує вертикальний укіс та є елементом опорядження тротуару і дороги. Матеріал - залізобетон. Має облицювальний шар, накривні плити та застінний водовідвідний лоток. В стіні є тріщини, ділянки руйнування облицювального шару.

Довжина стіни 147 м. Висота - від 0,5 до 1,2 м.

Технічний стан придатний для експлуатації. Потребує ремонту і належного технічного обслуговування.

Відповідальність за технічний стан і належне утримання стіни, повинні нести балансоутримувачі дороги, для захисту якої збудована стіна.





86. Вул. Велика Васильківська,145/1

Підпірна стіна складена з бутового каменю (частина стіни має облицювальний шар) утримує вертикальний укіс штучно створеного перепаду позначок рельєфу вздовж тротуару біля газону і двох сходових маршів з боку вуличного фасаду житлового будинку №145/1 на вул. Великій Васильківській.

Загальна довжина підпірної стіни складає близько 37м. Висота - до 2,5м. Має накривні плити. Застінний водовідвідний лоток відсутній.

Стіна не виконує функції протизсувної споруди.

Технічний стан задовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести організація - балансоутримувач прибудинкової території.





87. Вул. Велика Васильківська, 85/87

Комплекс підпірних стін, збудованих для влаштування прибудинкової території та благоустрою біля житлового будинку на вул. Великій Васильківській, 85/87. Стіни утримують вертикальні укosi на штучно створених перепадах відміток рельєфу незначної висоти та не виконують функції протизсувних споруд.

Матеріал – фундаментні блоки. Висота стін від 0,5 м до 1,6 м. Стіни місцями мають тріщини між конструктивними елементами, деформації, потребують ремонту та належної технічної експлуатації.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести організація - балансоутримувач прибудинкової території та будинку.







88. Вул. Джона Маккейна, 9

Підпірна стіна з цегли, залізобетону та блоків в підніжжі ґрунтового укосу збудована при будівництві житлового будинку на вул. Джона Маккейна, 9 для влаштування прибудинкової території та світлового напрямку будинку. Довжина стіни близько 25 м. Висота від 0,5 м до 3,0 м. В стіні влаштований вхід до підземного приміщення. Частина верхнього торця стіни має накривний шар, на якому влаштований металевий паркан. За стіною частково влаштований водовідвідний лоток. Стіна має облицювальний шар, який місцями руйнується. Стіна потребує ремонту та технічного обслуговування. Відповідальність за технічний стан та належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організації зазначеного житлового будинку та прибудинкової території.





89. Вул. Марії Приймаченко, 7

Стіна висотою 0,4м - 0,7м є елементом благоустрою та опорядження проїзду до будинку в підніжжі пологого укосу у дворовій частині житлового будинку на вул. Марії Приймаченко, 7 та збудована для влаштування прибудинкової території будинку. Зазначена ділянка території не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва.

Довжина – 58,6 м. Матеріал - залізобетонні фундаментні блоки.

Не виконує функцію протизсувної споруди. Має бути на обслуговуванні балансоутримувача території і будинку.



90. Вул. Марії Приймаченко, 7.

Стіна висотою 0,5 м - 0,7 м збудована для влаштування прибудинкової території будинку №7 в підніжжі укосу та є елементом благоустрою і опорядження паркувального майданчика у дворовій частині житлового будинку на вул. Марії Приймаченко,7.

Довжина – 23,3 м. Висота від 0,3 до 0,8 м. Матеріал – бутовий камінь, Технічний стан незадовільний. Відсутні водовідвідний лоток та накривні плити. Має тріщини між елементами кладки, ділянки вивітрювання будівельного розчину. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни. Потребує ремонту.

Не може виконувати функцію надійної протизсувної споруди. Відповідальність за технічний стан та обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувача території.



91. Вул. Марії Приймаченко, 7

Стіна біля північно-східного торця житлового будинку має висоту від 0,3 м до 0,9 м. Збудована для влаштування прибудинкової території житлового будинку на вул. Марії Приймаченко, 7 та проходу до будинку в підніжжі укосу як єдиний комплекс. Не виконує функцію протизсувної споруди. Є елементом благоустрою території.

Довжина стіни біля 23 м. Висота від 0,3 до 0,8 м. Матеріал – бутовий камінь, цегла.

Технічний стан незадовільний. Відсутні водовідвідний лоток та накривні плити. Має тріщини, ділянки руйнування, ознаки вивітрювання будівельного розчину. Потребує ремонту.

Повинна бути на обслуговуванні балансоутримувача території та будинку.





92. Вул. Марії Приймаченко, 5

Стіна висотою 0,3 м - 0,7 м - елемент благоустрою в підніжжі пологого укосу у дворовій частині житлового будинку на вул. Марії Приймаченко, 5. Збудована вздовж проїзду до будинку для його та опорядження та влаштування прибудинкової території будинку №5. Ділянка території не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва. Довжина - 81 м. Матеріал - залізобетонні блоки (ФСБ), шляховий бортовий камінь. Не виконує функцію протизсувної споруди.

Технічний стан незадовільний. Має бути на обслуговуванні балансоутримувача території і будинку.






93. Вул. Марії Приймаченко, 3

Стінка - елемент благоустрою висотою 0,3м -0,5м в підніжжі пологого укосу у дворовій частині житлового будинку на вул. Марії Приймаченко,3 збудована вздовж внутрішньоквартального проїзду для його опорядження та влаштування прибудинкової території будинку №3. Довжина - біля 60 м.

Матеріал - залізобетонні блоки (ФСБ),шляховий бортовий камінь. Не виконує функцію протизсувної споруди. Ділянка території не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва. Довжина стіни - 65 м. Висота - 0,4м -0,6м. Технічний стан незадовільний. Стіна повинна бути на обслуговуванні балансоутримувача території.

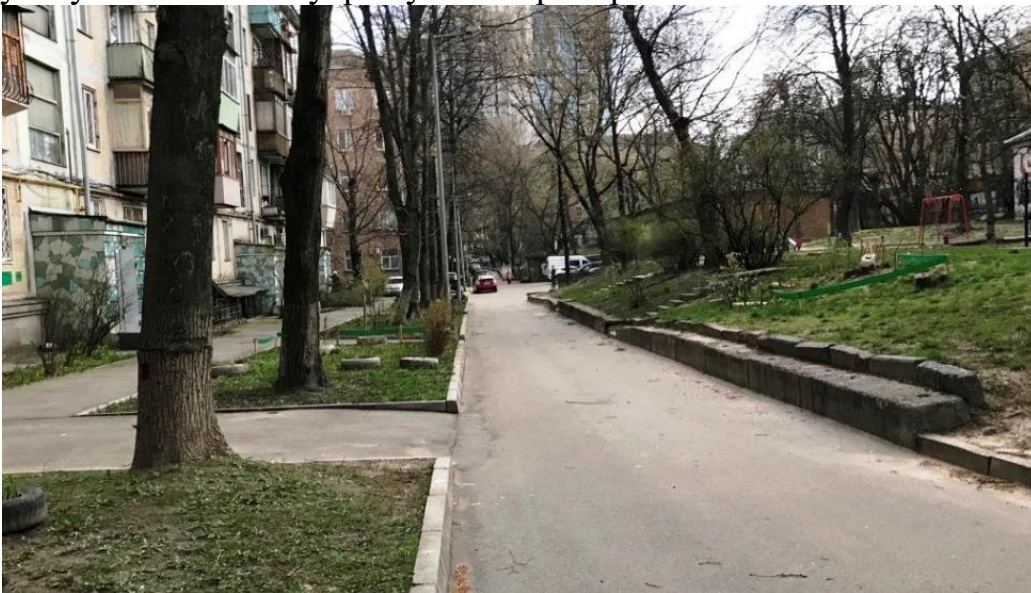

94. Вул. Марії Приймаченко, 1/27

Стіна - елемент благоустрою висотою 0,4 м в підніжжі пологого укосу у дворовій частині житлового будинку на вул. Марії Приймаченко,1/27, збудована для влаштування прибудинкової території будинку та опорядження проїзду до будинку. Матеріал - різномірні залізобетонні елементи. Не виконує функцію протизсувної споруди. Ділянка території не відноситься до

зсувонебезпечної зони м. Києва. Довжина стіни - 65 м. Висота - 0,4м -0,5м. Технічний стан незадовільний. Стіна повинна бути на обслуговуванні балансоутримувача території.



95. Вул. Василя Тютюнника, 5 - 5А

Підпірна стіна в підніжжі укосу біля тильного фасаду житлових будинків на вул. Василя Тютюнника, №№ 5, 5 А збудована із фундаментних блоків для влаштування прибудинкової території, світлових прямиків зазначених житлових будинків та утримання прилеглого укосу.

Довжина стіни біля 96 м. Висота - від 0,8 м до 1,8 м. Ширина - 0,5 м.

Має кут повороту. Крізь стіну прокладені сходові марші.

Накривні плити та водовідвідний лоток відсутні. В стіні є тріщини між конструктивними елементами. Є ділянки відхилення від вертикального положення. Коріння близько розташованих дерев та кущів можуть спричиняти негативний вплив на технічний стан стіни. Вище стіни у 2021 років виник зсув ґрунтів у зв'язку з аварійними витокami витіканнями з водопроводу Стіна не може вважатися надійною протизсувною спорудою.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та будинків.



96. Вул. Предславинська, 38

Бутова стіна – елемент благоустрою прибудинкової території житлового будинку № 38 на вул. Предславинській. Утримує вертикальний укіс висотою від 0,5 м до 1,1 м, вище якого влаштований газон біля будинку. Стіна має накривні плити. Крізь стіну до під'їздів влаштовані сходові марші. Стіна не є протизсувною спорудою. Технічний стан задовільний.


Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та житлового будинку.



97. Вул. Предславинська, 49

Бутова стіна — елемент благоустрою прибудинкової території біля північної частини житлового будинку № 49 на вул. Предславинській.

Утримує вертикальний укіс висотою від 0,5 м до 1,0 м, на якому влаштований трав'яний газон і ростуть дерева. Стіна має накривні плити. Стіна не виконує функцію протизсувного захисту. Схил відсутній. Технічний стан задовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та житлового будинку.

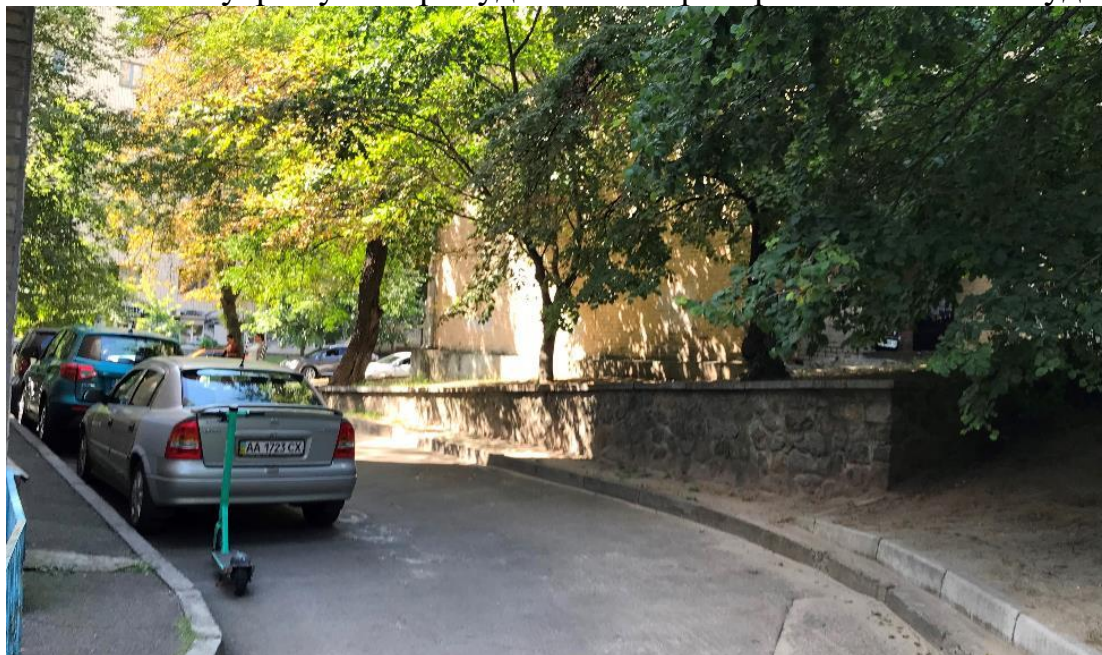

98. Вул. Бастіонна, 1/36

З боку бульв. Міхновського розташована стіна – конструктивний елемент сходової групи будинку на вул. Бастіонній, 1/36, довжиною 16 м, висотою близько 1.5 м. Стіна побудована на перепаді позначок рельєфу, не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній, в задовільному технічному стані. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



99. Вул. Бастіонна 3/12

Прибудинкова територія на розі з вул. Курганівською, у дворі будинку розташовані бутові стіни світлового прямока будинку № 3/12, не виконують функцію протизсувної споруди

інженерного захисту, схил відсутній. Низ вікон будинку нижче поверхні прибудинкової території на висоту стіни світлового прямка. Технічний стан задовільний. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



100. Вул. Бастіонна 3/12

У дворі житлового будинку розташована бутова стіна світлового прямка довжиною 22.0 м і висотою до 1.8 м. Низ вікон першого поверху вище поверхні прибудинкової території на висоту стіни світлового прямка. Стіна торцем приходить впритул до стіни житлового будинку. Стіна побудована разом з будинком як єдиний комплекс і повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3/12.





101. Пров. Бастіонний, 5.

Підпірна стіна знаходиться в незадовільному технічному стані – деформується, має відхилення від вертикалі, через стіну проникають ґрунтові води, в дренажному лотку проростають дерева, не обслуговуються належним чином. Підпірна стіна, розташована біля будинку у пров. Бастіонному, 5 була влаштована у зв'язку із будівництвом житлового будинку у пров. Бастіонному, 5, яке передбачало підрізання зсувонебезпечного схилу для влаштування будівельної площадки та прибудинкової території. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, яка захищає прибудинкову територію від зсувних процесів, повинна нести експлуатуюча організації зазначеного житлового будинку.



102. Пров. Бастіонний, 5-7.

Підпірні стіни загальною довжиною близько 75 м, висотою близько 7 м знаходяться в незадовільному технічному стані – деформуються, мають відхилення від вертикалі, через стіну проникають ґрунтові води, в дренажному лотку проростають дерева, не обслуговуються належним чином. Підпірні стіни, розташовані біля будинків у пров. Бастіонному, 5, 7 були влаштовані у зв'язку із будівництвом житлових будинків у пров. Бастіонному, 5, 7, яке передбачало підрізання зсувонебезпечного схилу для влаштування будівельних площадок та прибудинкових територій. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірних стін, які захищають прибудинкові території від зсувних процесів, повинні нести експлуатуючі організації зазначених житлових будинків.



103. Пров. Бастіонний, 11

У дворі прибудинкової території розташована парапетна стіна комбінованої конструкції (фундаментні блоки, складені в один ряд, цегла, бутова кладка), елемент благоустрою, утримує незначний перепад рельєфу схилу з боку Ботанічного саду, стіна довжиною 44.0 м і висотою 0,6 м, в незадовільному технічному стані. Стіна потребує ремонту, побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку.



104. Вул. Михайла Бойчука, 11-11-А(в акті зазначена адреса М. Бойчука, 9/12-11)

Стіна знаходиться між прибудинковими територіями будинків на вул. Михайла Бойчука, №11, №9/12 та №11А.

Стіна утримує вертикальний укіс штучно створеного перепаду позначок рельєфу висотою від 0,5 м до 2,0м. Збудована при будівництві житлових будинків для влаштування прибудинкових територій, проїзду до них.

Довжина стіни близько 73 м. Висота стіни змінюється, приблизно від 1,2м до 3,5 м. Матеріал стіни - бутовий камінь, блоки ФСБ.

Функції протизсувного захисту стіна не виконує.

Стіна знаходиться в незадовільному технічному стані: має тріщини, ділянки руйнування бутової кладки, відхилення від вертикального положення, потребує капітального ремонту і технічного обслуговування. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачами території та житлових будинків.





105. Вул. Михайла Бойчука, 13 - 13-а

Підпірна стіна знаходиться в дворовій частині прибудинкової території житлових будинків на вул. Михайла Бойчука, 13, 13-А в підніжжі укосу (нижче спортмайданчика).

Стіна була збудована з фундаментних блоків для влаштування прибудинкових територій при будівництві будинків №13, 13-А.

Висота стіни біля 1,0 м. Довжина стіни – 70 м. Застінний лоток і накривні плити відсутні.

Технічний стан стіни - придатний для експлуатації. Стіна повинна обслуговуватись організацією балансоутримувачем території та житлових будинків.





106. Вул. Михайла Бойчука, 13 - 13-а із сходовим маршем

Підпірна стіна (зі сходовим маршем) знаходиться біля північної частини житлового будинку на вул. Михайла Бойчука, 13 -13-А.

Стіна була збудована з фундаментних блоків і цегли на штучно створеному перепаді позначок рельєфу для влаштування прибудинкової території при будівництві житлового будинку №13.

Висота стіни змінюється від 0,8 м до 2,0 м. Застінний лоток відсутній.

Технічний стан стіни незадовільний. Стіна має тріщини між конструктивними елементами, руйнування будівельного розчину та облицювального і накривного шарів. Біля стіни ростуть дерева, які можуть негативно впливати на технічний стан стіни.

Стіна повинна обслуговуватись організацією балансоутримувачем території та житлового будинків.





107/108/109. Вул. Михайла Бойчука, 23

Підпірна стіна має довжину 48 м, висота від 1,5 до 2,2 м.

Інша підпірна стіна має довжину 30 м, висота 1 м.

Інша підпірна стіна має довжину 28м, висота 0,9 м.

Стіни знаходяться на балансовому утриманні КП «СУППР».

Вирішується питання фінансування ремонтних робіт.

110. Вул. Михайла Бойчука, 25, 25 а

Підпірна стіна має довжину 77 м, висота 2,2-3,2-4,6 м.

Знаходиться на балансовому утриманні КП «СУППР».

Вирішується питання фінансування ремонтних робіт.

111. Вул. Михайла Бойчука, 26

Підпірна стіна біля сміттєзбірника на прибудинковій території житлового будинку на вул. Михайла Бойчука, 26. Утримує вертикальний укіс штучно створеного перепаду позначок рельєфу висотою

Довжина - близько 8 м. Висота стіни - до 1,5 м. Матеріал – бетонні фундаментні блоки. Застінний водовідвідний лоток та накривні плити відсутні. Має тріщини, деформації. Функції інженерного захисту території від зсувів стіна не виконує. Технічний стан - незадовільний. Стіна повинна обслуговуватись організацією - балансоутримувачем території.



112. Вул. Михайла Бойчука, 27

Підпірна стіна має довжину 48 м, висота 1,3 -1,8 м.
Знаходиться на балансовому утриманні КП «СУППР».
Вирішується питання фінансування ремонтних робіт.

113. Вул. Михайла Бойчука, 29

Підпірна стіна має довжину 43 м, висота 1,6 м.
Знаходиться на балансовому утриманні КП «СУППР».
Вирішується питання фінансування ремонтних робіт.

114. Вул. Михайла Бойчука, 31

Підпірна стіна має довжину 27 м, висота 0,5 м.
Знаходиться на балансовому утриманні КП «СУППР».
Вирішується питання фінансування ремонтних робіт.

115. Вул. Михайла Бойчука, 37

Підпірна стіна має довжину 62,8 м, висота 0,5 м.
Знаходиться на балансовому утриманні КП «СУППР».
Вирішується питання фінансування ремонтних робіт.

116. Вул. Михайла Бойчука, 41

Довжина 118 м. Висота 1,7 м, 2,7 м.
Матеріал: бутовий камінь. Має застінний лоток, дренаж, за стіною – 11 оглядових колодязів.
Підпірна стіна знаходиться на балансовому утриманні КП «СУППР».

117. Бульв. Миколи Міхновського, 4/6

Підпірна стіна знаходиться у дворовій частині прибудинкової території житлового будинку за адресою бульв. Миколи Міхновського, 4/6 на ділянці, яка не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва. Стіна збудована з фундаментних блоків та з цегли на перепаді позначок рельєфу, штучно створеному при влаштуванні прибудинкової території та в'їзду до неї. Стіна не виконує функцій протизсувного захисту території. Загальна довжина стіни – становить близько 123 м.

Висота стіни з блоків (ФСБ) - від 0,8 м до 1,2 м. Висота цегляної стіни - від 0,3 м до 2,5 м. Крізь стіну прокладені сходові марші.

Стіна має, відхилення від вертикалі, ознаки вивітрювання будівельного розчину та цегляної кладки на локальних ділянках. Застінний водовідвідний лоток відсутній. Місцями відсутні накривні плити

Технічний стан - придатний для експлуатації. Потребує ремонту та належного технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та експлуатуюча організація житлового будинку.





118. Бульв. Миколи Міхновського, 14-А

Підпірна стіна на території ЗДО на вул. Дмитра Дорошенка, 61 збудована для влаштування його прибудинкової території з боку пагорбу біля межі з сектором малоповерхової забудови. Земельна ділянка ЗДО не відноситься до зсувонебезпечної зони міста Києва. Довжина до 53 м, висота від 0,7 м до 0,9 м.

Стіна збудована з блоків (ФСБ), має кут повороту, накривні плити та пофарбований штукатурний шар, який місцями руйнується.

Стіна зазнає негативного впливу від кореневої системи близько розташованих від неї дерев. Окремі ділянки стіни мають тріщини між конструктивними елементами, відхилення від вертикального положення.

Потребує ремонту та технічного обслуговування. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





119. Бульв. Миколи Міхновського, 6-А

Стіна знаходиться на прибудинковій території житлового будинку за адресою бульв. Миколи Міхновського, 6-А. Стіна збудована з бетонних блоків, складених в 2 ряди та блоків підвищеного шляхового борту біля підніжжя укосу для влаштування прибудинкової території житлового будинку. Довжина стіни близько 28 м. Висота стіни від 0,5м до 1 м. Стіна має деформації. Потребує ремонту і технічного обслуговування. Не може вважатися надійною протизсувною спорудою. Технічний стан незадовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та експлуатуюча організація житлового будинку.





120. Бульв. Миколи Міхновського, 6-Б

Підпірна стіна знаходиться на прибудинковій території житлового будинку за адресою бульв. Миколи Міхновського, 6-Б. Стіна збудована з монолітного залізобетону та з фундаментних блоків, які утримують ділянку укосу, як єдиний комплекс для влаштування прибудинкової території житлового будинку №6-Б.

Частина стіни з монолітного залізобетону збудована під нахилом, оснащена накривними плитами, які місцями відсутні. Максимальна висота стіни сягає приблизно до 3,0 м. Застінний лоток відсутній.

Частина стіни з блоків має деформації та не може вважатися надійною протизсувною спорудою. Застінний лоток відсутній. Технічний стан незадовільний.

Стіна потребує ремонту та технічної експлуатації. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та експлуатуюча організація житлового будинку.



121. Вул. Звіринецька, 63.

Бутова підпірна стіна довжиною близько 75 м і висотою 1 - 2,5 м біля житлового будинку на вул. Звіринецькій, 63 знаходяться в незадовільному технічному стані, має ділянки випадіння бутового каменю, потребує ремонту. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.



122. Вул. Звіринецька, 61

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована парапетна стіна з фундаментних блоків, складених в один ряд, довжиною 20.0 м і висотою 0.9 м. Стіна не виконує функції протизсувної споруди інженерного захисту. Незадовільний технічний стан, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 61.



123. Вул. Підвисоцького Професора, 18.

Цегляна підпірна стіна довжиною близько 77 м і висотою близько 1,8 м біля житлового будинку на вул. Професора Підвисоцького, 18 знаходяться в незадовільному технічному стані, деформується, має ділянки руйнування конструкцій, відсутній застінний лоток. Для забезпечення довготривалої стійкості прилеглого схилу необхідно виконати ремонт та підсилення підпірної стіни та організацію водовідведення поверхневих стоків зі схилу. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



124. Вул. Підвисоцького Професора, 20.

Підпірна стіна складена з цегли, буту, бетонних блоків, довжиною близько 130 м і висотою 1-2,5 м біля житлового будинку на вул. Професора Підвисоцького, 20 знаходяться в незадовільному технічному стані, деформується, має ділянки руйнування конструкцій, відсутній застінний лоток. Для забезпечення довготривалої стійкості прилеглого схилу необхідно виконати ремонт та підсилення підпірної стіни та організацію водовідведення поверхневих стоків зі схилу. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



125. Вул. Підвисоцького 7

Підпірна стіна у дворі будинку по вул. Підвисоцького 7. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу, має П-подібну форму, та утримує вертикальний ґрунтовий укіс. Стіна складена бутовим каменем та цеглою, має довжину приблизно 90 м, та перепад висот в межах 0,5-2,9 м. Західна сторона стіни містить вбудовані приміщення, центральна частина має два сходових маршів, східна частина стіни також обладнана сходовим маршем. Верхня частина підпірної стіни має огорожу (цегла і метал), водовідвідні лотки відсутні. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає двір будинку, знаходиться у відносно задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування через наявність тріщин.

Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.





126. Вул. Підвисоцького, 14

Стіна розміщена у дворі житлового будинку по вул. Підвисоцького 14. Стіна підтримує перепад відміток рельєфу. Висота стіни становить від 1,3-1,5 м, довжина близько 7 м. Нижня частина стіни складена фундаментними блоками, верхня - цеглою. Стіна складена фундаментними блоками, тримає вертикальний ґрунтовий укіс. Функції протизсувного захисту вона не виконує. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



127 Бульв. Лесі Українки, 29 (вулиця)

На брівці укосу Печерського мосту розташована цегляна підпірна стіна, ззовні обкладена бутом, з накривними плитами, стіна довжиною 31.0 м і висотою 1.5 м. Незадовільний технічний стан, руйнується матеріал стіни, стіна потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем території.






128. Бульв. Лесі Українки, 29 (двір)

У дворі житлового будинку розташована бутова стіна на перепаді позначок рельєфу, з накривними плитами, перилами, сходовою групою, стіна не виконує функцію споруди протизсувного захисту, схил відсутній. Стіна довжиною 15.0 м і висотою 2.7 м. Стіна в незадовільному технічному стані, руйнується облицювальний шар. Стіна потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 29.



129. Вул. Алмазова Генерала, 6

Територія, на якій розташована підпірна стіна не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва. Підпірна стіна з бутового каменю висотою близько 1 метра, довжиною близько 100 м, не виконує функції протизсувної споруди, влаштована на перепаді висот між прибудинковою територією і тротуаром, потребує ремонту і постійної експлуатації. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинні нести балансоутримувачі території та експлуатуючі організації житлових будинків і тротуару.

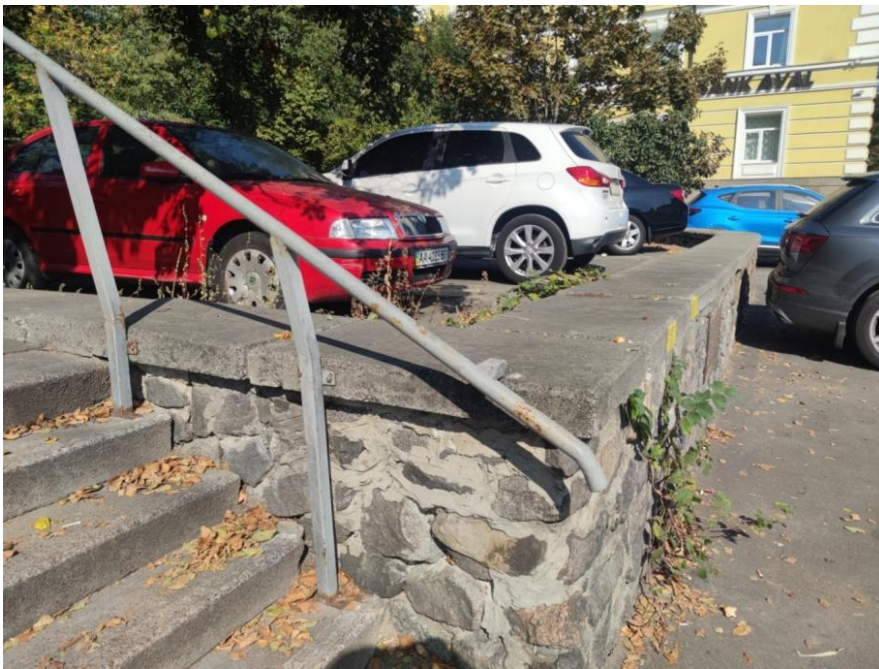

130. Вул. Бастіонна, 12-14

У дворі житлових будинків розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (фундаментні блоки, бутова кладка з бетонним поясом), стіна на перепаді позначок рельєфу,

довжиною 57 м і висотою 1.6 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс ділянки схилу в бік будинку № 14-А. Стіна в задовільному технічному стані, побудована при влаштуванні прибудинкових територій, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків.





131. Вул. Катерини Білокур, 10/15

Бутова парапетна стіна на прибудинковій території, розташована вздовж тротуару вулиці, довжиною 36.0 м і висотою 0.6 м. Стіна є елементом благоустрою, не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній, стіна характеризується незадовільним технічним станом, потребує ремонту. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



132. Вул. Михайла Бойчука, 4

Комплекс підпірних стін, збудованих на штучно створених перепадах позначок рельєфу для влаштування прибудинкової території житлового будинку за адресою вул. Михайла Бойчука, №4, скверу з дитячим майданчиком «Панда». Крізь стіни на озеленених укосах влаштовані сходові марші. Висота стін від 0,5 м до 3,8 м. Матеріал - бутовий камінь, залізобетон, блоки.

Технічний стан задовільний. Бутова частина стіни потребує поточного ремонту. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірних стін повинен нести балансоутримувач території та житлового будинку.





133. Вул. Михайла Бойчука, 4-А

Стіна, збудована з фундаментних блоків, складених в один ряд в підніжжі пологого укосу для влаштування прибудинкової території житлового будинку за адресою вул. Михайла Бойчука, №4-А. Стіна не виконує функції протизсувної споруди. Застінний лоток відсутній. Довжина стіни – 34 м. Висота від 0,5 м до 0,7 м. Має накривні плити.

Технічний стан відносно задовільний. Є тріщини між конструктивними елементами, вивітрювання будівельного розчину. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірних стін повинен нести балансоутримувач території та житлового будинку.





134. Вул. Михайла Бойчука, 5

Стіна – елемент благоустрою знаходиться навпроти головного фасаду житлового будинку на вул. Михайла Бойчука, 5. Збудована з бутового каменю та цегли на території, яка не відноситься до зсувонебезпечної зони. Стіна є елементом благоустрою на штучно створеному перепаді рельєфу на межі скверу з боку дороги вул. Михайла Бойчука та біля проїзду до будинку №5. Не виконує функції інженерного захисту території від зсувів.

Бутова частина місцями руйнується, цегляна частина має накривні плити. Частина бутової стіни знаходиться під торговельним павільйоном.

Довжина стіни біля 80 м. Висота стіни від 0,3 м до 0,7м. Технічний стан стіни - незадовільний. Потребує ремонту.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





135. Вул. Михайла Бойчука, 6

Підпірна стіна підніжжі схилу з боку дворового фасаду житлового будинку на вул. Михайла Бойчука, 6 була влаштована при влаштуванні прибудинкової території, проїзду до будинку та утримує ділянку прилеглого укосу.

Довжина стіни – 40м. Висота -0,5м -1,0м. Матеріал – залізобетон, цегла.

Технічний стан – задовільний.

Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести організація, яка експлуатує територію та зазначений житловий будинок.





136. Вул. Михайла Бойчука, 6-А

Підпірна стіна між будинками на вул. Михайла Бойчука, 6-А та вул. Німанській, 10 утримує штучно створений перепад позначок рельєфу з боку вулиці Німанської та збудована з для влаштування прибудинкової території. Функції протизсувного захисту стіна не виконує.

Довжина стіни - близько 7,0 м. Висота стіни з залізобетонних блоків - близько 2,0м. Верхня частина стіни виконує функцію цегляної огорожі висотою до 1,0 м. Стіна знаходиться в незадовільному технічному стані - має тріщини між конструктивними елементами, ознаки вивітрювання будівельних матеріалів, розчину. Потребує ремонту та технічного обслуговування.

Відповідальність за технічний стан і належне утримання стіни повинен нести балансоутримувач території і житлового будинку.





137. Вул. Михайла Бойчука, 7/11

Стіна знаходиться у дворовій частині прибудинкової території житлового будинку на вул. Михайла Бойчука, 7/11.

Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва. Стіна була збудована з цегли для влаштування прибудинкової території разом з будівництвом житлового будинку №7/11. Утримує штучно створений вертикальний укіс (висотою 0,7-1,2 м.) біля дворового скверу і проїзду до будинку та є елементом благоустрою.

Висота стіни біля 0,7 м- 1,2 м. Довжина стіни – біля 68 м.

Крізь стіну влаштовані сходові марші. Застінний лоток відсутній. Має дренажні отвори, які потребують очищення.

Технічний стан – придатний для експлуатації. На ділянках, де вивітрюється цегла, необхідний ремонт. Потребує технічного обслуговування. Стіна повинна обслуговуватись організацією - балансоутримувачем території та житлового будинку.





138.Вул. Михайла Бойчука, 22

Підпірна стіна знаходиться на дворовій частині прибудинкової території житлового будинку на вул. Михайла Бойчука, 22.

Стіна збудована з бутового каменю та цегли для влаштування прибудинкової території і проїзду вздовж будинку на вул. Михайла Бойчука, 22 в підніжжі пологого ґрунтового укосу.

Має висоту приблизно від 0,5 м до 1,2 м, є накривні плити. Застінний водовідвідний лоток відсутній. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни.

Технічний стан стіни – придатний для експлуатації. Локальні ділянки стіни мають тріщини, випадіння будматеріалів, потребують ремонту.

Стіна повинна обслуговуватись організацією балансоутримувачем території та житлового будинку.





139. Вул. Андрія Верхогляда, 6-Б

Підпірна стіна знаходиться на дворовій частині прибудинкової території житлового будинку на вул. Андрія Верхогляда, 6-Б.

Стіна була збудована для влаштування прибудинкової території житлового будинку №6-Б, як єдиний комплекс при будівництві будинку. Матеріал стіни - фундаментні блоки. Утримує вертикальний укіс штучно-створеного перепаду позначок рельєфу на межі проїзду до будинку та газону. Має кут повороту. Стіна не виконує функції протизсувної споруди. Схили відсутні.

Висота стіни - біля 1,0 м. Довжина стіни – 22 м. Має застінний лоток.

Місцями в стіні є тріщини, деформації. Потребує ремонту та належної технічної експлуатації. Технічний стан – придатний для експлуатації.

Стіна повинна обслуговуватись організацією балансоутримувачем території та зазначеного житлового будинку.





140. Вул. Залізничне шосе, 49.

Підпірна стіна збудована біля житлового будинку на вул. Залізничне шосе, 49. Утримує вертикальні укоси, створені на штучних перепадах позначок рельєфу, розділяє та огорожує прибудинкову територію зазначеного будинку від суміжних територій.

Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони. Довжина -132,0 м. Висота від 1,0м до 3,2 м. Стіна збудована з блоків (ФСБ) для влаштування прибудинкової території будинку №49. Має тріщини між конструктивними елементами, деформації, відхилення від вертикалі, «висоли», вивітрювання будівельного розчину. Зазнає негативного впливу від кореневої системи дерев. Застінний водовідвідний лоток та накривні плити відсутні. Технічний стан стіни незадовільний. Потребує ремонту і технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території та будинку.





141. Вул. Степана Ковніра, 3-А

Парапетна стіна (підвищений бетонний борт), розташована вздовж проїзду прибудинкової території, довжиною 40.0 м і висотою 0.4 м. Стіна не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній. В задовільному технічному стані. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





142. Вул. Лейпцизька, 14

З торця житлового будинку № 14, на прибудинковій території, розташована бетонна підпірна стіна зі сходовою групою, з накривним матеріалом і металевою огорожею, з застінним водовідвідним лотком, довжиною 28.0 м і висотою 0.7-4.2 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 14.





143. Бульв. Миколи Міхновського, 10

Підпірна стіна знаходиться на території, яка не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва. Стіна збудована з фундаментних блоків вкритих штукатурним шаром для влаштування та розмежування прибудинкових територій житлового будинку за адресою: бульв. Миколи Міхновського, 10 і школи №80 (бульв. Миколи Міхновського, 12-Б). Утримує вертикальний укіс на штучно створеному перепаді відміток рельєфу висотою до 3м. Одна частина стіни примикає до будівлі школи. Стіна не може вважатися протизсувною спорудою. Висота стіни від 0,5 м до 3,0 м. На верхньому торці стіни влаштована цегляна огорожа висотою близько 1 м.

На одній з ділянок стіни є деформації, відхилення від вертикального положення. Стіна має ділянки вивітрювання будівельних матеріалів, тріщини між конструктивними елементами, потребує ремонту і належної технічної експлуатації. Частина стіни потребує підсилення.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни мають нести організації – балансоутримувачі, що експлуатують прибудинкові території і будівлі.





144. Бульв. Миколи Міхновського, 21.


Підпірна стіна утримує ділянку перепаду відміток рельєфу, штучно створеного при будівництві житлового будинку №21 для влаштування його прибудинкової території з боку будівлі на бульв. Миколи Міхновського, 19.

Довжина стіни - 28,8 м. Висота – до 1,6 м. Ширина – 0,7 м.

Технічний стан незадовільний. Стіна має деформації, відхилення від вертикального положення, дефекти та пошкодження штукатурного шару. Накривні плити і водовідвідний лоток відсутні. Близько розташовані дерева можуть негативно впливати на технічний стан стіни. Функції протизсувної споруди не виконує.

Стіна в неналежному експлуатаційно-технічному стані, потребує ремонту і належної технічної експлуатації.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та будинку.

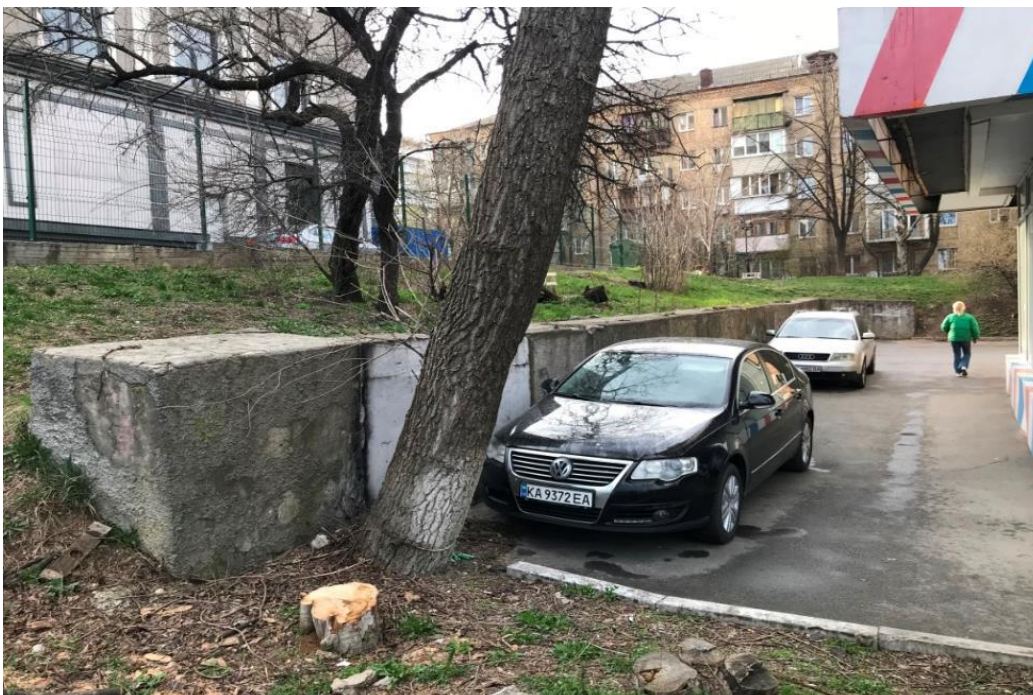



145. Бульв. Миколи Міхновського, 26/1.

Підпірна стіна на прибудинковій території житлового будинку на бульв. Миколи Міхновського, 26/1 торцем примикає до житлового будинку, збудована разом з будинком, як єдиний комплекс для влаштування прибудинкової території на штучно створеному перепаді позначок рельєфу біля вуличного тротуару з боку вул. Професора Підвисоцького. Висота стіни - до 2,4 м. Довжина - 6,5 м. Матеріал - бутовий камінь. Накривний шар має дефекти, пошкодження. Функції протизсувного захисту не виконує.

Стіна знаходиться в неналежному експлуатаційно-технічному стані. Має тріщини, ділянку руйнування бутової кладки, потребує ремонту та технічного обслуговування.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач будинку, прибудинкової території.



146. Бульв. Миколи Міхновського, 26/1.

Підпірна стіна на прибудинковій території житлового будинку на бульв. Миколи Міхновського, 26/1 торцем примикає до житлового будинку. Збудована разом з будинком в єдиному комплексі для влаштування дворової частини прибудинкової території на штучно створеному перепаді позначок рельєфу. Утримує вертикальний укіс висотою від 0,6 м до 1,7 м.

Висота стіни - від 0,7 м до 2,4 м. Довжина - 12,5 м.

Матеріал - бутовий камінь. Функції протизсувного захисту не виконує.

Стіна в незадовільному технічному стані - має тріщини, ділянки випадіння будівельного розчину між бутовою кладкою, накривні плити частково відсутні. Потребує ремонту та технічного обслуговування.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач будинку і прибудинкової території.





147. Бульвар Миколи Міхновського, 30/1

Підпірна стіна біля північно-східного фасаду житлового будинку на бульварі Миколи Міхновського, 30/1 та на прибудинковій (дворовій території). Стіна знаходиться в підніжжі укосу. Збудована разом з будинком №30/1, як єдиний комплекс, для влаштування прибудинкової території.

Висота стіни - від 0,5 м до 1,7 м. Крізь стіну влаштована входна група від вище розташованого міжбудинкового проїзду до прибудинкової території житлового будинку.

Матеріал стіни – цегла, фундаментні блоки. Частково має облицювальний та накривний шар, місцями є накривні плити. Застінний водовідвідний лоток відсутній.

Технічний стан стіни – незадовільний. Має відхилення від вертикалі місцями тріщини, «висоли», потребує капітального ремонту та технічного обслуговування. Біля стіни ростуть дерева, які кореневою системою можуть негативно впливати на технічний стан стіни. Потребує ремонту та технічної експлуатації.

Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач будинку та прибудинкової території.





148. Вул. Німанська, 3

Бутова стінка у дворі житлового будинку на вул. Німанській, 3 в підніжжі укосу, який має незначну висоту. Збудована для влаштування прибудинкової території, як елемент благоустрою. Не є протизсувною спорудою.

Довжина стіни 34 м. Висота від 0,2 м до 0,5 м. Застінний лоток і накривні плити відсутні. Має ділянки руйнування бутової кладки.

Технічний стан незадовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та будинку.





149. Вул. Німанська, 4

Бутова стінка у дворі житлового будинку на вул. Німанській, 4 збудована на штучно створеному перепаді рельєфу незначної висоти. Примикає до будинку і будована разом з будинком для влаштування прибудинкової території, як елемент благоустрою. Стіна не є протизсувною спорудою.

Довжина стіни –16 м. Висота - від 0,4 м до 1,1м. Має лоток і накривні плити.

Технічний стан задовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та будинку.




150. Вул. Німанська, 5

Підпірна стіна у дворі житлового будинку на вул. Німанській збудована для влаштування прибудинкової території житлового будинку №5. Утримує ділянку прилеглого до неї укосу. Стіна має комбіновану конструкцію з фундаментних блоків ФБС та інших залізобетонних блоків.

Довжина стіни біля 88 м. Висота - від 1,8 до 2,8 м. Має лоток і накривні плити. Крізь стіну змонтовані сходові марші.

Технічний стан стіни задовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території.

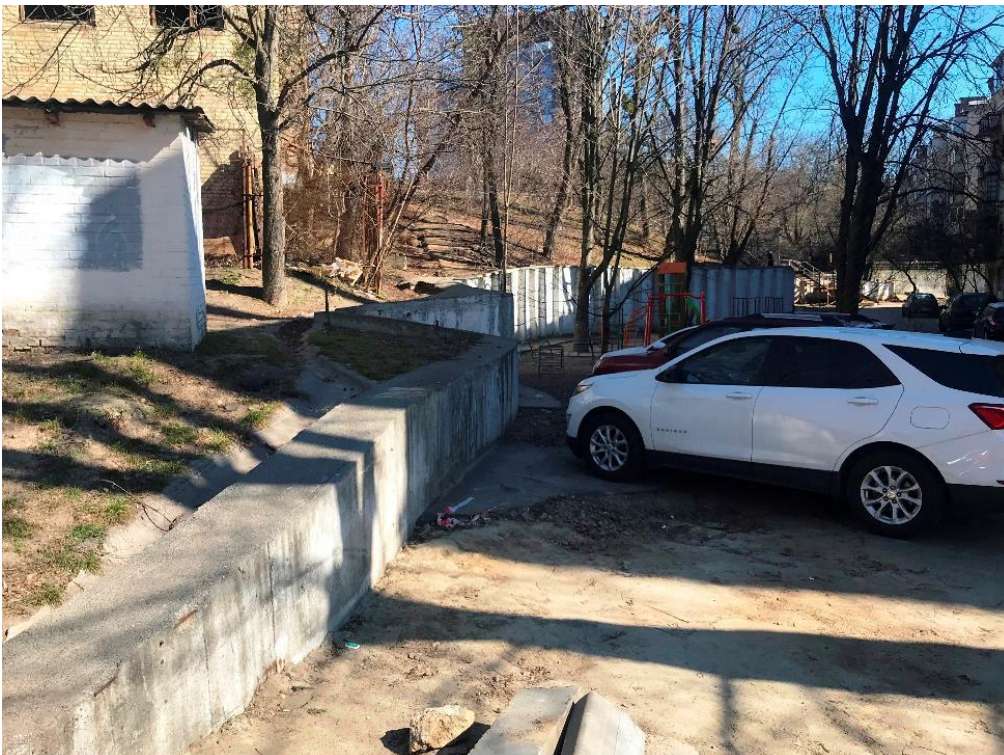



151. Вул. Садово-Ботанічна, 4

Підпірна стіна біля прибудинкової території житлового будинку на вул. Садово-Ботанічній, 4 збудована з фундаментних блоків(частково з цегли) на штучно створеному перепаді позначок рельєфу для утримання вертикального укосу (висотою близько 3 м) та прибудинкової території Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України(Садово-Ботанічна, 2). Має накривні плити, штукатурний облицювальний шар, який місцями руйнується. В стіні влаштовані вбудовані приміщення. По верхньому торцю стіни - металева огорожа. Крізь стіну здійснюється випуск поверхневих стоків з території інституту на прибудинкову територію житлового будинку. Окремі ділянки стіни мають відхилення від вертикалі та тріщини між конструктивними елементами, поступово вивітрюється і руйнується цегла та будівельний розчин. Довжина стіни близько 100 м. Висота – приблизно 2,9 м до 4,4 м. Має тріщини, деформації, ділянки відхилення від вертикалі. Стіна не може вважатися надійною протизсувною спорудою та потребує ремонту, підсилення, технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України.





Вул. Садово-Ботанічна, 4

Стіна у дворі житлового будинку на вул. Садово-Ботанічній, 4 збудована разом з будинком з фундаментних блоків висотою до 0,6 м, шириною 0,5 м на штучно створеному перепаді позначок рельєфу для влаштування його прибудинкової території, опорядження проїзду до будинку. Не виконує функцію протизсувної споруди. Довжина стіни 58,1м. Накривні плити та водовідвідний лоток відсутні. Потребує ремонту, підсилення, технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території житлового будинку.






Вул. Садово-Ботанічна, 4

Бутова підпірна стіна вздовж житлового будинку на вул. Садово-Ботанічній, 4 та території Інституту проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України з боку вул. Звіринецької збудована в підніжжі прилеглого укосу для опорядження тротуарної частини дороги. Довжина -близько 170 м. Висота-0,3м-0,6 м. Має накривні плити. Крізь стіну влаштовані випуски поверхневих стоків. Знаходиться в незадовільному експлуатаційному стані. Частина бутової кладки зруйнована, вивірюється будівельний розчин, накривні плити подекуди руйнуються або відсутні. Потребує ремонту та належної технічної експлуатації. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має покладатись на балансоутримувач дороги вул. Звіринецької.



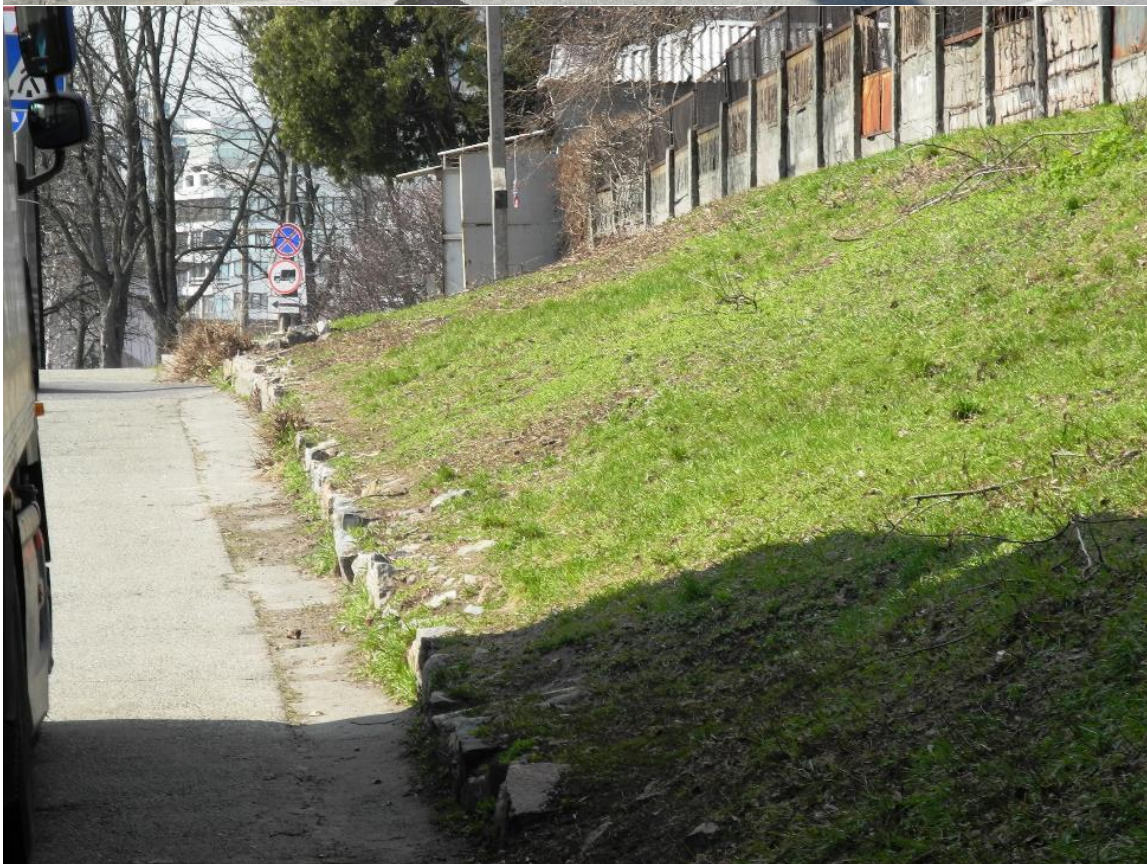

152. Вул. Цитадельна, 7 (вулиця)

Стіна розміщена між житловим будинком по вул. Цитадельна 7 та вул. Лейпцизькою. Стіна підтримує перепад відміток рельєфу. Висота стіни становить від 0,6-1,4 м, довжина близько 10 м. Складена бутовим камінням, і частково – залізобетоном, має облицювання та накриття. Зі сторін обмежена сходовими маршами.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає тротуар по вул. Лейпцизькій, знаходиться у задовільному технічному стані, але та потребує поточного ремонту та обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



153. Вул. Цитадельна, 7 (двір)

Підпірна стіна у дворі житлового будинку по вул. Цитадельна 7 зі сторони будинку по вул. Князів Острозьких 7а. Стіна розташована на перепаді позначок рельєфу, утримує вертикальний ґрунтовий укіс і виконує функції стіни світлового напрямку будинку по вул. Цитадельній 7. Стіна складена бутовим каменем, має довжину приблизно 6 м, та перепад висот в межах 2,1-2,6 м. Верхня частина підпірної стіни має накриття, з західної сторони об'єднана водовідвідним лотком та маршовими сходами. Стіна знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





154. Вул. Цитадельна, 7 (вулиця)

Підпірна стіна між житловим будинком по вул. Цитадельна 7 та вул. Лейпцизькою, розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує вертикальний ґрунтовий укіс, захищаючи прибудинкову територію.

Стіна складена залізобетоном, має довжину приблизно 8 м. Перепад висот становить від 0,45 до 1,2 м. Стіна облаштована двома сходовими маршами та металевою огорожею. Облицювання частково зруйноване.

Функції протизсувного захисту стіна не виконує

З північної сторони стіна прилягає до житлового будинку, виконуючи функції світлового напрямку. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування через наявність тріщин.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





155. Вул. Цитадельна 5/9

Підпірна стіна між житловим будинком по вул. Цитадельна 5/9 та вул. Лейпцизькою, розташована на перепаді позначок рельєфу та утримує вертикальний ґрунтовий укіс, захищаючи тротуар і прибудинкову територію.

Стіна складена фундаментними блоками, має довжину приблизно 35 м. Перепад висот становить від 0,45 до 1,2 м. Стіна має сходовий марш у центральній частині. Верхня частина обладнана металевою огорожею. Облицювання частково зруйноване.

Функції протизсувного захисту стіна не виконує

З північної сторони стіна прилягає до житлового будинку, виконуючи функції світлового напрямку. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування через наявність тріщин.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.



156. Вул. Курганівська, 3 (двір)

У дворі житлового будинку, на межі прибудинкової території, розташована парапетна стіна з фундаментних блоків, складених в один ряд, розташована на перепаді відміток, з накривним матеріалом і частково з застінним водовідвідним лотком, довжиною 54.0 м і висотою 0.7 м. Стіна не виконує функцію протизсувної споруди інженерного захисту, в незадовільному технічному стані, руйнується накривний матеріал, засмічений лоток, стіна потребує ремонту. Повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.





157. Вул. Курганівська, 3 (між будинком і гаражем)

Стіна з фундаментних блоків, з накривними плитами і сходами, розташована з боку тротуару вулиці, між житловим будинком і гаражами. Довжина стіни 11.0 м, висота 1.6 м. Стіна не виконує функції протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс перепаду рельєфу на прибудинковій території, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.





158. Вул. Чеська, 9

Підпірна стіна з фундаментних блоків та цегли збудована у дворі житлового будинку на вул. Чеській, 9 разом з будинком для влаштування його прибудинкової території та дитячого майданчика на штучно створеному перепаді позначок рельєфу. Стіна не виконує функцію протизсувної споруди, схил відсутній.


Довжина стіни – біля 63 м. Висота приблизно від 0,6 до 1,80 м. Має накривні плити. Застінний водовідвідний лоток відсутній. Технічний стан - незадовільний. Стіна має значні деформації, тріщини, ділянки відхилення від вертикалі. Зазнає негативного впливу від коріння дерев. В стіні влаштований вхід в погреб. Біля стіни розташовані гаражні бокси. Стіна потребує ремонту і технічного обслуговування. Відповідальність за технічний стан та утримання стіни, повинна нести організація - балансоутримувач, яка експлуатує територію, господарські споруди та житловий будинок.





159. Вул. Бастіонна 2/1

Вздовж тротуару дороги вул. Бастіонної підпірна стіна комбінованої конструкції (бут, бетон), з накривними плитами, розташована на перепаді позначок рельєфу, довжиною близько 30.0 м і висотою до 2.0 м, зі сходами, в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем дороги вул. Бастіонної.

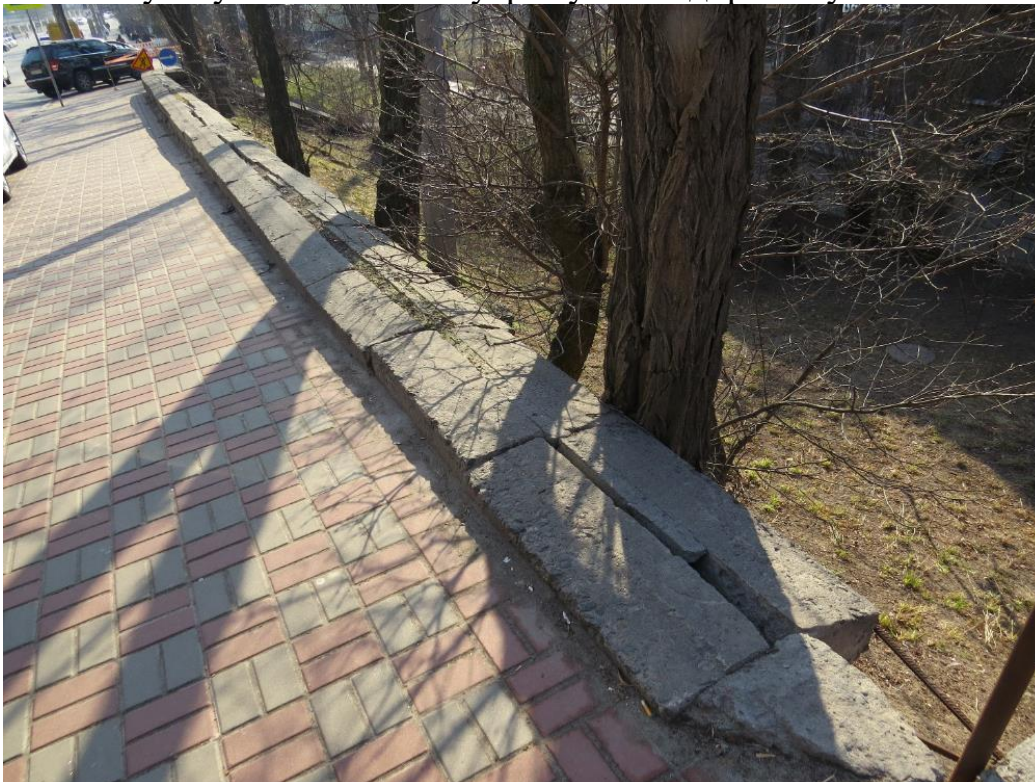



160. Вул. Басейна, 1/2

Підпірна стіна довжиною близько 12 м, висотою близько 9 м влаштована на перепаді відміток рельєфу між прибудинковими територіями житлових будинків на вул. Басейній, 1/2 та вул. Кропивницького, 2/6, виконує функції захисту прибудинкових територій, знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, яка захищає прибудинкову територію від зсувних процесів, повинна нести експлуатуюча організація зазначених житлових будинків.



161. Вул. Басейна, 13

Цегляна стіна довжиною близько 33 м, висотою близько 3 м на прибудинковій території житлового будинку на вул. Басейна, 13 є частиною комплексу споруд господарського призначення, який влаштований в підніжжі схилу з боку будинків на вул. Кропивницького, частково виконує утримуючу функцію схилу але не може вважатися надійною протизсувною спорудою. Споруда знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Відповідальність за технічний стан і належне утримання стіни, повинні нести балансоутримувачі території, господарських споруд та експлуатуюча організація житлового будинку на вул. Басейній, 13.



162. Вул. Басейна, 15

Цегляна підпірна стіна розташована з боку житлового будинку на вул. Басейній, 15, підпірна стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс території закладу дошкільної освіти, в стіну вбудовані погребки, стіна зі сходами, зверху цегляні стовпчики та металева огорожа, стіна довжиною 18.0 м і висотою 2.5 м. Стіна потребує ремонту, руйнується зовнішній облицювальний шар. Стіна повинна обслуговуватись управлінням освіти Печерської РДА.





163. Вул. Басейна, 19-Б

Цегляна підпірна стіна розділяє прибудинкові території будинків № 19 та № 19-Б, торцем приходиться впритул до стіни будинку № 21-Б. Стіна висотою 1.8 м, загальною довжиною 20.0 м, розташована на перепаді позначок рельєфу, зі сходами, з накривними плитами та металевною огорожею. Незадовільний технічний стан, відмічається руйнування матеріалу стіни, відсутність накривних плит і зовнішнього облицювального шару. Верхня частина стіни виконує роль паркану. Потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 19-Б.





164. Вул. Басейна, 21-б

Бутова підпірна стіна довжиною близько 9 м, висотою близько 3,6 м розміщена в тилу житлового будинку на вул. Басейній, 21-б у внутрішньому дворі будинку. Була влаштована у зв'язку із будівництвом житлового будинку, яке передбачало підрізання зсувонебезпечного схилу для влаштування прибудинкової території. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, яка захищає прибудинкову територію від зсувних процесів, повинна нести експлуатуюча організації зазначеного житлового будинку.



165. Вул. Басейна, , 23/52

Підпірна стіна комбінованої конструкції (фундаментні боки, цегла), розташована на перепаді позначок рельєфу, з накривним бетоном, розділяє прибудинкові території будинків на вул.

Басейній, 23/52 та на вул. Шовковичній, 50. Ближче до будинку № 50 каскад з двох підпірних стін висотою 1.2 м та 1.6 м. Підпірна стіна приходить впритул до будинків № 50 на вул. Шовковичній, № 23/52 та № 21-Б на вул. Басейній, зі сходами, з системою водовідвідних лотків на схилі. Довжина стіни 18.0 м. З боку вхідної групи в будинок на вул. Шовковичній над підпірною стіною цегляний паркан висотою близько 2.0 м. Стіна в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Підпірна стіна побудована при влаштуванні прибудинкових територій, повинна обслуговуватись балансоутримувачами житлових будинків.





166. Вул. Басейна, 23/52

Підпірна стіна довжиною близько 25 м, висотою близько 1,5 м розміщена у дворі житлового будинку на вул. Басейній, 23/52, виконує функції захисту прибудинкової території, знаходиться в незадовільному технічному стані. За стіною на схилі влаштовані водовідвідні лотки. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, яка захищає прибудинкову територію від зсувних процесів, повинна нести експлуатуюча організації зазначеного житлового будинку.





167. Бессарабська площа, 5

Підпірна стіна знаходиться на прибудинковій території житлового будинку за адресою: Бессарабська площа, 5

Цегляна підпірна стіна збудована під нахилом разом з будівництвом житлового будинку, як єдиний комплекс для можливості будівництва житлового будинку та його світлового напрямку в підніжжі схилу.

Висота стіни – від 2,5 до 3,6 м. Довжина стіни - біля 28 м.

Стіна має контрфорси. По верхньому торцю стіни влаштована металева огорожа. Підпірна стіна має ознаки зношеності будівельних матеріалів: цегляна кладка та облицювальний шар місцями руйнуються. Накривні плити та водовідвідний лоток відсутні. Технічний стан стіни незадовільний. Стіна потребує ремонту. Відповідальність за технічне обслуговування підпірної стіни повинен нести балансоутримувач житлового будинку.





168. Бессарабська площа, 5

У дворі житлового будинку розташований бетонний бордюр висотою біля 0,6 м, який торцями примикає до стіни житлового будинку №5 та до вуличного паркану.

Збудований під кутом, для влаштування прибудинкової території будинку на ділянці, де відсутній схил. Функції протизсувної споруди не виконує.

Ділянка не відноситься до зсувонебезпечної зони.

Технічний стан задовільний. Потребує обслуговування організацією -балансоутримувачем прибудинкової території та будинку № 5.



169. Бессарабська площа, 9/1

Цегляна стіна призначена для утримання штучно створеного перепаду позначок рельєфу (висотою від 0,2 до 2,2 м) між тротуаром вулиці Круглоуніверситетської та прибудинковою територією будинку №9/1. Одним кінцем стіна примикає до зазначеного будинку.

Довжина стіни - 36 м. Висота від 0,2 до 2,2 м. Верхній торець стіни вкритий блоками шляхового борту. Біля стіни влаштована металева огорожа. Водовідвідний лоток відсутній.

Технічний стан - незадовільний. Облицювальний шар та цегляна кладка руйнується. Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувачів території.



170. Вул. Велика Васильківська, 29

Стіна - елемент благоустрою збудована на земельній ділянці, яка не відноситься до зсувонебезпечної зони міста Києва, на штучних перепадах відміток рельєфу незначної висоти, створеному на прибудинковій території житлового будинку на вул. Великій Васильківській, 29 для влаштування благоустрою дворового скверу. Не виконує функцію протизсувної споруди. Матеріал: бетонні фундаментні блоки, має облицювальний шар та накривні плити. Довжина стіни – біля 89 м. Висота близько 0,6 м. Технічний стан придатний для експлуатації. Стіна місцями має тріщини між конструктивними елементами, ознаки вивітрювання будматеріалів, облицювальний

шар місцями руйнується. Коріння близько розташованих дерев та кущів можуть спричиняти негативний вплив на технічний стан стіни.

Стіна потребує ремонту та належної технічної експлуатації. Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території.





Вул. Велика Васильківська, 29

Інша підпірна стіна з цегли та фундаментних блоків утримує вертикальний укіс на перепаді висот біля межі прибудинкових територій на вул. Велика Васильківській, №29 та №33.

Не виконує функцію протизсувної споруди. Частково виконує роль цегляного паркану. Довжина – до 15м (до частини стіни прибудована стіна цегляного гаража). Технічний стан аварійний. Має значне відхилення від вертикального положення, тріщини. Потребує капітального ремонту. Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація - балансоутримувач прибудинкової території.





171. Вул. Архітектора Городецького, 10/1

Підпірна стіна з цегли знаходиться у дворі житлового будинку на вулиці Архітектора Городецького, 10/1. Стіна влаштована на штучно створеному перепаді позначок рельєфу між сусідніми прибудинковими територіями. Торцями примикає до житлового будинку №10/1 та до будівлі ТП № 762.

Довжина біля 6 м. Висота – біля 3 м. По верхньому торцю стіни влаштований паркан з білої цегли.

Стіна має ознаки вивітрювання будівельних матеріалів, потребує ремонту та забезпечення експлуатації організації балансоутримувача житлових будинків та суміжних прибудинкових територій.

Функції протизсувної споруди стіна не виконує.

Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони м. Києва.


Стіна потребує ремонту та експлуатації організацією – балансоутримувачем будинку та прибудинкової території.





172. Вул. Городецького Архітектора, 11-б

Підпірна стіна довжиною близько 35 м, висотою близько 3,5 м влаштована у дворі житлового будинку на вул. Архітектора Городецького, 11-б в підніжжі схилу, виконує функцію захисту прибудинкової території від зсувних процесів. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.

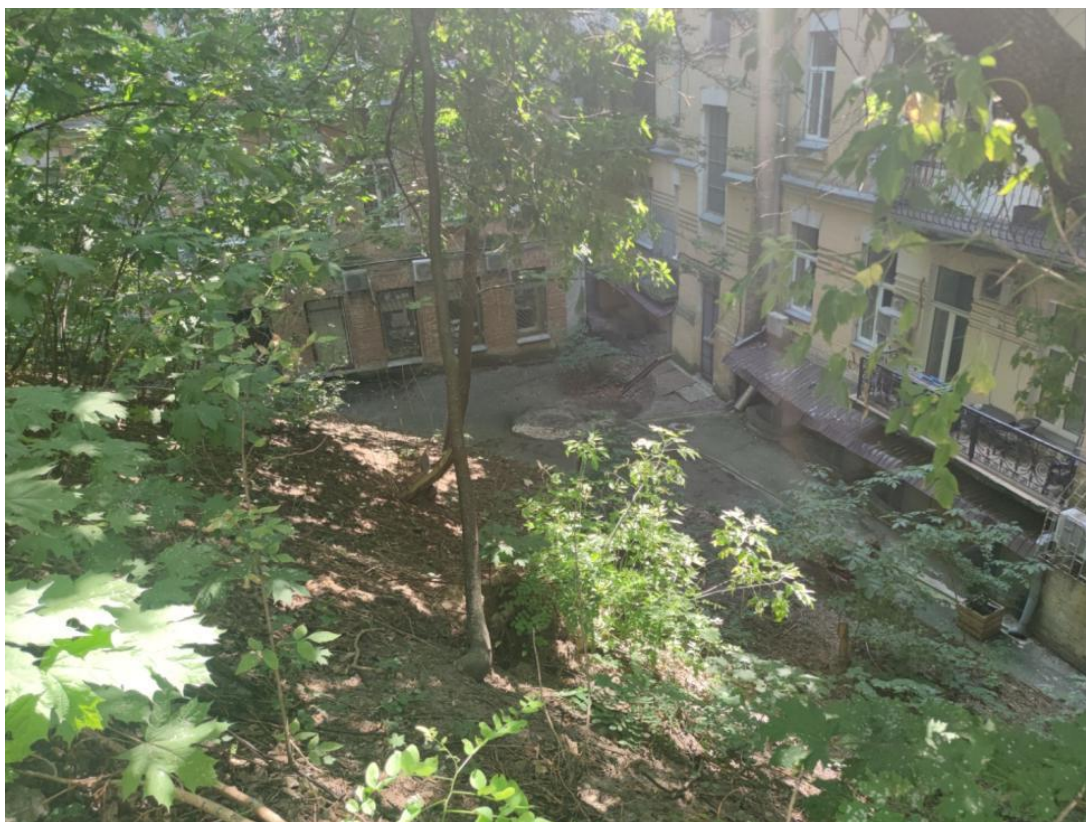





173. Вул. Дарвіна, 1

Підпірна стіна розташована у дворі будинку, на прибудинковій території, комбінованої конструкції (цегла, бут), з накривним матеріалом, стіна висотою до 3.0 м, довжиною 23.0 м, влаштована для утримання штучного ґрунтового укосу при будівництві житлового будинку № 1. Задовільний технічний стан, частково потребує ремонту. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



174. Вул. Дарвіна, 3

У дворі будинку № 3, на прибудинковій території, розташована монолітна залізобетонна підпірна стіна висотою до 4.0 м, побудована в комплексі з будинком, утримує вертикальний укіс схилу, захищає прибудинкову територію, знаходиться в задовільному технічному стані. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



175. Вул. Дарвіна, 10


Вздовж вул. Кропивницького, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна з фундаментних блоків, з накривними плитами, стіна літерою «П» в плані, довжиною 60.0 м і висотою 1.5 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс прибудинкової території будинку № 10, незадовільний технічний стан, руйнується зовнішній облицювальний шар, стіна потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 10.



176. Вул. Еспланадна, 30-Б

Цегляна стіна у дворі житлового будинку на вул. Еспланадній, 30-Б на штучно створеному перепаді відміток рельєфу висотою до 1,7м, утримує вертикальний укіс біля дворового дитячого майданчика та відокремлює її від газону. Стіна має накривний шар. До стіни примикає металевий бокс. Довжина стіни біля 13 м. Висота від 1,6 м до 2,4 м. Технічний стан - незадовільний. Цегляна кладка та облицювальний шар та місцями руйнуються.. Стіна не виконує функцію протизсувної споруди. Потребує ремонту Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести організація - балансоутримувач прибудинкової території.



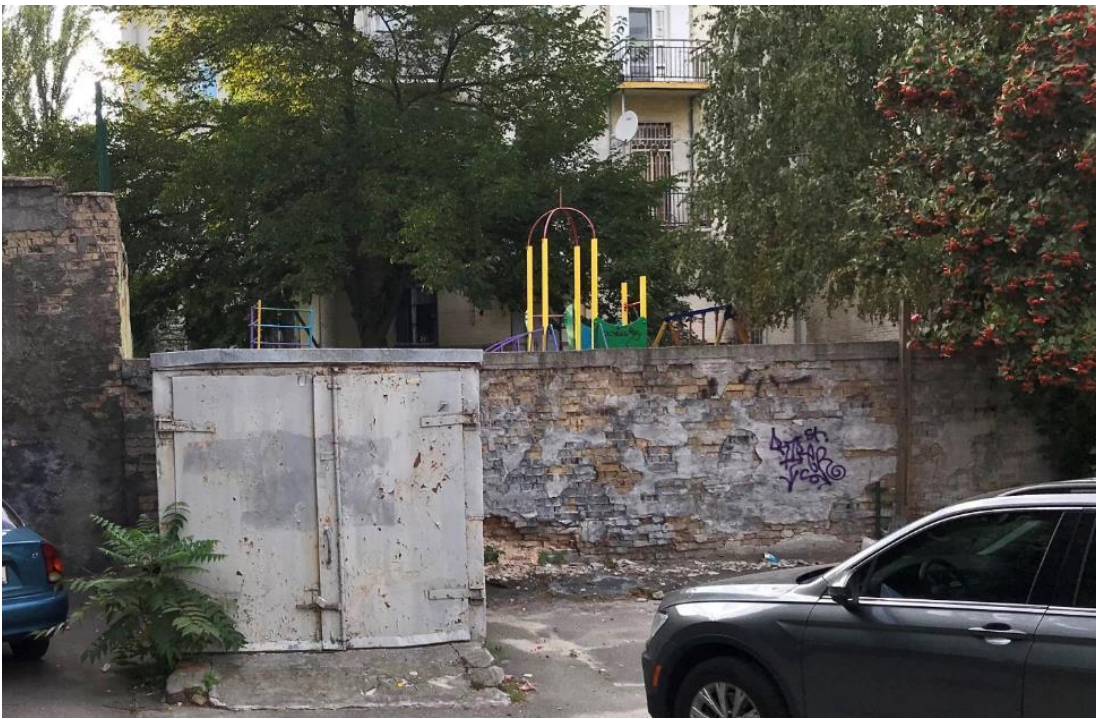

Вул. Еспланадна, 30-Б

Інша цегляна стіна - паркан на межі прибудинкових територій житлових будинків на вул. Еспланадній, 30-Б та на вул. Еспланадній, 32 на штучно створеному перепаді відміток рельєфу, утримує вертикальний укіс висотою 0,7м та відокремлює прибудинкові території. Верхня частина стіни виконує роль цегляного паркану.

Довжина стіни 9,8 м. Загальна висота приблизно до 2,0 м. Технічний стан передаварійний: є значне відхилення від вертикального положення. Зазнає негативного впливу від кореневої системи близько розташованого дерева. Облицювальний шар та цегла місцями руйнується. Потребує ремонту. Стіна не виконує функцію протизсувної споруди. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкових територій.



177. Вул. Марії Заньковецької, 6, 8

У дворі житлових будинків, на межі прибудинкових територій, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (бутова кладка, цегла), довжиною 73.0 м і висотою 3.2 м, стіна утримує ґрунтовий укіс, побудована в комплексі з прибудинковою територією житлового будинку № 8, є

невід'ємною частиною прибудинкової території. Задовільний стан, але потребує технічного обслуговування. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



178. Вул. Круглоуніверситетська, 2/1 та 2/1-Б

З боку тротуару вулиць Крутий узвіз та вул. Круглоуніверситетської, на межі прибудинкової території, розташована цегляна підпірна стіна, довжиною 55.0 м і висотою 2.0 м, зі сходами і накривними плитами. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс поверхні прибудинкових територій. Підпірна стіна в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 2/1.





Вул. Круглоуніверситетська, 2/1

Підпірна стіна розташована у дворі житлового будинку, на прибудинковій території, бетонні плити, зверху цегляний паркан, зі стовпчиками та металевою огорожею, стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс між проїздом прибудинкової території та дитячим майданчиком. Стіна довжиною 50.0 м і висотою 1.5 м, в задовільному технічному стані, потребує обслуговування балансоутримувачем житлового будинку № 2/1.





Вул. Круглоуніверситетська, 2/1-Б

У дворі житлового будинку розташована монолітна підпірна стіна довжиною 30.0 м. Вище видимої частини стіни цегляний паркан. Більша частина стіни обшита профілем. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс території спортивної площадки. В задовільному технічному стані, побудована при влаштуванні прибудинкової території, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 2/1-Б.





179. Вул. Круглоуніверситетська, 11/19

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована цегляна стіна світлового прямка з накривними плитами. Стіна торцем приходить впритул до стін будинку. Низ вікон будинку нижче поверхні прибудинкової на висоту стіни світлового прямка. Стіна в незадовільному технічному стані, потребує ремонту, є невід'ємною частиною житлового будинку, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 11/19.



Вул. Круглоуніверситетська, 11/19

Вище по схилу розташована цегляна підпірна стіна з накривними плитами та металевою огорожею. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни, потребує ремонту. Верхня частина стіни виконує роль паркану. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку.





180. Вул. Кропивницького, 18

З боку тротуару вулиці, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (фундаментні блоки, цегла), стіна зі сходами, утримує вертикальний ґрунтовий укіс з боку території дитячого дошкільного закладу на вул. Шовковичній, 44, стіна довжиною 33.0 м і висотою 1.7 м, в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни, потребує ремонту. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 18.





Вул. Кропивницького, 18

Підпірна стіна на прибудинковій території, розташована вище по схилу від передньої, утримує вертикальний ґрунтовий укіс з боку території дитячого дошкільного закладу, стіна комбінованої конструкції (цегла, фундаментні блоки). Стіна довжиною 31.0 м і висотою 1.8 м. Стіна в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем дошкільного закладу.





Вул. Кропивницького, 18

Підпірна стіна розташована на прибудинковій території, у дворі житлового будинку, з фундаментних блоків із вставками з цегли, довжиною 60.0 м і висотою 4.8 м, з контрфорсами, утримує вертикальний ґрунтовий укіс з боку території дитячого майданчика. Стіна в незадовільному технічному стані, відсутній цементний розчин на стиках фундаментних блоків, потребує ремонту. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 18.





Вул. Кропивницького, 18

Підпірна стіна розташована на прибудинковій території, у дворі будинку, стіна з фундаментних блоків, утримує вертикальний ґрунтовий укіс проїзду, довжиною 17.0 м висотою 4.3 м. Стіна торцем приходиться впритул до стін житлового будинку на вул. Шовковичній, 46/48. В задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачами будинків.



181. Вул. Лютеранська, 4(вулиця із сходовим маршем)

Бутова підпірна стіна розташована вище по схилу від попередньої, утримує прибудинкові території житлових будинків на вул. Лютеранській, № 4 і № 8. Стіна зі сходами до території будинку № 8, довжиною 57.0 м і висотою 3.7 м. Підпірна стіна торцем приходить впритул до житлового будинку № 4. Стіна в незадовільному технічному стані, частково потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем житлових будинків.





182. Вул. Лютеранська, 4 (двір)

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована цегляна підпірна стіна, по стіні прокладена газова труба, стіна торцем впритул приходить до житлових будинків № 6 та № 8. Підпірна стіна довжиною 20.0 м і висотою 4.0 м, утримує вертикальний ґрунтовий укіс перепаду між прибудинковими територіями. В стіну вбудоване ТП. Верхня частина стіни виконує роль паркану. Стіна в незадовільному технічному стані, потребує ремонту та обслуговування балансоутримувачем житлових будинків.





183. Вул. Лютеранська, 4 (вулиця)

Бутова підпірна стіна розташована між проїздом будинку на вул. Хрещатик, 21 і прибудинковою територією на вул. Лютеранській, 4, довжиною 20.0 м і висотою 1.5 м. Стіна утримує прибудинкову територію житлового будинку № 4 на вул. Лютеранській. В незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни. Потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем житлових будинків на вул. Хрещатик, 21 та вул. Лютеранській, 4.



184. Вул. Лютеранська, 7/10

Цегляна підпірна стіна довжиною близько 20 м, змінної висоти від 1,5 до 3,8 м влаштована на перепаді відміток рельєфу між прибудинковою територією житлового будинку на вул. Лютеранській, 7/10 та тротуаром вулиці. Стіна знаходиться в незадовільному стані, на стіні виконуються ремонтні роботи на замовлення Печерської РДА, знаходиться на балансі КП Керуюча компанія печерського району. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни повинна нести КП Керуюча компанія печерського району.



185. Вул. Лютеранська, 8

З боку тротуару вулиці розташована цегляна стіна світлового приямка, з накривними плитами та металевою огорожею. Низ вікон нижче поверхні клумби на висоту стіни світлового приямка. Одночасно стіна є елементом благоустрою прибудинкової, утримує незначний перепад між клумбою і тротуаром. Стіна є невід'ємною частиною житлового будинку, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 9/9.



186. Вул. Лютеранська, 9/9

У дворі житлового будинку, на прибудинковій території, розташована цегляна підпірна стіна довжиною 15.0 м і висотою 6.0 м. Утримує укіс, влаштований на перепаді відміток рельєфу з прибудинковою територією житлового будинку № 11-Б на вул. Лютеранській і одночасно є стіною світлового прямка будинку на вул. Лютеранській, 11-А. В незадовільному технічному стані, потребує ремонту та відновлення облицювального шару. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку вул. Лютеранській, 11-А.





187. Вул. Лютеранська, 21/12

У дворі житлового будинку знаходиться підпірна стіна з бутового каменю на ній надбудований цегляний паркан. Довжина стіни 10 м, висота до 1 м. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку і прибудинкової території вул. Лютеранської, 21/12.





188. Вул. Лютеранська, 17, 19

У дворі житлового будинку розташована цегляна підпірна стіна з накривними плитами та металевою огорожею, стіна довжиною до 40.0 м і висотою 3.7 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс території дитячого дошкільного закладу, в задовільному технічному стані, потребує обслуговування балансоутримувача території дошкільного закладу.





У дворі житлового будинку розташована цегляна стіна світлового прямка. Стіна з накривними плитами та металевою огорожею, торцем приходить до стіни житлового будинку. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, є невід'ємною частиною будинку, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків № 17, 19.






З вулиці розташована парапетна стіна комбінованої конструкції (бетон, цегляна кладка) з накривними плитами. Стіна не виконує функції споруди протизсувного захисту, схил відсутній. Стіна торцем приходиться до стіни будинку, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинків на вул. Лютеранській, 17, 19.





189. Вул. Лютеранська, 24

Цегляна підпірна стіна довжиною близько 35 м і висотою 2,4 м, була збудована під нахилом для утримання укосу. Технічний стан не задовільний, відбувається руйнування цегляної кладки, має тріщини та деформації. Потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем території.

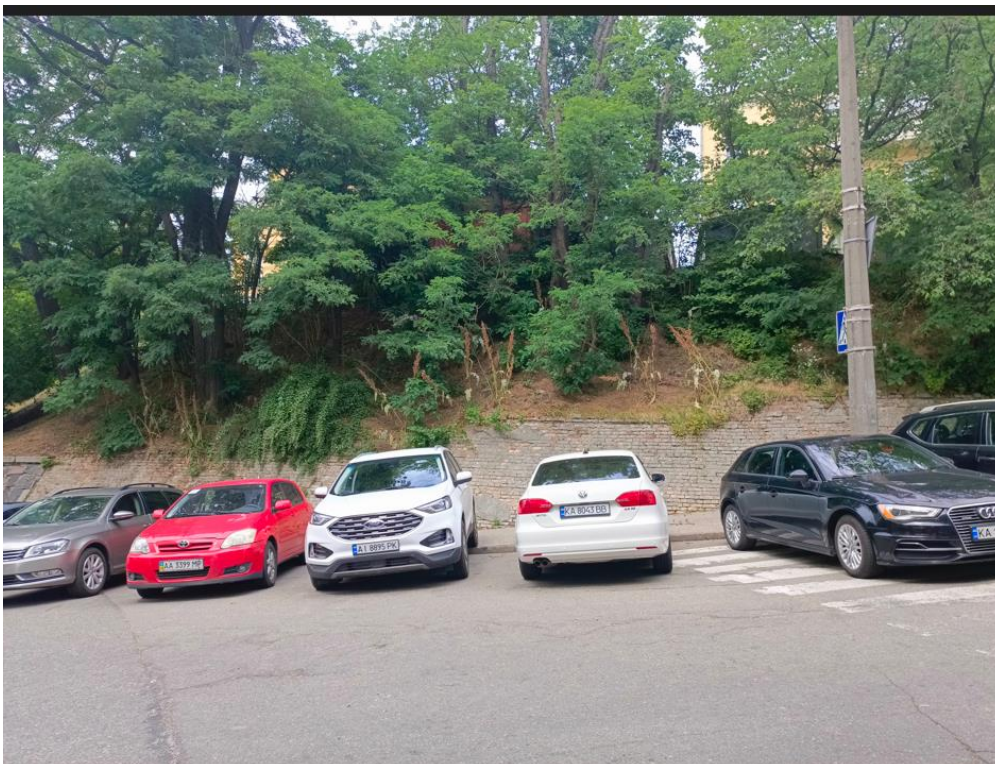





190. Пров. Музейний 8-б

Цегляна підпірна стіна довжиною близько 56 м, висотою 2,3 м, була збудована для влаштування та обслуговування прибудинкової території житлового будинку №8 у пров. Музейному, підтримує схил, прилеглий до прибудинкової території вказаного житлового будинку, деформується та руйнується, відсутній застінний водовідвідний лоток. Основною причиною руйнування підпірної стіни є конструктивна невідповідність існуючим навантаженням, фізичний знос і відсутність постійної технічної експлуатації. Крім того, стіна знаходиться в зоні негативного впливу поверхневого стоку з території Міжнародного центру культури та мистецтв профспілок України, що погіршує її технічний стан. Для недопущення подальшого руйнування підпірної стіни і виникнення аварійної ситуації необхідно терміново виконати її ремонт і підсилення з влаштуванням застінного водовідвідного лотка та забезпечити її постійну технічну експлуатацію. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.



191.Вул. Шота Руставелі, 4-б

Підпірна стіна з цегли на прибудинковій території житлового будинку на вул. Шота Руставелі, 4-Б збудована на ділянці від житлового будинку №4 до №4-Б та утримує вертикальний укіс на перепаді відміток рельєфу з боку прибудинкової території житлового будинку на вул. Басейній, 10.

Стіна була збудована з для влаштування прибудинкової території при будівництві зазначених будинків, як єдиний комплекс.

Вкрита облицювальним штукатурним шаром якій руйнується. Має висоту 1,3м - 1,5м. Довжину - 13,5м. По верхньому торцю стіни влаштовані металевий паркан та тильна цегляна стіна

господарської споруди в суміжному дворі на вул. Басейній, 10. Функцію протизсувного захисту стіна не виконує.

Технічний стан стіни – незадовільний. Має тріщини, деформації, відхилена від вертикалі. Біля стіни ростуть дерева, які кореневою системою негативно впливають на її технічний стан. Потребує капітального ремонту та технічного обслуговування.

Відповідальність за технічний стан і належне утримання стіни, повинна нести організація - балансоутримувач, що експлуатує територію, житлові будинки, господарські споруди, для яких збудована стіна.





192. Вул. Шота Руставелі, 20-Б, 20-В

Цегляна підпірна стіна між житловими будинками №20-Б та №20-В утримує штучно створений вертикальний укіс на перепаді позначок рельєфу з боку прибудинкові території будинку №18-Б. Верхня частина стіни є цегляним парканом висотою до 1,0 м. Стіна збудована разом з будинками №20-Б та №20В, як єдиний комплекс, для влаштування прибудинкової території будинків. Крізь стіну влаштована вентиляційна труба від гаража на вище розташований прибудинковій території. На стіні закріплена водостічна труба. Довжина стіни - 16,5 м. Висота – до 3,8 м. Стіна має ознаки фізичної зношеності, тріщини, ділянки вивітрювання та руйнування цегли і будівельного розчину. Біля стіни ростуть дерева.

Технічний стан незадовільний, потребує ремонту та технічного обслуговування.

Відповідальність за технічне обслуговування повинна нести організація – балансоутримувач прибудинкових територій.





193. Вул. Шота Руставелі, 21

Підпірна цегляна стіна утримує вертикальний укіс штучно створеного перепаду рельєфу між прибудинковими територіями житлових будинків №23 та №21 на вул. Шота Руставелі та є частиною комплексу споруд господарського призначення, які влаштовані в підніжжі укосу.

Стіна збудована як єдиний комплекс, для влаштування прибудинкової території житлових будинків. На верхньому торці стіни - огорожа. На стіні закріплений електрокабель. Довжина – 20,2 м. Висота – до 3,0 м. Стіна має ділянки руйнування облицювального шару, цегли, будівельного розчину. Потребує ремонту та технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування повинна нести організація – балансоутримувач прибудинкових територій та будинків.





194. Вул. Шота Руставелі, 22-Б

Підпірна стіна біля тильної частини житлового будинку утримує штучно створений вертикальний укіс з перепадом позначок рельєфу від 0,2 м до 2,6 м вздовж сходів, які сполучають суміжні прибудинкові території. Одним кінцем стіна примикає до будинку №22-Б. Стіна була збудована для будинку та влаштування прибудинкової території.

На верхньому торці стіни - паркан.

Довжина біля 12 м. Висота від 1,0 до 2,9 м. На стіні є дефекти зовнішнього облицювального шару. На поверхні стіни є «висоли». Потребує ремонту і технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування повинна нести організація – балансоутримувач прибудинкових територій.



Вул. Шота Руставелі, 22-Б

Інша підпірна стіна біля тильної частини житлового будинку №22-Б, на якій зображений мурал, утримує штучний вертикальний укіс на перепаді позначок рельєфу, що розділяє суміжні прибудинкові території. Збудована для влаштування прибудинкової території.

В стіні влаштовано вхід у вбудоване в укіс приміщення. По верхньому торцю стіни - паркан. Довжина приблизно до 11 м. Висота до 2,7 м.

Потребує ремонту і технічного обслуговування. Відповідальність за технічне обслуговування стіни повинна нести організація – балансоутримувач прибудинкових територій.



195. Вул. Шота Руставелі, 23

Стіна знаходиться на штучному перепаді позначок рельєфу незначної висоти між прибудинковою територією житлового будинку на вул. Шота Руставелі, №23 та суміжною з південного боку територією житлового будинку. Збудована з цегли, вкрита облицювальним шаром. По верхньому торцю влаштована металева огорожа. Торець частково накритий металевими листами. Крізь стіну влаштований сходовий марш. Довжина стіни - 18,8 м. Висота - 1,3 м.

Технічний стан незадовільний. Має дефекти штукатурного шару, тріщини, ділянку відхилення від вертикалі до 23 см, за стіною не впорядкований поверхневий стік. Коренева система близько розташованих дерев і куців може негативно впливати на технічний стан стіни.

Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони. Стіна не є протизсувною спорудою.

Технічний стан незадовільний. Стіна потребує ремонту та належного технічного обслуговування організацією - балансоутримувачем прибудинкових територій.



196. Вул. Шота Руставелі, 24

Підпірна стіна з цегли у дворовій частині житлового будинку №24 утримує штучно створений вертикальний укiс на перепаді позначок рельєфу у дворі прибудинкової території будинку №24 та розділяє суміжну з нею з північно-західного боку прибудинкову територію. Стіна збудована для влаштування прибудинкової території. Не виконує функцію протизсувної споруди.


Верхня частина стіни - цегляний та металевий паркан. На частині стіни нанесено мурал. Стіна має ділянки вивітрювання і руйнування цегляної кладки, облицювального шару та будівельного розчину.


Довжина біля 15 м. Висота стіни перемінна, від близько 1,5м до 2,1 м.

Не виконує функцію протизсувної споруди.

Потребує ремонту і технічного обслуговування.

Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.

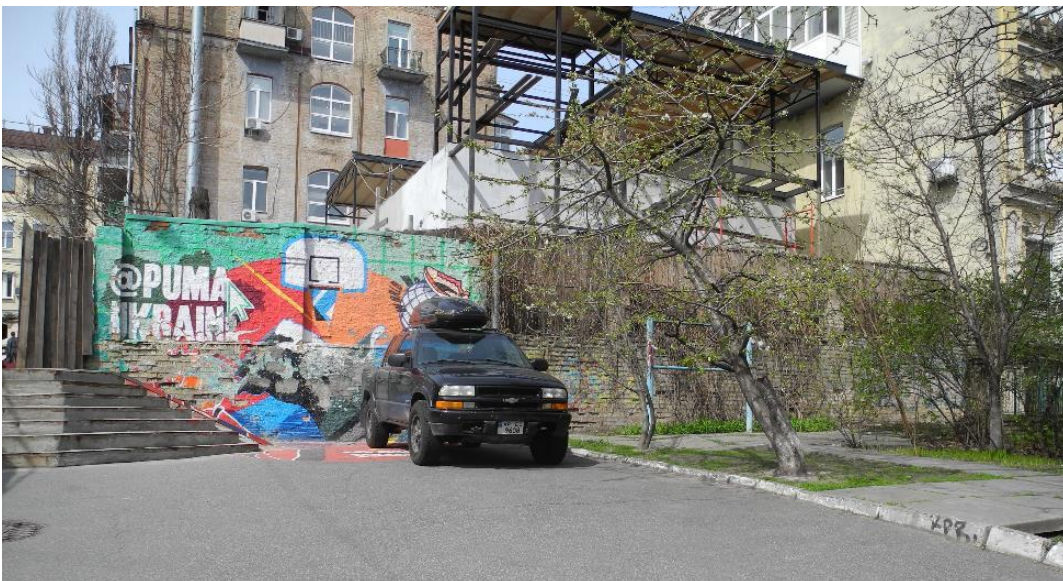

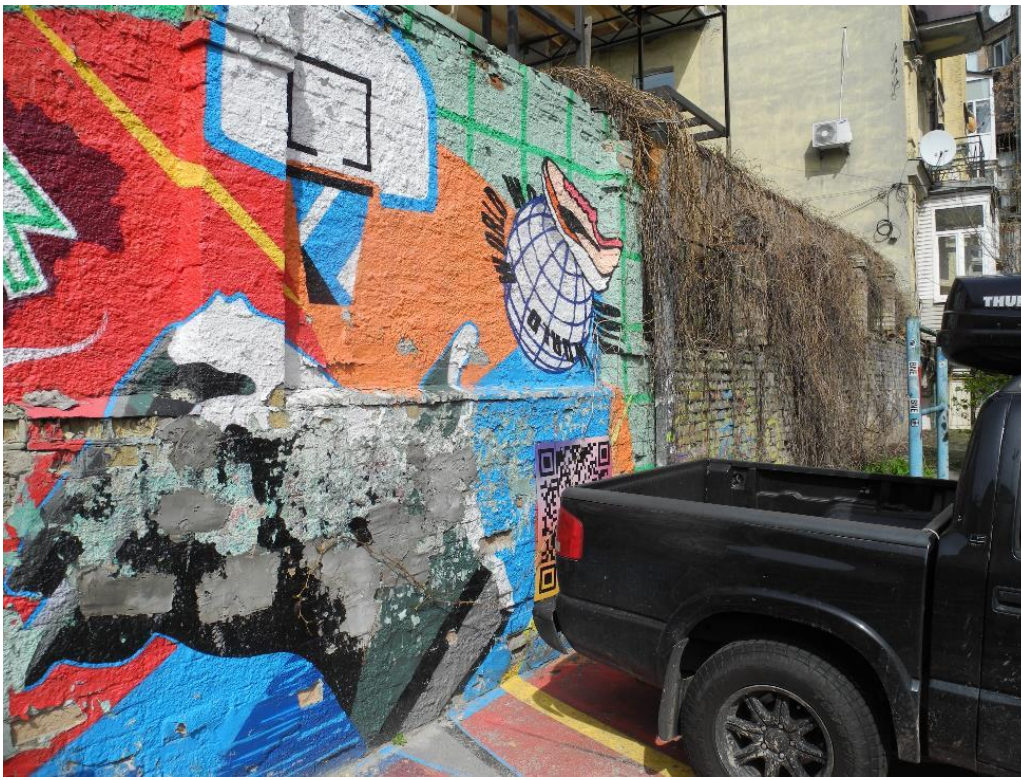

Вул. Шота Руставелі, 24

Інша стіна в тилу житлового будинку на вул. Шота Руставелі, 24, яка знаходиться на незначному перепаді рельєфу (від 0,2м до 0,6м) на межі з прибудинковою територією на вул. Великій Васильківській, 23-Б, не виконує функції інженерного захисту території та збудована для влаштування прибудинкової території будинків. Вздовж перепаду висот влаштований з цегли і металу паркан, довжиною біля 25 м, який знаходиться в задовільному технічному стані. Відповідальність за технічне обслуговування повинна нести організація – балансоутримувач прибудинкових територій.



197. Вул. Шота Руставелі, 25

Підпірна стіна в тилу житлового будинку на вул. Еспланадній, 20, яка простягається від тильної частини прибудинкової території будинку на вул. Шота Руставелі, 25Б, вздовж межі території колишнього кінотеатру на вул. Шота Руставелі, 19 до ТП-700, збудована з фундаментних блоків, бетону і цеглина штучно створеному перепаді позначок рельєфу. Утримує вертикальний укіс до 1,6 м висотою.

Висота стіни від 1,4 м до 2,6 м

Збудована для влаштування прибудинкових територій.

Стіна знаходиться в незадовільному технічному стані, має деформації, тріщини між конструктивними елементами, відхилення від вертикалі. Біля неї ростуть дерева і кущі. На стіні влаштована металева огорожа.

Стіна не виконує функції протизсувної споруди. Знаходиться в передаварійному стані. Потребує ремонту.

Відповідальність за технічний стан і належне утримання стіни, повинні нести балансоутримувачі території і споруд.





198. Вул. Шота Руставелі, 27.

Стіна з блоків ФБС та з цегли збудована на штучному перепаді позначок рельєфу незначної висоти та розділяє суміжні прибудинкові території житлових будинків на вул. Шота Руставелі. Торцями примикає до будинків №27-А та №27-Б. Частково вкрита облицювальним шаром, який руйнується. По верхньому торцю влаштована металева огорожа. Крізь стіну влаштований сходовий марш. На стіні закріплена газова труба.

Довжина стіни - 31,6 м. Висота – 0,8 м -1,2 м.

Має дефекти штукатурного шару, тріщини, накривний шар та цегляна кладка частково пошкоджені. Коренева система близько розташованих дерев і кущів може негативно впливати на технічний стан стіни.

Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони. Стіна не є протизсувною спорудою та збудована для влаштування прибудинкової території житлових будинків. Технічний стан частини стіни незадовільний.

Стіна потребує ремонту та належного технічного обслуговування організацією - балансоутримувачем прибудинкових територій.





199. Вул. Шота Руставелі, 30-Б

Підпірна стіна комбінованої конструкції (з блоків (ФСБ), бутового каменю та цегли) збудована від головного фасаду житлового будинку №30-Б до будинку №30 на вул. Шота Руставелі, на штучному перепаді позначок рельєфу, створеному для влаштування прибудинкової території житлових будинків, як єдиний комплекс. Розділяє суміжні території та утримує вертикальний укіс висотою біля 1,8 м. По верхньому торцю влаштований паркан. На стіні закріплена газова труба. Довжина стіни – довжина біля 16 м. Загальна висота стіни - біля 2,5 м. Має окремі ділянки з дефектами конструкцій, пов'язаними з вивітрюванням будматеріалів.

Стіна потребує виконання заходів щодо захисту будівельних конструкцій та належного технічного обслуговування організацією - балансоутримувачем прибудинкових територій.





200. Вул. Басейна, 17

Підпірна стіна довжиною близько 38 м, висотою близько 1,4-1,8 м влаштована у дворі житлового будинку на вул. Басейній, 17 на перепаді відміток рельєфу між прибудинковою територією і майданчиком для відпочинку, знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, яка захищає прибудинкову територію, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного житлового будинку.





201. Вул. Басейна, 19-Б

Цегляна підпірна стіна розділяє прибудинкові території будинків № 19 та № 19-Б, торцем приходить впритул до стіни будинку № 21-Б. Стіна висотою 1.8 м, загальною довжиною 20.0 м, розташована на перепаді позначок рельєфу, зі сходами, з накривними плитами та металевою огорожею. Незадовільний технічний стан, відмічається руйнування матеріалу стіни, відсутність накривних плит і зовнішнього облицювального шару. Верхня частина стіни виконує роль паркану. Потребує ремонту, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 19-Б.





202. Вул. Велика Васильківська, 43/16

Підпірна стіна з цегли утримує вертикальний укіс на перепаді відміток рельєфу, штучно створений на межі прибудинкових територій житлових будинків на вул. Великій Васильківській, №43/16 та №41. Збудована для влаштування прибудинкових територій. Довжина стіни - 21,6 м. Висота приблизно до 2,5 м. Ширина до 1 м. Пофарбована чорною фарбою.

На торці стіни влаштована металева огорожа. До стіни закріплені металеві сходи. Частина стіни збудована під нахилом. Має накривний шар з бетону – 5 см.

Стіна місцями має тріщини між конструктивними елементами, ознаки вивітрювання будматеріалів.

Функції протизсувної споруди не виконує. Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони.

Стіна потребує ремонту та належної технічної експлуатації. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести організація - балансоутримувач прибудинкової територій та будинків.



203. Вул. Городецького Академіка, 17/1

Цегляна підпірна стіна довжиною близько 10 м, висотою більше 4,4 м у дворі житлових будинків на вул. Архітектора Городецького, 17/1, 15 влаштована на перепаді висот з територією будинку на вул. Ольгинській, 3 та між прибудинковими територіями будинків №17/1 та №15 на вул. Архітектора Городецького, знаходиться в незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, яка захищає прибудинкові території, повинна нести експлуатуюча організація зазначених будинків.





204. Вул. Грушевського Михайла, 4-а

Цегляна підпірна стіна довжиною близько 36 м, висотою близько 3,2 м влаштована у дворі житлового будинку на вул. Грушевського Михайла, 4-а в підніжжі схилу, виконує функцію захисту прибудинкової території від зсувних процесів. Підпірна стіна була збудована у зв'язку із будівництвом житлового будинку на вул. Грушевського, 4-А, що передбачало підрізання зсувонебезпечного схилу для обслуговування прибудинкової території. За результатами обстеження технічного стану, яке було виконано фахівцями будівельної лабораторії КП «Київжитлоспецексплуатація», конструкція зазначеної підпірної стіни та покриття прибудинкової території зі сторони дворового фасаду перебувають у непридатному для нормальної експлуатації технічному стані. Основними причинами погіршення експлуатаційного

стану підпірної стіни є конструктивна невідповідність існуючим навантаженням, фізичний знос і відсутність постійної технічної експлуатації. Крім того, стіна знаходиться в зоні негативного впливу поверхневого стоку з вище розташованої території, що погіршує її технічний стан. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «ДНПРО».



205. Вул. Дарвіна, 5

У дворі будинку, на прибудинковій території, розташована цегляна підпірна стіна зі сходами до території на вул. Круглоуніверситетській, стіна довжиною 53.0 м, висотою 3.8 м. Стіна побудована в комплексі з будинком, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, захищає прибудинкову

територію. В незадовільному технічному стані, потребує ремонту. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



206. Вул. Дарвіна, 5

Парапетна стіна розташована з боку тротуару вулиці Дарвіна, цегляна, з накривними плитами, не виконує функції протизсувної споруди інженерного захисту, схил відсутній, елемент благоустрою, стіна торцем приходить впритул до будинку. Задовільний технічний стан. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



207. Вул. Дарвіна, 5

Підпірна стіна з бетонних блоків розташована на схилі, стіна довжиною 40.0 м і висотою 1.6 м, з застінним водовідвідним лотком та накривними бетонними плитами. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, побудована разом з площадкою для занять спортом, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 5.





208. Вул. Дарвіна, 4


Монолітна бетонна підпірна стіна на брівці схилу в бік вулиці Кропивницького, з металевою огорожею, стіна довжиною 37.0 м і висотою 2.7 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс прибудинкової території будинку № 4, в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 4.





209. Вул. Дарвіна, 8

Бутова підпірна стіна влаштована для утримання ґрунтового укосу між дитячим майданчиком прибудинкової та проїздом, з накривними плитами, побудова в комплексі з будинком № 8, довжиною 32.0 м, висотою 2.5 м. Незадовільний технічний стан, потребує ремонту. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.

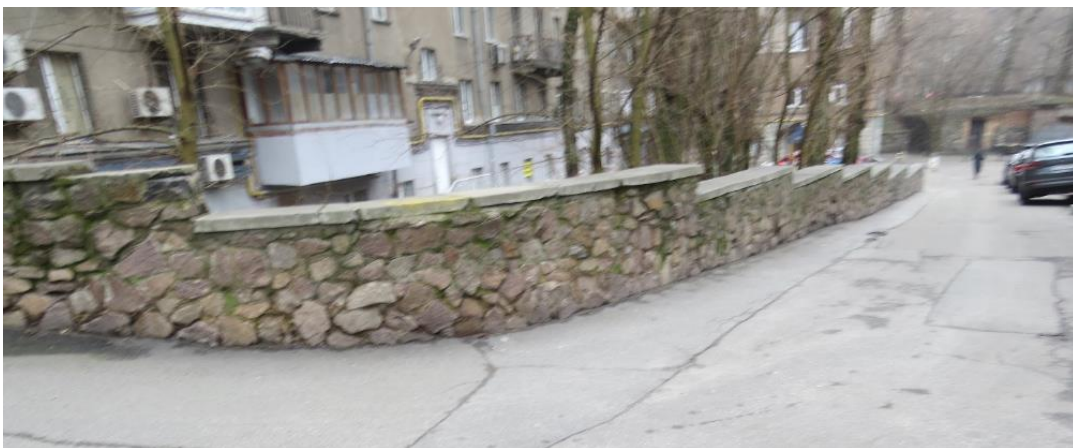



210. Вул. Марії Заньковецької, 7


У дворі будинку, на прибудинковій території, розташована підпірна стіна комбінованої конструкції (цегла, фундаментні блоки), довжиною 15.0 м і висотою 5.7 м. Стіна торцем приходить впритул до двоповерхової будівлі на вул. Лютеранській, 11-А. Стіна побудована разом з будинком по Заньковецької, 7, утримує ґрунтовий укіс з боку будинку вул. Лютеранській, 11-Б, є невід'ємною частиною прибудинкових територій. Незадовільний технічний стан, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачами будинків.





211. Вул. Лютеранська, 9/9

Підпірні стіни, які примикають до житлового будинку і утримують вертикальні укоси. Довжина стіни близько 40 м і висота коливається від 0,3м до 1,1 м. Технічний стан задовільний. Повинна обслуговуватись балансоутримувачем будівель і споруд.

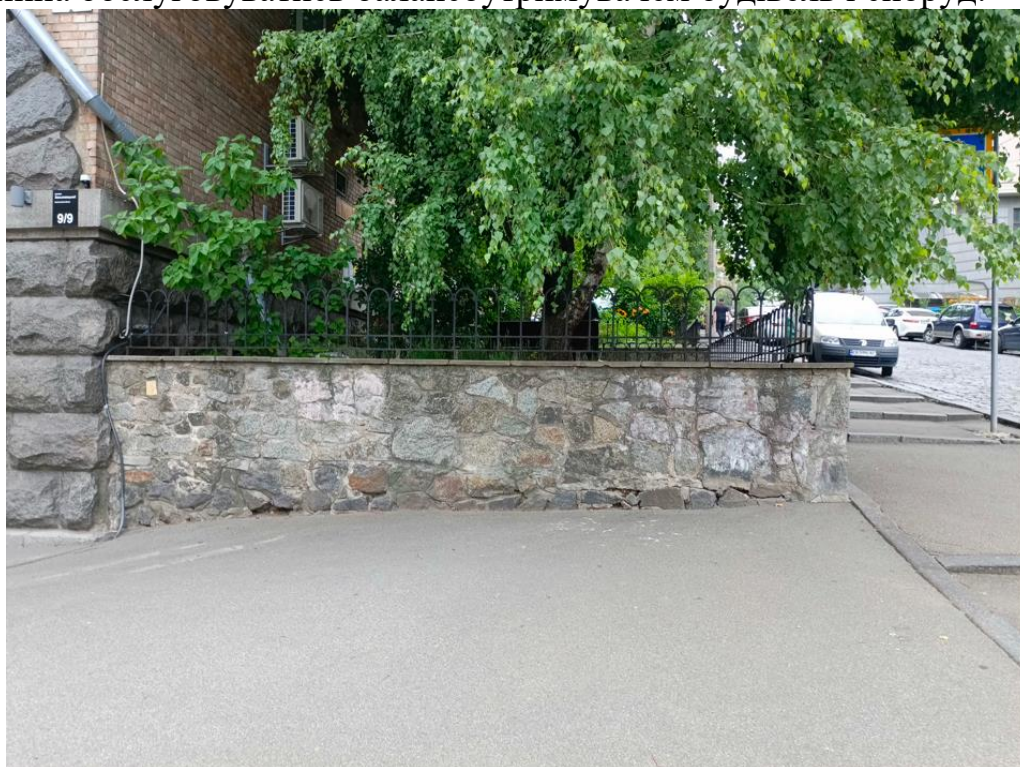



212. Вул. Кропивницького, 3

З боку тротуару вулиці, на прибудинковій території, розташована бутова підпірна стіна з накривним бетонним матеріалом, металевою огорожею та сходами, стіна довжиною 34.0 м і висотою 1.3 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.



Вул. Кропивницького, 3

Підпірна стіна на прибудинковій території, розташована у дворі будинку, стіна утримує перепад рельєфу з боку проїзду вздовж території житлового будинку № 8 на вул. Дарвіна, бутова кладка з накривними плитами і металевою огорожею, довжиною 45.0 м і висотою 1.7 м. Підпірна стіна в задовільному технічному стані, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 3.



213. Вул. Круглоуніверситетська, 4

Підпірна стіна та одночасно стіна світлового прямка, на прибудинковій території, бутова кладка, з накривним матеріалом, розташована у дворі житлового будинку, довжиною 20.0 м і висотою 0.6 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс між проїздом прибудинкової та поверхнею зеленої зони, є невід'ємною частиною житлового будинку. Стіна в задовільному технічному стані, потребує обслуговування балансоутримувачем будинку № 4.



Вул. Круглоуніверситетська, 4

Цегляна стіна світлового прямокутника розташована у дворі житлового будинку, довжиною 6.0 м і висотою 3.2 м. Низ вікон нижче поверхні прибудинкової території на висоту стіни світлового прямокутника. Стіна є невід'ємною частиною житлового будинку. Незадовільний технічний стан, руйнується цегляна кладка, потребує ремонту. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 4.



214. Вул. Лютеранська, 15

Цегляна стіна світлового прямока розташована у дворі житлового будинку, з накривним матеріалом, цегляними стовпчиками і металевою огорожею, стіна зі сходами. Низ вікон будинку нижче поверхні прибудинкової території на висоту стіни світлового прямока. Стіна в задовільному технічному стані, побудована при влаштуванні прибудинкової території будинку № 15, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку.



Вул. Лютеранська, 15

Монолітна підпірна стіна, обкладена плиткою, розташована на прибудинковій території, утримує вертикальний ґрунтовий укіс між прибудинковими територіями будинків № 15 та № 13-Б на вул. Лютеранській. Стіна з накривним бетонним матеріалом і металевією огорожею, утримує вертикальний ґрунтовий укіс перепаду рельєфу, в задовільному технічному стані. Підпірна стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 15.



Вул. Лютеранська, 15

Цегляна стіна світлового прямка, з накривними плитами і металевою огорожею, розташована з боку тротуару вул. Лютеранської. Низ вікон будинку нижче поверхні тротуару на висоту стіни світлового прямка. Стіна не виконує функції споруди інженерного захисту, в задовільному технічному стані, побудована разом з будинком № 15, повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку.



215. Вул. Лютеранська, 13

У дворі житлового будинку, між будинками № 11 та № 11-б, розташована цегляна підпірна стіна довжиною 4.0 м і висотою 4.6 м. Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в задовільному технічному стані. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 11.




У дворі житлового будинку № 13 цегляна стіна світлового приямка, з накривними плитами, цегляними стовпчиками та металевою огорожею. Низ віком нижче поверхні прибудинкової території на висоту стіни світлового приямка. Стіна в задовільному технічному стані, є невід'ємною частиною прибудинкової території. Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем будинку № 13.



216. Вул. Ольгінська, 2/1

Підпірна стіна довжиною близько 60 м, висотою близько 4 м складена з буту, влаштована у дворі житлового будинку на вул. Ольгинській, 2/1 в підніжжі схилу, виконує функцію захисту

прибудинкової території від зсувних процесів. Відповідальність за технічний стан і належне утримання підпірної стіни, повинна нести експлуатуюча організація зазначеного будинку.

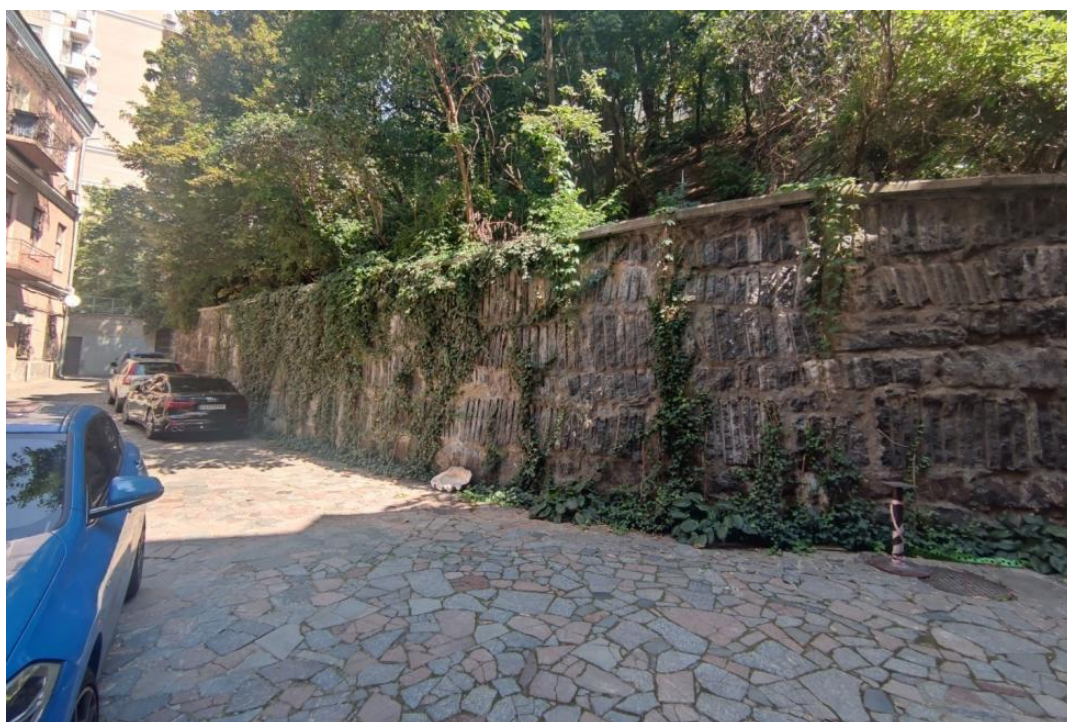

217. Вул. Рогнідинська, 3

Територія між сквером Шалом Алейхема та тротуаром вулиці Рогнідинської навпроти будинку на вул. Рогнідинській, 3.

Підпирна стіна знаходиться на штучному перепаді позначок рельєфу висотою від 0,1 м до 0,6 м складається з 2-х частин.

Збудована з цегли. Облицьована плиткою під «природний камінь», яка місцями пошкоджена.

Загальна довжина - 30 м (разом зі сходами з вулиці в сквер). Висота стіни змінна – каскади від 0,7 м до 1, 2 м.

Має накривні плити. На верхньому торці стіни влаштована металева огорожа.

Потребує поточного ремонту.

Стіна знаходиться за межами зсувонебезпечної зони, не виконує функції протизсувної споруди, приурочена до прибудинкових територій житлових будинків та повинна бути передана на баланс балансоутримувач території.







218. Вул. Рогнідинська(сквер Шалом Алейхема)

Територія біля скверу Шалом Алейхема та будинку на вул. Рогнідинській, 3

Підпірна стіна знаходиться на штучному перепаді позначок рельєфу висотою 1 м між прибудинковою територією будинку №5/14 на вулиці Рогнідинській (біля території кафе «Клара») та сквером Шалом Алейхема.

Збудована з цегли. В плані має «Г» - подібну форму.

Довжина - 23 м. Висота стіни – від 1 до 1, 3 м.

Вздовж верхнього торця стіни влаштована металева огорожа.

Навпроти II парадного будинку №3 на вул. Рогнідинській, крізь стіну (на куті її повороту) прокладена труба-випуск поверхневих стоків з вище розташованої суміжної території.

Частина стіни довжиною 19 м облицьована плиткою під «природний камінь», інша частина стіни довжиною 4 м має штукатурний шар, який руйнується.

Накривні плити стіни місцями пошкоджені.

Стіна знаходиться за межами зсувонебезпечної зони, не виконує функції протизсувної споруди, приурочена до прибудинкових територій житлових будинків та повинна бути передана на баланс та обслуговування КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».



219. Вул. Шота Руставелі, 29-А та 29-Б

Вул. Шота Руставелі, між будинками №№ 29-А – 29-Б

Стіна з блоків ФСБ та з цегли збудована на штучному перепаді позначок рельєфу та розділяє суміжні прибудинкові території житлових будинків на вул. Шота Руставелі та збудована для

влаштування прибудинкової території житлових будинків. Територія не відноситься до зсувонебезпечної зони.

Частково стіна вкрита облицювальною плиткою. Має накривні плити. По верхньому торцю влаштована металева огорожа. Крізь стіну прокладений сходовий марш.

Довжина стіни – 25,4м. Висота – 0,5- 0,8 м.

Має ділянки руйнування облицювальної плитки. Стіна не є протизсувною спорудою.

Стіна потребує ремонту та належного технічного обслуговування організацією - балансоутримувачем прибудинкових територій.





220 Вул. Шота Руставелі, 38-Б.

Підпірна стіна на прибудинковій території будинку на вул. Шота Руставелі, 38-Б.

Цегляна підпірна стіна була збудована разом з будинками на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В, вул. Саксаганського, 12-Б як єдиний комплекс, на штучно створеному перепаді позначок рельєфу висотою до 3,6 м для влаштування спільної прибудинкової території житлових будинків на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В, утримання вертикального укосу між ними і забезпечення доступу до зазначених будинків. Торці стіни примикають до стін житлових будинків №38-В та №38-Б. Довжина стіни біля 9м. Загальна висота до 4,2м. Верхня частина стіни - цегляний паркан. Технічний стан непридатний для нормальної експлуатації. Є значні деформації, відхилення від вертикалі (до 35см), ділянки випирання і випадіння елементів цегляної кладки, вивітрювання будматеріалів. На стіні закріплені електрокабелі, по верхньому обрізу стіни влаштований металева огорожа. Внаслідок фізичної

зношеності, відсутності технічної експлуатації підпірної стіни і водонасичення ґрунтів поверхневими стоками існує небезпека подальшого руйнування стіни, пошкодження комунікацій та конструкцій будинків, що становить загрозу їх мешканцям і унеможливить доступ до житлових будинків на вул. Шота Руставелі, №38-Б, та № 38-В. Неналежно утримується прибудинкова територія на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В, де біля верхньої частини підпірної стіни є депресійна ділянка біля оглядового колодязя інженерної комунікації та тріщини в асфальтовому покритті, куди потрапляє поверхнева вода. Для недопущення аварійної ситуації, пов'язаної з руйнуванням стіни, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», як організація, що обслуговує зазначені будинки та їх прибудинкову територію, на якій розташована стіна, повинна якнайшвидше вжити заходів для її ремонту і забезпечення постійної належної експлуатації, відновити порушене асфальтове покриття, удосконалити організацію поверхневих стоків на прибудинковій території на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В та забезпечити безаварійну експлуатацію існуючих водокомунікацій.






221. Вул. Саксаганського, 12-а

Підпірна стіна розділяє прибудинкові території житлових будинків, збудована на штучно створеному перепаді позначок рельєфу, який має незначну висоту на території, що не відноситься до зсувонебезпечної зони міста Києва. Стіна не є протизсувною спорудою.

Стіна збудована з залізобетонних блоків (ФСБ-4), має накривний шар. Довжина близько 39м, висоту 1,3 м-1,9 м. Крізь стіну влаштований сходовий марш. Технічний стан - задовільний. Відповідальність за технічне обслуговування стіни має нести балансоутримувач прибудинкової території та житлового будинку.

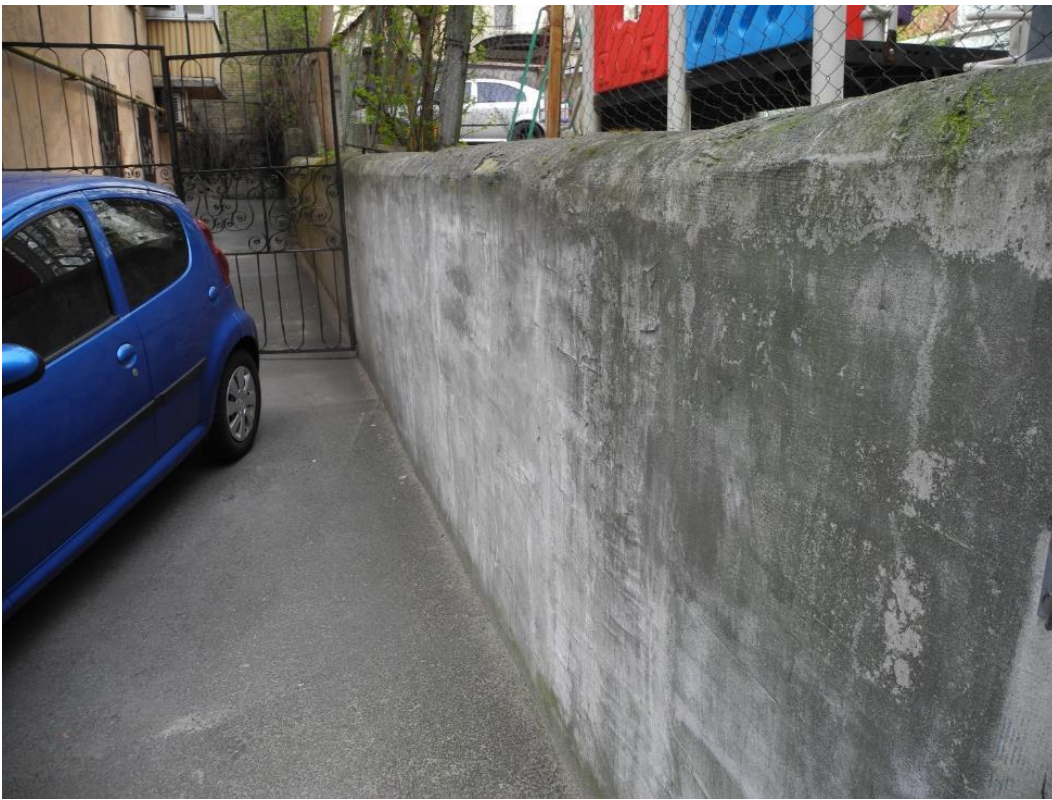

222. Вул. Саксаганського, 12-Б

Підпірна стіна між прибудинковими територіями будинків на вул. Шота Руставелі, 38-Б та вул. Саксаганського, 12-Б.


Цегляна підпірна стіна була збудована разом з будинками на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В, вул. Саксаганського, 12-Б як єдиний комплекс, на штучно створеному перепаді позначок рельєфу висотою до 3,6 м для влаштування спільної прибудинкової території житлових будинків на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В, утримання вертикального укосу між ними та забезпечення доступу до зазначених будинків. Торці стіни примикають до стін житлових будинків №38-В та №38-Б. Довжина стіни біля 9м. Загальна висота до 4,2м. Верхня частина стіни - цегляний паркан. Технічний стан непридатний для нормальної експлуатації. Є значні деформації,

відхилення від вертикалі (до 35см), ділянки випирання і випадіння елементів цегляної кладки, вивітрювання будматеріалів. На стіні закріплені електрокабелі, по верхньому обрізу стіни влаштований металева огорожа. Через фізичну зношеність, відсутність технічної експлуатації стіни і водонасичення ґрунтів поверхневими стоками існує небезпека подальшого руйнування стіни, пошкодження комунікацій та конструкцій будинків, що становить загрозу їх мешканцям і унеможливить доступ до житлових будинків на вул. Шота Руставелі, №38-Б, та № 38-В. На прибудинковій території на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В, біля верхньої частини підпірної стіни є депресійна ділянка біля оглядового колодязя інженерної комунікації та тріщини в асфальтовому покритті, куди потрапляє поверхнева вода. Для недопущення аварійної ситуації, пов'язаної з руйнуванням стіни, КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», як організація, що обслуговує зазначені будинки та їх прибудинкову територію, на якій розташована стіна, повинна якнайшвидше вжити заходів для її ремонту і забезпечення постійної належної експлуатації, відновити порушене асфальтове покриття, удосконалити організацію поверхневих стоків на прибудинковій території на вул. Шота Руставелі, 38-Б, вул. Шота Руставелі, 38-В та забезпечити безаварійну експлуатацію існуючих водокомунікацій.




223. Вул. Хрещатик, 15/4

Стіна є конструктивним елементом будівлі і сходового маршу, яка утримує вертикальний укіс. Схил відсутній. Довжина стіни близько 30 м і висота коливається від 0,4 м до 3,1 м. Технічний стан задовільний. Повинна обслуговуватись балансоутримувачем будівель і споруд.

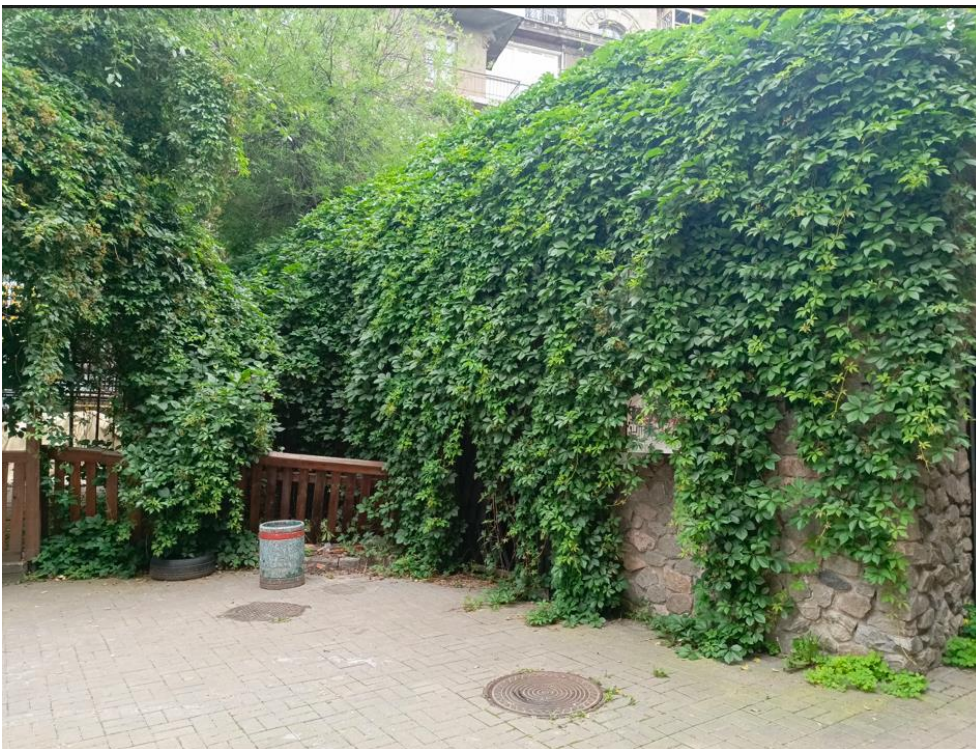

224. Вул. Хрещатик, 15/4

Стіна-портал входу в вбудовані приміщення, розташована у дворі житлового будинку. Довжина стіни 26 м, висота 4,5 м. Стіна блочно-монолітної конструкції. Призначення стіни утримувати вертикальний укіс на штучному перепаді рельєфу. Схил відсутній. На верхньому торці стіни побудована будівля, відповідальність на балансоутримувачі. Повинна обслуговуватись балансоутримувачем будівель і споруд.

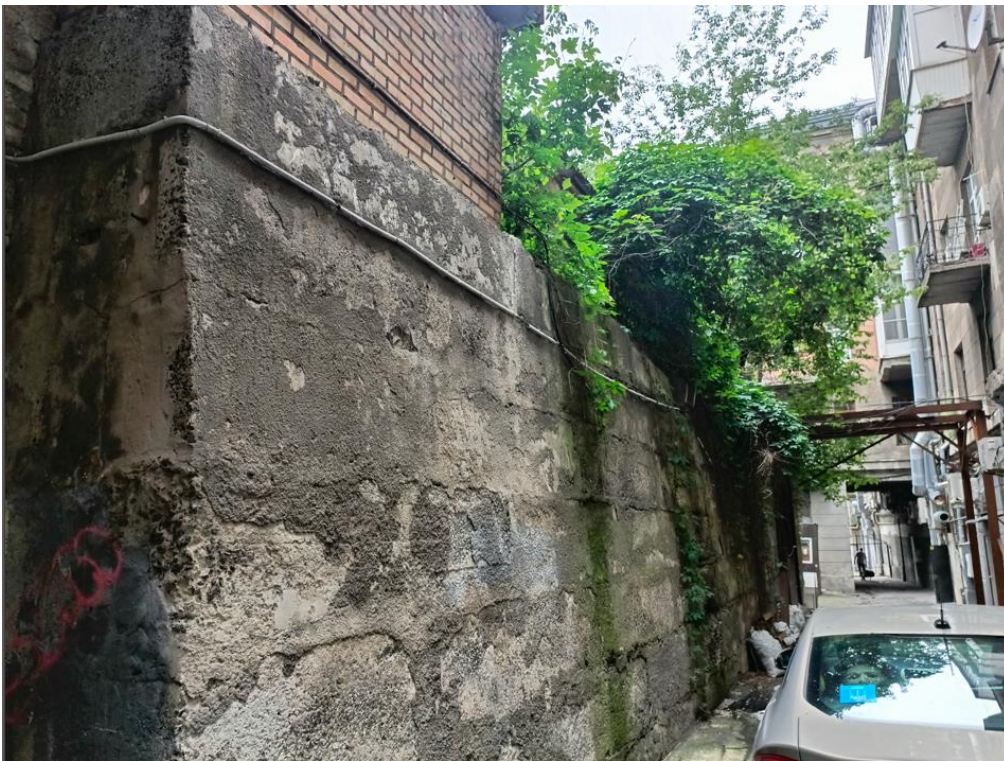

225. Вул. Хрещатик 27

Підпірна стіна по вул. Хрещатик 27, розташована між будинками по вул. Хрещатик 23 та 29. Стіна розміщена на перепаді позначок рельєфу та утримує вертикальний ґрунтовий укіс, захищаючи двір будинку, тротуар та внутрішню дворову дорогу.

Нижня частина стіни складена залізобетonom, а верхня – цеглою, має накриття, облицювання частково зруйноване. У південній та центральній частині стіна містить вбудовані приміщення. Північна частина прилягає до житлового будинку по вул. Хрещатик 27, виконуючи функцію світлового прямоку. Довжина стіни складає близько 30 метрів, перепад висот становить від 2,3 до 4,5 метрів. Функції протизсувного захисту стіна не виконує.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, знаходиться у відносно задовільному технічному стані, але потребує поточного ремонту та обслуговування через наявність тріщин.

Стіна повинна бути на балансі та обслуговуванні балансоутримувача території.





226. Вул. Шовковична, 38

Стіна розміщена між вулицею Шовковичною та житловим будинком по вул. Шовковичній, 38. Стіна підтримує перепад відміток рельєфу. Висота стіни становить від 0,9-1,0 м, довжина близько 6 м. Нижня частина стіни складена фундаментними блоками, верхня - цеглою.

Стіна побудована при влаштуванні прибудинкової території, захищає тротуар по вул. Шовковичній, знаходиться у незадовільному технічному стані через наявність тріщин, потребує ремонту та поточного обслуговування. Функції протизсувного захисту стіна не виконує. Стіна має бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



227. Вул. Старонаводницька, 10

Підпірна стіна комбінованої конструкції знаходиться в межах правого борту Наводницької балки, в підніжжі прилеглих схилів та ґрунтових укосів на території колишньої виробничої бази ПрАТ АК «Київводоканал». Стіна збудована із залізобетонних стінових блоків ІСА, частково з фундаментних блоків та залізобетонних паль і захищає територію та споруди підприємства від зсувних процесів.

По верхньому торцю стіни влаштований паркан. Технічний стан стіни задовільний.

Стіна потребує належної експлуатації організацією, якій належить або належатиме територія на вул. Старонаводницькій, 10. Окремі ділянки стіни потребують ремонту.







228. Схил від будівлі по Парковій дорозі, 20 (раніше ресторан «Лео», «Рів'єра») Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва «Хрещатий»

Підпірна стіна на схилі нижче будівлі на Парковій дорозі, 20 (раніше ресторан «ЛЕО», «РІВ'ЄРА»). Територіально приурочена до схилу II зсувного цирку.

Матеріал підпірної стіни - залізобетон, облицювання - бутовий камінь.

Форма стіни в плані дугоподібна.

Стіна має накриття з гранітних плит, є застінний лоток, дренаж.

Довжина стіни становить біля 74,5 м.

Висота – від 0,5 м до 1,9 м.

Підпірна стіна утримує укiс між прогулянковою дорогою та будівлею колишнього ресторану.

Технічний стан - придатний для експлуатації.

Перебуває на балансі КП «СУППР».





229. Підпірна стінка №1 вздовж пішохідної дороги Серпантин у Парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва «Хрещатий»

Підпірна стіна 1 вздовж поворотної ділянки пішохідної дороги в нижній частині Серпантину збудована з бутового каменю.

В плані має дугоподібну форму. Накрита гранітними плитами. Застінний лоток відсутній. Утримує укоси біля пішохідної дороги (променаду).

Довжина до 11 м.

Висота від 0,4 м до 1,0 м.

Ширина – 0,6 м.

Біля стіни є деформації плит променаду.

Технічний стан - придатний для експлуатації.

Перебуває на балансі КП «СУППР».



230. Підпірна стінка №2 вздовж пішохідної дороги Серпантин у Парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва «Хрещатий»

Підпірна стіна 2 вздовж пішохідної дороги в середній частині Серпантину, збудована з бутового каменю на ділянці повороту променаду.

Територіально знаходиться на ділянці зсувного цирку №1.

В плановому відношенні - має форму кута.

Накрита гранітними плитами. Застінний лоток відсутній.

Стіна забезпечує стійкість ділянки укосів біля сходового маршу і поворотної частини променаду.

Довжина 6,0 м.

Висота 1,0 м - 1,2 м.

Ширина - 0,65 м.

Технічний стан - придатний для експлуатації.

Перебуває на балансовому утриманні КП «СУППР».



231. Підпірна стінка №2 вздовж пішохідної дороги Серпантин у Парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва «Хрещатий»

Підпірна стіна 3 з бутового каменю збудована на повороті пішохідної дороги (променаду) в верхній частині Серпантину на ділянці І зсувного цирку.

В плані має кут повороту. Накрита гранітними плитами. Застінний лоток відсутній.

Утримує укіс біля поворотної частини променаду.

Довжина біля 7 м.

Висота від 1,0 до 1,2 м.

Ширина – 0,65 м.

Біля стіни є деформації плит променаду.

Технічний стан - придатний для експлуатації.

Перебуває на балансі КП «СУППР».



232. Підпірна стінка – поряд з Володимирським узвозом, 4

Підпірна стіна поряд з Володимирським узвозом, 4 була збудована з бутового каменю вздовж тротуару і дороги вулиці Володимирський узвіз при будівництві дороги для утримання прилеглого до неї укосу та облаштування її тротуарної частини.

Стіна має накривний шар з гранітних плит.

Довжина підпірної стіни близько 185 м.

Висота - від 0,5 м до 2,0 м.

Технічний стан стіни задовільний.

Стіна повинна обслуговуватись балансоутримувачем дороги Володимирського узвозу.





233. Підпірна стінка на схилі на вул. Круглоуніверситетській (напроти будинків 10 і 12)

На схилі розташована бутова підпірна стіна, довжиною 14.0 м і висотою 2.0 м. Стіна утримує вертикальний ґрунтовий укіс, в незадовільному технічному стані, руйнується матеріал стіни, стіна потребує ремонту. Необхідно визначити балансоутримувача стіни.



234-240. Сквер Бастіонний Підпірна стінка №1-7

Комплекс підпірних стін та стін елементів благоустрою (бутова кладка, бетон моноліт) на території скверу, загальною довжиною 272 п.м. Підпірні стіни утримують незначні перепади рельєфу, частково виконують функцію протизсувного захисту, в задовільному технічному стані. Стіни мають бути на балансі і обслуговуванні балансоутримувача території.



