

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства
ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 5 ІМЕНІ Л. РЕВУЦЬКОГО

2. Тип об'єкту
Громадські будівлі

Категорія об'єкту
заклади освіти

3. Адреса розташування:

область

місто Київ

район

Шевченківський

територіальна громада

Київська міська територіальна громада

тип населеного пункту

місто

назва населеного пункту

Київ

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо

вулиця Борщагівська

номер будинку

14

координати

50.44767117, 30.46955037

4. Кількість поверхів

3

5. Форма власності

комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

(044)236-39-12

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

Не заповнено

8. Дата проведення оцінки

16.06.2026

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію

заступник директора з адміністративно-господарської роботи Ільхама ХАЛІЛОВА

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

revutskyartschool_5@ukr.net

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Ні

На внутрішній (господарській) території закладу наявний технічний майданчик для розвантаження та проїзду спецтранспорту, проте офіційна автостоянка для відвідувачів, зокрема спеціалізовані місця для осіб з інвалідністю, проектною документацією не передбачена. Окрім цього, під'їзна дорога до внутрішнього двору має незадовільний стан (вузька, з наявністю вибоїн та дефектів покриття), що унеможливорює безпечний рух маломобільних груп населення. Оскільки заклад є бюджетною установою без власного балансу, капітальний ремонт під'їзних шляхів та зміна цільового призначення території потребують погодження, розробки проекту та виділення фінансування з боку Управління культу

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Ні

Проектною документацією та фактичним плануванням закладу власна автостоянка або паркувальний майданчик перед будівлею не передбачені. Розрахунок відсоткового співвідношення та облаштування дорожніх знаків чи розмітки не застосовуються у зв'язку з повною відсутністю загальних паркувальних місць на території заклад

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



3) поряд із входом облаштована велопарковка

Опціонально

Ні

Спеціально облаштовані конструкції для велопарковки біля центрального входу відсутні. Встановлення подібних елементів благоустрою потребує погодження та виділення цільового фінансування з боку вищестоящого органу управління



4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

Критичність висока

Так

Ширина хвіртки у просвіті при повному відкритті становить не менше ніж 0,9 м, що повністю забезпечує безперешкодний проїзд для крісел колісних та дитячих візочків




5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра


Ні

Хоча ширина окремих ділянок з бетонних плит біля хвіртки візуально наближається до 1,8 метра, загальний безперешкодний шлях руху та умови для зустрічного роз'їзду відсутні. Шлях повністю заблокований аварійними звуженнями, кількома каскадами крутих зруйнованих сходів без пандусів та ґрунтовими ділянками, де рух людини на кріслі колісному є фізично неможливим

Зображення 1/5:

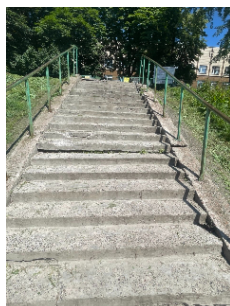

Зображення 2/5:

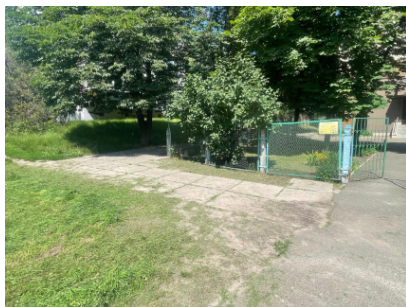


Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:

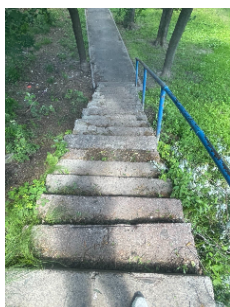


б) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока


Ні

Покриття є аварійним і нерівним. На шляху до школи повністю відсутні будь-які пандуси чи підйомники. Самі підходи складаються з напівзруйнованих бетонних сходів із вибоїнами, зміщених плит із глибокими швами та ґрунтової стежки, що унеможлиблює пересування на кріслах колісних чи з милицями


Зображення 1/5:

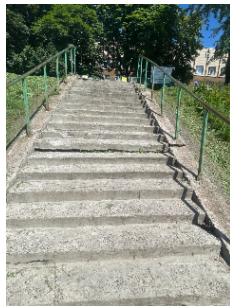

Зображення 2/5:

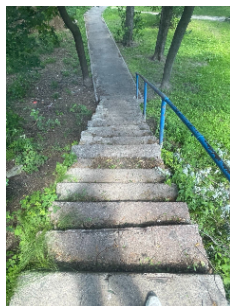

Зображення 3/5:

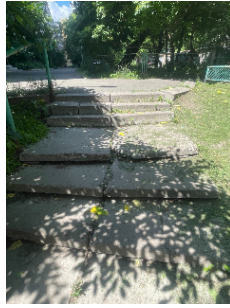

Зображення 4/5:



Зображення 5/5:




7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Ні

Доріжки не поєднані на одному рівні, а на шляхах руху є постійні критичні перешкоди. Замість плавних з'єднань наявні розбиті сходи та зміщені бетонні плити з великими перепадами висоти. Крім того, пішохідні зони та під'їзди заблоковані хаотично припаркованим транспортом, а вздовж шляхів лежать завали дерев та будівельні бар'єри, що повністю унеможливорює безперешкодний рух

Зображення 1/2:

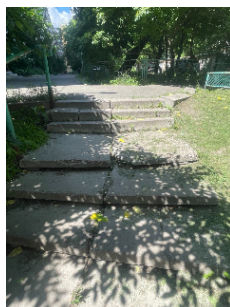

Зображення 2/2:



8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Ні

Вуличне штучне освітлення безпосередньо на шляхах руху, аварійних сходах та підходах до закладу повністю відсутнє. У темну пору доби пересування цими маршрутами є абсолютно неможливим та небезпечним для життя маломобільних груп населення через повну темряву та зруйноване покриття. Зображення 1/20


9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

На прилеглій території та шляхах руху наявні кілька каскадів стрімких сходів, проте вони повністю відсутні разом із пандусами, підйомними платформами чи вертикальними підйомниками. Будь-які технічні засоби для подолання перепадів висоти маломобільними групами населення на об'єкті не передбачені, що повністю блокує доступ до закладу.


Зображення 1/3:

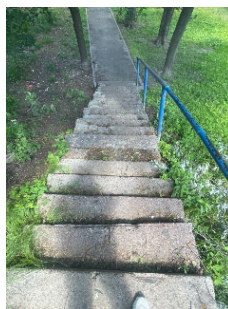

Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

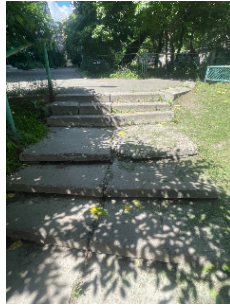


10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Hi

Не застосовується (через відсутність пандусів). Оскільки на всьому шляху руху до будівлі та найпростіших укриттів повністю відсутні будь-які пандуси, оцінити їхній ухил, ширину чи поручні неможливо. Наявні ж сходи перебувають в аварійному стані, а їхні старі металеві поручні не відповідають вимогам ДБН (відсутня подвійна висота 0,7 і 0,9 метра та горизонтальне продовження на 0,3 метра)


Зображення 1/3:

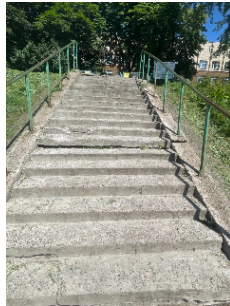

Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

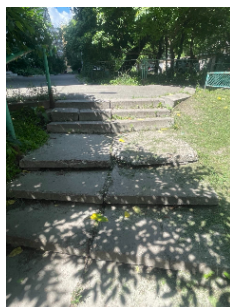


11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока


Ні

Наявні каскади сходів перебувають в аварійному стані, тому сходинки деформовані, розкришені та суттєво відрізняються за висотою й формою через руйнування. Будь-яке контрастне маркування першої та останньої сходинки (як горизонтальне, так і вертикальне) на об'єкті повністю відсутнє, що робить сходи критично небезпечними для людей із порушеннями зору

Зображення 1/3:

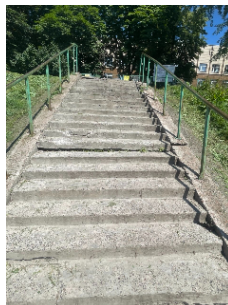

Зображення 2/3:

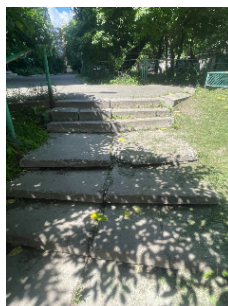

Зображення 3/3:




12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

Попереджувальні тактильні смуги (жовта плитка з конусами/рифами) як перед аварійними сходами, так і після сходових маршів чи перед іншими небезпечними перешкодами на території повністю відсутні. Маршрут є абсолютно неінформативним та критично небезпечним для осіб із порушеннями зору.


Зображення 1/3:

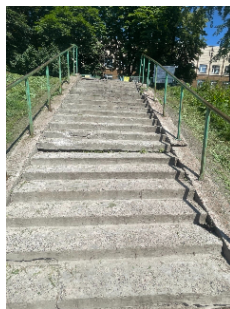

Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

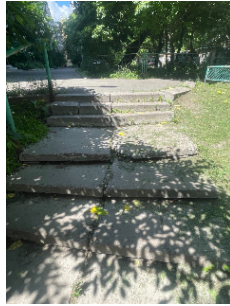

13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Ні

Не застосовується (через відсутність альтернативного входу). Основний вхід на територію та до будівлі є повністю бар'єрним, проте жодного іншого, доступного чи обладнаного входу на об'єкті взагалі немає. Відповідно, будь-які покажчики із міжнародним символом доступності відсутні, оскільки маломобільну людину немає куди спрямовувати



2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Ні

Тактильна табличка відсутня. Облаштування вхідної групи тактильними елементами інформації (назва, графік роботи) з дублюванням шрифтом Брайля заплановано при належному фінансуванні.


2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Так

Головний вхід до будівлі закладу облаштований сходами та стаціонарним металевим пандусом похилого типу з двосторонніми поручнями, що забезпечує безперешкодний доступ для маломобільних груп населення та осіб на кріслах колісних. Додаткова потреба у встановленні підймальних платформ чи вертикальних витягів відсутня.

Зображення 1/2:

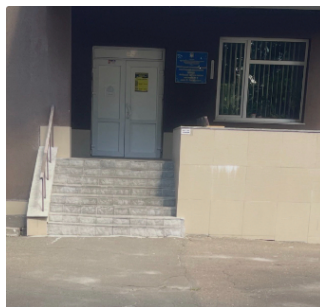

Зображення 2/2:



3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Так

Пандус стаціонарний, капітальний, облаштований двосторонньою огорожею з поручнями у два рівні по всій довжині. Ширина пандуса візуально відповідає нормативній (не менше 1,2 м). Технічна документація на конструкцію підтверджує базові параметри безпеки, проте детальний інструментальний вимір ухилу та точної висоти поручнів до міліметра потребує залучення сертифікованого експерта з технічного обстеження.



4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Ні

Сходи в межах одного маршу є однорідними та однаковими за формою і висотою підйому. Контрастне маркування першої та останньої сходинки кольором на вхідній групі КДШМ № 5 ім. Л. Ревуцького наразі відсутнє. Роботи з нанесення тактильної контрастної стрічки або фарбування згідно з нормативами заплановано виконати найближчим часом.



5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”*

Ні

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні

8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Так

9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Так

Пороги на шляхах руху та у дверних прорізах вхідної групи відповідають нормативним вимогам і не перевищують за висотою 2 сантиметри, що забезпечує безперешкодний рух.



10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Ні

Габарити наявного вхідного тамбура обумовлені капітальними архітектурно-планувальними особливостями будівлі закладу і є меншими за нормативні показники (1,8 x 2,2 м). Проте вхідні двері зазвичай залишаються відчиненими або фіксуються під час масового проходу відвідувачів для мінімізації перешкод.



12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Ні

Частково відповідає. Навіс наявний лише над самим майданчиком перед входом. Сходи та пандус захисту від опадів не мають.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Так

Перепади висоти підлоги на вхідному майданчику та пороги дверей відсутні (виконані в один рівень). Перед входом відсутні небезпечні решітки для витирання ніг із великими чарунками, які могли б створити перешкоду чи загрозу для руху на кріслах колісних, людей із палицями чи дитячих візочків.




14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Так

На вході та у вестибюлі будівлі КДШМ № 5 ім. Л. Ревуцького турнікети чи інші обмежувальні пристрої для контролю доступу відсутні. Прохід є абсолютно вільним, а ширина дверних прорізів та коридорів у просвіті повністю забезпечує безперешкодний рух осіб на кріслах колісних та інших маломобільних груп населення.

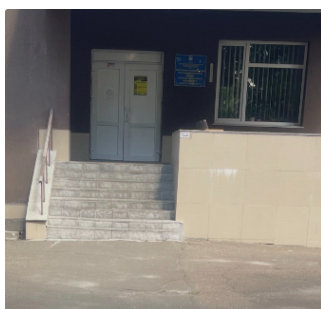

3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Не застосовується

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Опціонально

Ні

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні

6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Так

7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Так

8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока

Ні

10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока

Ні

11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Ні

12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Ні

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Ні

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Ні

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Не застосовується

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Ні

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Опціонально

Ні

18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Так

19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Критичність висока

Так

20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Так

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Так

22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Ні

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74–0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Так

24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Не застосовується

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Не застосовується

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Не застосовується

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Не застосовується

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Не застосовується

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Не застосовується

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Не застосовується

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Не застосовується

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Не застосовується

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Не застосовується

Висновок:

об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

9

5

4

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

14

9

