

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства

Найпростіше укриття №1 (об'єкт цивільного захисту) на території Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 5 ім. Л. Ревуцького»

2. Тип об'єкту

Будівлі і споруди сфери надання послуг

Категорія об'єкту

інші будівлі і споруди

3. Адреса розташування:

область

місто Київ

район

Шевченківський

територіальна громада

Київська міська територіальна громада

тип населеного пункту

місто

назва населеного пункту

Київ

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо

вулиця Борщагівська

номер будинку

14

координати

50.44767117, 30.46955037

4. Кількість поверхів

3 (укриття розташоване у підвальному приміщенні)

5. Форма власності

комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

(044)236-39-12

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

Не заповнено

8. Дата проведення оцінки

16.06.2026

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію

заступник директора з адміністративно-господарської роботи Ільхама ХАЛІЛОВА

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

revutskyartschool_5@ukr.net

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Ні

Не відповідає. Внутрішня автомобільна парковка на території закладу відсутня. Спеціалізовані марковані місця для автотранспорту осіб з інвалідністю не передбачені, а наявні пішохідні шляхи та зовнішні сходи частково зруйновані й не забезпечують безпечного доступу для маломобільних груп населення.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Ні

Автомобільна парковка на території закладу відсутня, відповідно спеціально позначені місця із дорожніми знаками та розміткою «Міжнародний символ доступності» не передбачені.

3) поряд із входом облаштована велопарковка

Опціонально

Ні

Спеціально облаштована велопарковка поряд із центральним входом до будівлі та входом до найпростішого укриття відсутня.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

Критичність висока

Так

Ширина входу на прилеглу територію (ворота) відповідає нормам і становить понад 0,9 м.



5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

Ні

Не відповідає. Хоча лінійні габарити окремих ділянок пішохідних зон наближені до нормативних, через значні деформації, тріщини, просідання бетонних плит та наявність зруйнованих сходових маршів без пандусів, безпечний зустрічний рух маломобільних груп населення (МГН) є неможливим. Шляхи потребують капітального ремонту та відновлення покриття.

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Ні

Не відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018. Покриття пішохідних шляхів є нерівним, має чисельні вибоїни, глибокі тріщини, зміщення та просідання бетонних плит із критичними перепадами висот. Наявні руйнування створюють серйозні перешкоди та загрозу травмування для осіб на кріслах колісних або з милицями. Потребує повного відновлення та заміни покриття.


Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

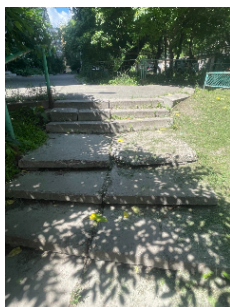

7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Ні

Не відповідає. Пішохідні шляхи на стиках та перетинах не поєднані на одному рівні — наявні критичні перепади висот, руйнування країв покриття та різкі переходи в ґрунтові зони. Самі зміщені бетонні плити та зруйновані сходи створюють фізичні перешкоди для безперешкодного руху маломобільних груп населення.

8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*


Ні

9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Ні

Не відповідає. На шляхах руху до об'єкта наявні численні сходові марші, які повністю відрізають доступ до будівлі та укриття для осіб на кріслах колісних. Жодних альтернативних засобів підйому/спуску (нормативних пандусів, вертикальних підйомників або підйимальних платформ) на прилеглій території не облаштовано. Необхідне капітальне будівництво дублюючих похилих з'їздів або встановлення механічних підйомних пристроїв.


Зображення 1/3:

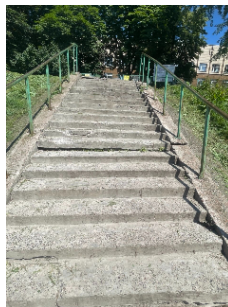

Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

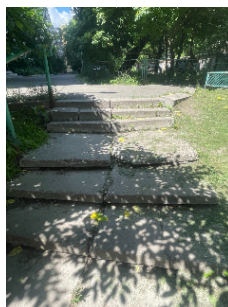

10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Не застосовується

11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

Не відповідає. Попереджувальні тактильні смуги (тактильна плитка) перед і після сходових маршів, а також перед іншими небезпечними перешкодами на шляхах руху повністю відсутні. Об'єкт не забезпечує безпечну тактильну навігацію для осіб з порушеннями зору. Потребує облаштування згідно з вимогами ДБН

13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Не застосовується

2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2–1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Ні

Праворуч від центрального входу наявна лише стандартна інформаційна вивіска. Спеціалізована тактильна табличка (із рельєфно-крапковим шрифтом Брайля), що містить найменування та графік роботи об'єкта для осіб з порушеннями зору, відсутня. Потребує виготовлення та встановлення на нормативній висоті 1,2–1,5 метра.


2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Ні

Не відповідає. Вхід до найпростішого укриття облаштовано виключно у вигляді крутого сходового маршу в підвальне приміщення. Дублюючі засоби доступності — нормативні пандуси, вертикальні підйомники або підймальні платформи — повністю відсутні. Самостійний доступ для осіб на кріслах колісних та інших МГН не забезпечено.

Зображення 1/2:

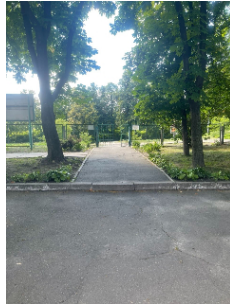

Зображення 2/2:



3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Не застосовується

4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

Не відповідає. Попереджувальні тактильні смуги (тактильна плитка жовтого кольору) безпосередньо на майданчиках вхідної групи, а також перед і після перших сходинок при вході до найпростішого укриття відсутні. Безпечні умови для орієнтування осіб з порушеннями зору на вході не забезпечені.

6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”*

Ні

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр – 1,5 метра*

Ні

8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Ні

Дверний блок на вході до найпростішого укриття є двостулковим. Ширина основної робочої стулки у просвіті є недостатньою для безперешкодного проїзду крісла колісного. Нормативна ширина отвору (не менше ніж 0,9 м) забезпечується виключно за умови повного відкриття обох стулок дверей.



9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні

Не відповідає. На вході до приміщення укриття наявний високий поріг (сходинка), висота якого значно перевищує допустимі 2 см. Захисні скоси або компенсуючі мікропандуси з обох сторін порогу відсутні, що унеможлиблює безперешкодний переїзд для осіб на кріслах колісних. Потребує облаштування похилими гумовими або металевими з'їздами.



10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

Не відповідає. Візуальний контраст порогів, одвірків та опорних конструкцій відсутній. Спеціальне контрастне маркування яскравим (жовтим) кольором на елементах, що становлять небезпеку та виступають як перешкоди для осіб з порушенням зору, не нанесене. Потребує маркування сигнальною фарбою або стрічками відповідно до норм інклюзивності.

11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Ні

Не відповідає. Повноцінний шлюз-тамбур нормативних розмірів (глибиною не менше ніж 1,8 м та шириною не менше ніж 2,2 м) на вході до найпростішого укриття відсутній через конструктивні та архітектурні особливості підвального приміщення будівлі. Обмежені габарити вхідної зони унеможливають вільний маневр та розворот осіб на кріслах колісних.



12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Ні

13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Ні

14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Ні

Прохід до найпростішого укриття здійснюється без встановлення турнікетів, стаціонарних бар'єрів або інших технічних засобів обмеження та контролю доступу, що могли б додатково перешкоджати евакуації маломобільних груп населення.

3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Ні

Не відповідає. Попри те, що безпосередньо у внутрішніх залах укриття сходи відсутні, загальний шлях руху до цього приміщення пролягає виключно через крутий сходовий марш. Жодних дублюючих підйомних платформ, вертикальних підйомників чи внутрішніх пандусів для безперешкодного спуску маломобільних груп населення всередину споруди не облаштовано.

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Не застосовується

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Опціонально

Ні

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні

6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Так

Частково відповідає. Внутрішні дверні блоки в приміщеннях укриття є двостулковими. Ширина однієї робочої стулки у просвіті є недостатньою для безперешкодного проходу/проїзду. Нормативна ширина отвору (не менше ніж 0,9 м) забезпечується виключно за умови повного відкриття обох стулок дверей.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні

На шляхах руху всередині укриття наявні металеві пороги дверних коробок, висота яких перевищує нормативні 2 см. Конструкція порогів не має заокруглених кутів, а скоси чи мікропандуси для безперешкодного переїзду крісел колісних відсутні.



8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока

Ні

10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока

Ні

На шляхах руху присутні виступаючі конструкції та пороги, що створюють небезпеку та перешкоджають пересуванню. На фото чітко видно високий внутрішній поріг-сходинок, який суттєво підіймається над рівнем підлоги. Крім того, на фото зафіксовані круті бетонні сходи, обмежені підірними стінами, та сторонні предмети (цегла) безпосередньо на майданчику перед дверима.

11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Ні

12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Ні

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Ні

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Ні

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Не застосовується

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Ні

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Опціонально

Ні

18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Так

Частково відповідає. Внутрішні приміщення та зали найпростішого укриття забезпечені штучним освітленням, яке дозволяє мінімально орієнтуватися у просторі. Проте зовнішня зона входу — зокрема крутий сходовий марш до підвалу та майданчик перед дверима — повністю позбавлені штучного освітлення (зовнішні світильники відсутні або несправні). Це створює пряму загрозу травмування під час спуску в укриття у темний час доби або під час аварійних відключень. Потребує встановлення додаткових вуличних прожекторів та аварійних світильників над входом.



19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Так

20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Ні

Безпосередньо у залах для перебування людей підлога є рівною та вільною від сторонніх предметів. Проте на внутрішніх шляхах евакуації наявна суттєва горизонтальна перешкода — високий металевий поріг дверної коробки на вході до основного залу, який значно виступає над поверхнею підлоги й не облаштований компенсуючими скосами чи мікропандусами. Це унеможливорює безперешкодний рух людей на кріслах колісних всередині приміщення.

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Так

Частково відповідає. Основні зали для перебування людей в укритті є просторими та вільними від перешкод, що за потреби забезпечує достатні габарити для розвороту та руху. Однак на шляхах евакуації, у коридорах та в зонах дверних переходів, ширина вільного шляху є звуженою (менше ніж 1,8 м), що критично ускладнює повноцінний зустрічний рух осіб на кріслах колісних.



22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Так



Відповідає. Наявне обладнання (лавки для сидіння) розміщене компактно вздовж стін приміщення. Ширина вільного проходу в зоні розташування меблів становить значно більше ніж 1,2 метра, що повністю забезпечує безперешкодний рух та розворот осіб з інвалідністю всередині укриття.

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74–0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Так

24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Не застосовується

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Не застосовується

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Не застосовується

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Не застосовується

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Не застосовується

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Не застосовується

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Не застосовується

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Не застосовується

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Не застосовується

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Не застосовується

Висновок:

об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

9

5

4

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

Не заповнено