

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства

Найпростіше укриття №2 (об'єкт цивільного захисту) на території Початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв № 5 ім. Л. Ревуцького»

2. Тип об'єкту

Будівлі і споруди сфери надання послуг

Категорія об'єкту

інші будівлі і споруди

3. Адреса розташування:

область

місто Київ

район

Шевченківський

територіальна громада

Київська міська територіальна громада

тип населеного пункту

місто

назва населеного пункту

Київ

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо

вулиця Борщагівська

номер будинку

14

координати

50.44767117, 30.46955037

4. Кількість поверхів

3 (укриття розташоване у підвальному приміщенні)

5. Форма власності

комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

(044)236-39-12

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

Не заповнено

8. Дата проведення оцінки

16.06.2026

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію

заступник директора з адміністративно-господарської роботи Ільхама ХАЛІЛОВА

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

revutskyartschool_5@ukr.net

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу

Ні

Не відповідає. Внутрішня автомобільна парковка на території закладу відсутня. Спеціалізовані марковані місця для автотранспорту осіб з інвалідністю не передбачені, а наявні пішохідні шляхи та зовнішні сходи частково зруйновані й не забезпечують безпечного доступу для маломобільних груп населення

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності

Ні

Автомобільна парковка на території закладу відсутня, відповідно спеціально позначені місця із дорожніми знаками та розміткою «Міжнародний символ доступності» не передбачені



3) поряд із входом облаштована велопарковка

Опціонально

Ні

Поряд із входом до Найпростішого укриття №2 спеціалізована велопарковка (металеві стійки, дуги або каркаси) повністю відсутня. Спеціально відведеного та обладнаного місця для безпечного паркування й зберігання двоколісного транспорту відвідувачів чи персоналу на прилеглий території не передбачено (як зафіксовано на фото



4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті

Критичність висока

Так

Ширина хвіртки при вході на прилеглу територію закладу повністю відповідає нормам і у просвіті становить більше ніж 0,9 метра, що забезпечує безперешкодний проїзд для крісел колісних та дитячих візків (як зафіксовано на фото photo_2026-06-16_11-48-01.jpg).



5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра

Так

Відповідає. Ширина пішохідних доріжок та під'їзних шляхів на прилеглій території, що ведуть до Найпростішого укриття №2, становить значно більше ніж 1,8 метра. Це повністю забезпечує вільні умови для розвороту та безперешкодного зустрічного руху осіб на кріслах колісних, а також людей з дитячими візками.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Ні

Покриття шляхів руху до Найпростішого укриття №2 перебуває у незадовільному стані та містить численні дефекти. На фото 1 та 3 зафіксовано старе асфальтобетонне покриття з глибокими вибоїнами, тріщинами, нерівностями та слідами руйнувань, що створює значні перешкоди та ризик перекидання крісел колісних чи травмування осіб на милицях. Окрім того, як видно на фото 2, окремі ділянки підходів пролягають через ґрунтові зони без твердого покриття, які під час опадів стають повністю непрохідними для маломобільних груп населення.

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*

Критичність висока

Так

Частково відповідає. Пішохідні доріжки та проїзди на території закладу, що ведуть до Найпростішого укриття №2, перетинаються без встановлення штучних архітектурних перешкод — стаціонарні клумби, антипаркувальні стовпчики чи турнікети на самих шляхах відсутні. Проте поєднання зон на одному рівні є умовним: на стиках асфальтного покриття з ґрунтом та зеленими зонами наявні перепади висот, руйнування країв покриття та виступаючі бортові камені (бордюри), що ускладнює плавний та безпечний рух на кріслах колісних.


Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

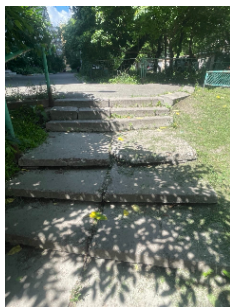

8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Ні


9) на прилеглій території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока


Ні

На шляхах руху до Найпростішого укриття №2 наявні значні архітектурні перешкоди у вигляді кількох маршів зовнішніх бетонних сходів (як зафіксовано на фото). Жодні дублюючі пандуси, підймальні платформи або вертикальні витяги для маломобільних груп населення на цих ділянках повністю відсутні. Крім того, самі сходи перебувають у незадовільному (напівзруйнованому) стані: бетонні плити мають значні сколи, вибоїни, тріщини та перепади рівнів, що робить самостійний спуск чи підйом людей на кріслах колісних або милицях фізично неможливим та небезпечним.


Зображення 1/3:

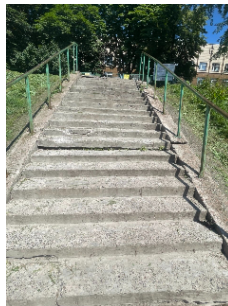

Зображення 2/3:

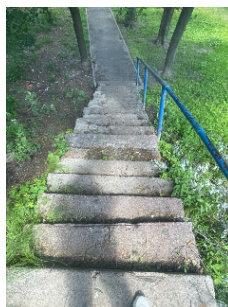

Зображення 3/3:

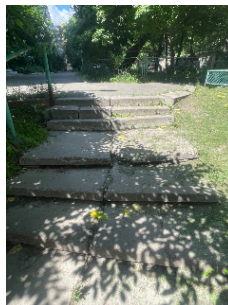

10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Не застосовується

11) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Не застосовується

2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Ні

Спеціалізована зовнішня тактильна табличка (із дублюванням інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля), яка містить найменування об'єкта, години роботи та основні відомості про Найпростіше укриття №2, праворуч від входу на нормативній висоті (1,2–1,5 метра) відсутня. Біля входу розміщено лише звичайні плоскі візуальні інформаційні покажчики напрямку руху.




2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока


Так

Найпростіше укриття №2 має два окремі входи. Перший (основний) вхід повністю відповідає вимогам доступності: сходовий спуск обладнано дворівневими поручнями та сертифікованою похилою підймальною платформою для осіб на кріслах колісних (як зафіксовано на фото photo_2026-06-16_12-02-22.jpg). Проте другий (додатковий/евакуаційний) вхід вимогам не відповідає: він містить лише крутий сходовий марш без пандуса, підйомника чи інших засобів безбар'єрного доступу, що унеможлиблює його самостійне використання маломобільними групами населення.

Зображення 1/2:

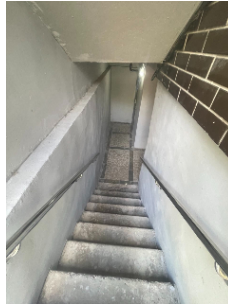

Зображення 2/2:

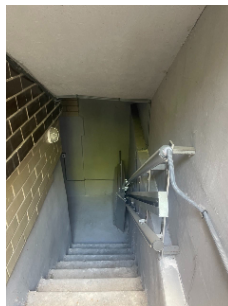


3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*


Так

Частково відповідає. Стационарні похилі пандуси на обох входах до Найпростішого укриття №2 відсутні. На першому (основному) вході альтернативою пандусу виступає електричний підйомник, а самі сходи належним чином обладнані обобічними металевими поручнями. Водночас другий (евакуаційний) вхід не має ні пандуса, ні підйомних пристроїв, що не забезпечує безпечних умов спуску для всіх категорій маломобільних груп населення.

Зображення 1/2:

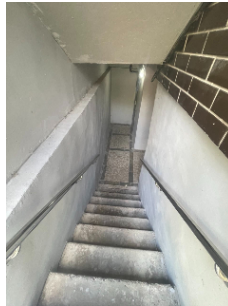

Зображення 2/2:

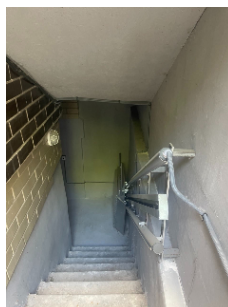


4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинки, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока


Ні

Сходи в межах кожного окремого маршу на обох входах до Найпростішого укриття №2 є однаковими за формою, шириною та висотою. Проте вимоги щодо безбар'єрності не виконані: на жодному зі спусків повністю відсутнє контрастне маркування кольором (жовтим або яскраво-білим) першої та останньої сходинки маршу (як зафіксовано на фото photo_2026-06-16_12-02-17_2.jpg та photo_2026-06-18_10-30-33.jpg). Сигнальні смуги нормативних розмірів на горизонтальних та вертикальних площинах ребер сходинок не нанесені, що створює небезпеку для людей з порушеннями зору.

Зображення 1/2:

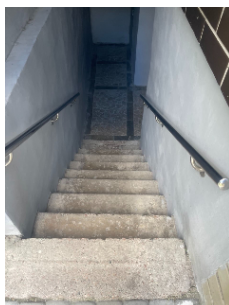

Зображення 2/2:

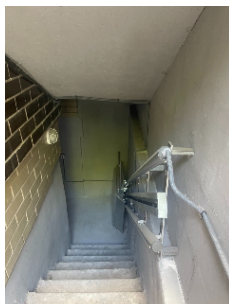

5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Ні

6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”*

Ні

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні

8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Так

9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока

Ні

На обох входах до Найпростішого укриття №2 наявні високі металеві пороги дверних коробок . Висота елементів порогів значно перевищує допустимі 2 см, кути не є заокругленими, а компенсуючі гумові чи металеві скоси (мікропандуси) для безперешкодного переїзду крісел колісних відсутні.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Ні

Вхідні групи (тамбурні зони) обох входів до Найпростішого укриття №2 не відповідають нормативним габаритам. Як зафіксовано на фото 1,2, простір перед дверима є завуженим через близьке розташування підпірних стін та залізобетонних конструкцій. Фактична глибина та ширина майданчиків становить менше ніж 1,8 м та 2,2 м відповідно, що критично ускладнює або унеможлиблює розворот і маневрування осіб на кріслах колісних під час відчинення стулок дверей.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Так

13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Ні

На вході до Найпростішого укриття №2 зафіксовано перешкоди та значні перепади висоти підлоги. Безпосередньо у дверному прорізі влаштовано високий металевий поріг коробки, який суттєво виступає над рівнем підлоги та не збігається з її площиною. Окрім того, перед самими дверима покладено звичайний брудоочисний килимок, який утворює додатковий нерівний виступ і не є втопленим в один рівень із підлогою, що створює ризик перечеплення та перешкоджає плавному руху крісел колісних.

14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Так

Шлях руху всередині Найпростішого укриття №2 є повністю вільним від штучних технічних перешкод — будь-які турнікети, рамки або стаціонарні системи контролю доступу на входах та в коридорах відсутні. Ширина проходів у просвіті повністю забезпечує безперешкодне пересування осіб на кріслах колісних та евакуацію маломобільних груп населення.

3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:


1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока


Так

Відповідає. Безпосередньо всередині самого приміщення Найпростішого укриття №2 (на шляхах руху коридорами та між кімнатами) будь-які внутрішні сходи, сходинки або перепади висот повністю відсутні, як зафіксовано на Фото 1 (photo_2026-06-19_11-27-24.jpg) та Фото 2 (photo_2026-06-19_11-26-13_2.jpg). Уся підлога внутрішньої зони виконана на одному спільному рівні, що забезпечує вільне пересування та не потребує встановлення пандусів чи підйомників усередині споруди.

Зображення 1/2:

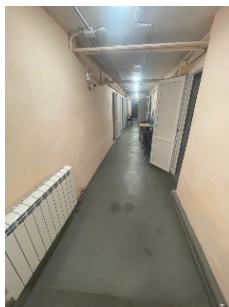

Зображення 2/2:

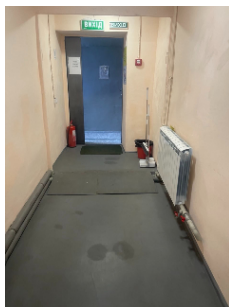

2) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Не застосовується

3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Не застосовується

4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Опціонально

Ні

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*

Ні

6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*

Критичність висока

Так

7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Критичність висока


Ні

На внутрішніх шляхах руху в Найпростішому укритті №2 наявні високі пороги в міжкімнатних дверних прорізах (як зафіксовано на Фото 1 та Фото 2). Висота цих порогів перевищує нормативні 2 сантиметри, вони мають гострі металеві краї, а компенсуючі скоси, з'їзди чи мікропандуси для безперешкодного подолання перешкоди людьми на кріслах колісних відсутні.

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:

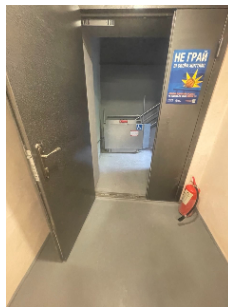

8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Ні

9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів*

Критичність висока


Ні

10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Критичність висока

Так

Частково відповідає. Безпосередньо на покритті підлоги коридорів Найпростішого укриття №2 немає капітальних будівельних конструкцій чи стаціонарних бордюрів. Проте, як видно на Фото 1, на шляхах руху наявні тимчасові горизонтальні перешкоди та предмети, що виступають (виставлені у коридор стільці, столи, а також розчинені настінні дверцята шаф/щитових). Це звужує чисту ширину проходу та створює додаткові бар'єри для вільного маневрування осіб на кріслах колісних

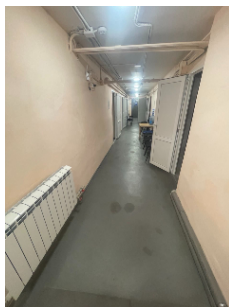

11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Ні

12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Ні

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Ні

14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Ні

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Не застосовується

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Ні

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Опціонально

Ні

18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*

Критичність висока

Так

19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*

Критичність висока

Так

20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Ні

21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Так

22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*

Критичність висока

Так

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Ні

Спеціалізовані меблі (рецепція, стійки або столи) з нормативними параметрами для користування особами на кріслах колісних у Найпростішому укритті №2 відсутні. Наявні в приміщенні звичайні столи не мають спеціальної пониженої секції (висотою 0,74—0,8 м) та належного підстільного простору необхідної глибини (0,48 м) і висоти (0,7 м), що унеможливорює зручний під'їзд та обслуговування маломобільних груп населення.



24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):

1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Не застосовується

2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Не застосовується

3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів*

Не застосовується

4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра*

Не застосовується

5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги*

Не застосовується

6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху*

Не застосовується

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Не застосовується

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Не застосовується

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Не застосовується

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Не застосовується

Висновок:

об'єкт є бар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

9

5

4

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

Не заповнено

з порушенням зору

Не заповнено

з порушенням слуху

Не заповнено

мають інші функціональні порушення

Не заповнено